

Plan Local
de residuos

Documento de INFORMACIÓN

Plan Local de Residuos de Massanassa
Documento de Información
Equipo Redactor: IMEDS
Año: 2022

INDICE

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN

1. - INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN	4
2. - OBJETIVOS.....	5
2.1. - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	5
2.2. - OBJETIVOS GENERALES.....	5
2.3. - OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
3. - DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.....	7
3.1. - INFORMACIÓN POBLACIONAL	8
3.2. - TEJIDO COMERCIAL E INDUSTRIAL	10
4. - RESULTADOS.....	12
4.1. - INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.....	12
4.1.1. - Información General Plan Zonal.....	12
4.1.2. - Información contractual.....	13
4.2. - INFORMACIÓN TÉCNICA OPERATIVA.....	14
4.2.1. - Contenerización en vía pública.....	15
4.2.2. - Ecoparques.....	16
4.2.3. - Fracciones objeto de estudio.....	17
5. - ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL.....	34
5.1. - SOBRE LOS CONTENEDORES UBICADOS EN VÍA PÚBLICA	34
5.1.1. - Dotación en la vía pública.....	34
5.1.2. - Posicionamiento de los contenedores.....	41
5.1.3. - Sobre el estado de los contenedores.....	43
5.2. - SOBRE LAS APORTACIONES.....	50
5.2.1. - Sobre las aportaciones de las fracciones objeto de estudio	51
5.3. - SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE FRACCIONES EN LA RECOGIDA.....	55
5.4. - SOBRE LAS PROYECCIONES EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS.....	56
5.5. - SOBRE EL SERVICIO DE RECOGIDA.....	65
5.5.1. - Sobre los equipos y medios.....	65
5.5.2. - Sobre la operativa	66

5.5.3. - Sobre los contratos	68
5.5.4. - Sobre otros aspectos de interés.....	69
6. - COMPARATIVA DE SISTEMAS DE RECOGIDA.....	71
6.1. - CONSIDERACIONES INICIALES	72
6.2. - VALORACIÓN ECONÓMICA.....	73
6.3. - COMPARATIVA	75
7. - ANEXOS.....	77
7.1. - Anexo I: Tejido comercial	77
7.2. - Anexo II: Distribución de los contenedores.....	77
7.3. - Anexo III: Mapas de cobertura	77
7.4. - Anexo IV: Fichas de los contenedores.....	77
7.1. - Anexo I: Tejido comercial	78
7.2. - Anexo II: Distribución de los contenedores.....	80
7.3. - Anexo III: Mapas de cobertura	81
7.4. - Anexo IV: Fichas de los contenedores.....	82

Proyecto subvencionado por la Diputación de Valencia



1

INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN

El presente Documento de Información es el segundo de los 5 volúmenes del Plan Local de Residuos de Massanassa-en adelante PLR-. El documento de información tiene como objetivo recoger, ordenar y analizar la información disponible relativa a la gestión de residuos del municipio, facilitada por los servicios técnicos del Ayuntamiento, las empresas contratistas que prestan el servicio de recogida de los distintos flujos y la recopilada por el equipo técnico redactor.

Partiendo del hecho de que el PLR es una herramienta de planificación que interviene sobre un escenario operativo vivo, esto es, que pretende planificar un servicio de recogida que se está prestando en el momento de su redacción, este Documento de Información -en adelante DI- tiene como objetivo proporcionar una foto fija de la gestión de todos los residuos generados en el municipio de Massanassa que permita en el Documento de Ordenación que se desarrolla más adelante, plantear propuestas y actuaciones que posibiliten cumplir con la normativa vigente en materia de residuos.

En atención a esta premisa, este DI se estructura en varios capítulos, comenzando por la definición de sus propios objetivos -estratégicos, generales y específicos- y por la descripción de la metodología de trabajo utilizada. A continuación, se expone la situación actual de la gestión de los residuos teniendo en cuenta los datos disponibles de los últimos 5 años para todos los flujos de residuos estudiados, y finaliza con una valoración de esta información, que será la que servirá de base para el Documento de Ordenación.

2

OBJETIVOS

El DI del Plan Local de Residuos del Ayuntamiento de Massanassa persigue los siguientes objetivos:

2.1

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- **O.EST.1.-** Proporcionar información del histórico de la gestión de los residuos en el municipio de Massanassa que permita una planificación coherente en el Documento de Ordenación.
- **O.EST.2.-** Definir un escenario de trabajo que posibilite encontrar herramientas y actuaciones de mejora en la gestión de los residuos.

2.2

OBJETIVOS GENERALES

- **O.GEN.1.-** Recabar datos de generación de todos los residuos de competencia municipal del municipio de Massanassa para definir series temporales, que nos permitan ver la evolución de años anteriores y proponer crecimientos futuros.
- **O.GEN.2.-** Realizar un análisis de la gestión de los residuos, teniendo en cuenta la interacción de las fracciones recogidas selectivamente con todas las fracciones de residuos gestionadas.
- **O.GEN.3.-** Dotar a los servicios municipales de la información necesaria para planificar y ejecutar el servicio con criterios de calidad y eficiencia.
- **O.GEN.4.-** Identificar las debilidades y fortalezas de la gestión de los residuos de competencia municipal para poder hacer una revisión crítica del servicio.

2.3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **O.ESP.1.-** Conocer si las dotaciones de contenedores de las fracciones estudiadas se adecúan a variables poblacionales, urbanísticas, estacionales o de otra índole.
- **O.ESP.2.-** Saber si los flujos de residuos que no disponen de recogida en contenedor tienen un servicio dimensionado a su generación.
- **O.ESP.3.-** Identificar las zonas de sombra o con baja cobertura de contenedores o de servicio.
- **O.ESP.4.-** Estudiar si las tasas de aportación de cada uno de los flujos de residuos estudiados están dentro de las medias autonómicas y estatales en términos de Kg/h/año.
- **O.ESP.5.-** Conocer si la evolución de la recogida de cada uno de los flujos de residuos estudiados se adecúa a las exigencias de la normativa vigente en materia de residuos.
- **O.ESP.6.-** Comprobar que los servicios de recogida asociados a los Convenios Marco vigentes cumplen con las recomendaciones y exigencias de estos, para optar a las mayores compensaciones posibles.

3

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El municipio de Massanassa se encuentra ubicado en la provincia de Valencia, en la comarca del L’Horta Sud. El término municipal cuenta con una superficie de 5,59 km² y la población se distribuye en torno a un núcleo urbano y un diseminado (Fuente: IVE Ed 2021).



Imagen 1. Término municipal de Massanassa.
Fuente: Institut Cartogràfic de la Generalitat Valenciana

3.1 INFORMACIÓN POBLACIONAL

Massanassa cuenta con 9.845 habitantes y presenta una densidad de población de 1.761,18 hab/km² (Fuente: INE 2021).

La evolución de la población muestra una tendencia creciente, con un incremento de 470 habitantes en los últimos cinco años. Los datos se muestran a continuación:



Gráfico 1.Evolución de la población.
Fuente: INE

La distribución por edades presenta la siguiente estructura:

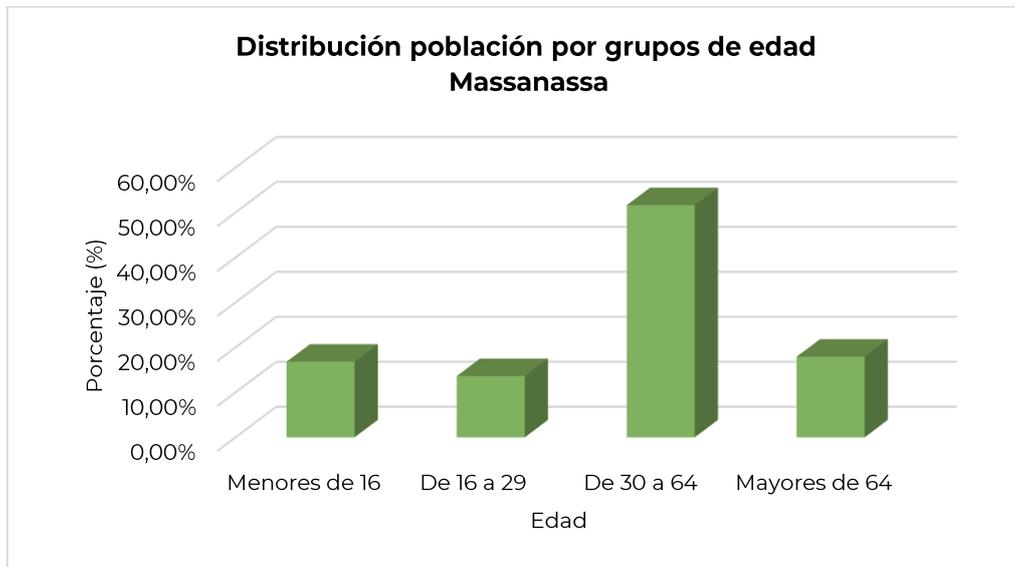


Gráfico 2. Distribución por grupos de edad de la población.

Fuente: Elaboración propia/ARGOS 2021

Los datos muestran que el 51% de la población se encuentra en un rango de edad entre los 30 y 64 años, siendo el segundo grupo más numeroso el de los mayores de 64 años con un 18%. Por tanto, el grupo de edad comprendido entre los 30 y los 64 años se deberá considerar como grupo de referencia en el momento de plantear las acciones de sensibilización y comunicación en materia de gestión de residuos, las cuales se deberán adaptar al mismo para que actúen de grupo tractor con los demás grupos implicados en la gestión diaria de los residuos generados en los hogares.

Por otra parte, el índice de envejecimiento de la población se situó en 2020 en un valor de 105,1%, por debajo de la media provincial que se situó en el 122,5% (Fuente: IVE Ed. 2021)

Entorno urbano

A partir de las inspecciones realizadas a pie de campo Massanassa se ha dividido en dos grandes zonas:

- Núcleo urbano: Parte urbanizada del término municipal, situada al Oeste del ferrocarril.
 - ✓ Predominan las calles amplias, no obstante, en determinadas zonas el entramado viario se vuelve más estrecho como son la

zona centro o las calles situadas entre el Carrer Llibertat y el Carrer Passatge del Barranc.

- ✓ La tipología de las viviendas varía entre bloques de edificios de varias alturas y viviendas unifamiliares.
- Polígono industrial: Parte urbanizada del término municipal situada entre el ferrocarril y la Pista de Silla - Autovía CV-31 -.

En cuanto al parque edificatorio del municipio, está constituido por:

	2011	%
Viviendas principales (2011)	3.582	81
Viviendas segundas residencias (2001)	102	2
Viviendas vacías (2011)	736	17
Viviendas colectivas (2011)	1	--
TOTAL viviendas familiares	4.4.21	100

Tabla 1. Ocupación de las viviendas existentes en Massanassa.

Fuente: ARGOS

Como se puede observar en la tabla, y según datos del 2011, el 83% de las viviendas se encuentran habitadas, de las cuales, únicamente el 2% se consideran domicilios de segunda residencia. En relación con las viviendas deshabitadas, el valor se sitúa en un 17%.

3.2

TEJIDO COMERCIAL E INDUSTRIAL

A los efectos del presente documento, y en base a profundizar en el conocimiento del tejido comercial e industrial de Massanassa es importante conocer aquellas instalaciones y centros que puedan tener una especial relevancia en la generación de residuos, tanto por las cantidades y tipologías de residuos generados como por la concentración de usuarios en sus instalaciones.

En el municipio se han considerado los siguientes:

- Centros deportivos
- Bibliotecas

- Centros educativos
- Centros sanitarios
- Centros de bienestar social
- Zonas de restauración
- Zonas comerciales
- Zonas de ocio nocturno
- Mercados municipales
- Polígono industrial

El detalle de los centros considerados en el presente PLR queda relacionado en el Anexo I.

A modo general, el tejido industrial y comercial de Massanassa está formado por un total de 762 empresas, de las cuales el 79,53%, pertenecen al sector servicios, siendo la actividad principal el comercio, transporte y la hostelería. Las empresas restantes se distribuyen de manera equitativa entre el sector de la construcción -10,10%- y el sector industrial -10,37%-. (Fuente: ARGOS 2020)

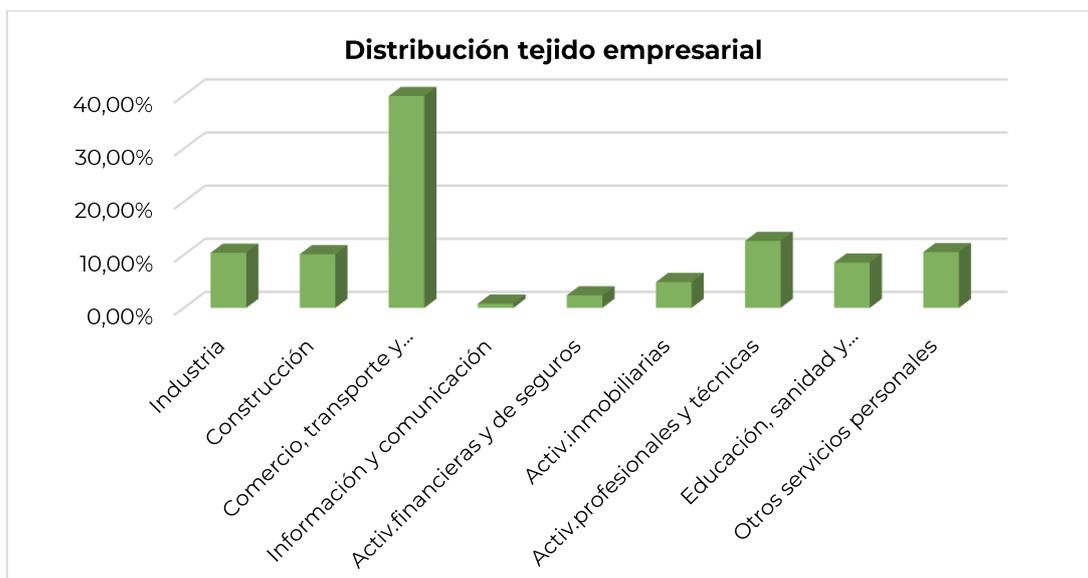


Gráfico 3. Distribución por sectores del tejido empresarial en Massanassa. Fuente: Elaboración propia.

4

RESULTADOS

Para contextualizar el punto de partida del presente documento informativo, se hace necesario conocer el modelo de gestión actual y los datos de generación para cada una de las fracciones estudiadas. Para ello se parte de la información facilitada por los responsables municipales, las empresas de recogida de residuos y los datos facilitados por los distintos SCRAP's.

La información solicitada y recopilada se divide en dos grandes bloques:

- Información Administrativa.
- Información Técnica Operativa.

4.1


INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

La información administrativa es aquella referida a los contratos y convenios que tienen que ver con la gestión de los residuos urbanos objeto del estudio, así como la información referida a las plantas de destino de los residuos producidos en el municipio.

4.1.1

Información General Plan Zonal

El municipio pertenece al Plan Zonal III, área de gestión V2, que engloba 45 municipios del área metropolitana de Valencia.

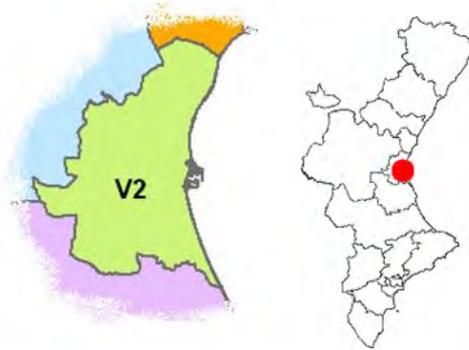

Dentro de este ámbito de actuación de la EMTRE la competencia básica en la prestación de los servicios de valorización y eliminación de residuos urbanos de los municipios de componen el Plan Zonal corresponde a la Entidad Metropolitana de Valencia -EMTRE- para lo que cuenta con las siguientes instalaciones:

- Planta de Tratamiento de Residuos y Compostaje Los Hornillos.
- Planta de Tratamiento de Residuos y Compostaje de Manises.
- Planta de Eliminación de Residuos Urbanos de Dos Aguas.
- 20 instalaciones de ecoparques fijos.
- 6 unidades de ecoparques móviles.

4.1.2 Información contractual

En el momento de redacción del presente documento el Ayuntamiento de Massanassa dispone de los siguientes contratos para la recogida de residuos:

- Adhesión al Convenio Marco firmado el 10 de diciembre de 2013 entre Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y Ecoembalajes España SA.
- Adhesión al Convenio Marco firmado el 05 de mayo de 2014 entre Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y Ecovidrio.
- Contrato de recogida con la mercantil Fomento Valencia Medioambiente S.L - FOVASA -

- ✓ Aprobado en fecha 25 de mayo de 2021, con un plazo de duración de 8 años y prorrogable 2 años por acuerdo expreso de ambas partes.
- ✓ Los residuos objeto de estudio incluidos en el mismo son:
 - Residuos de la fracción resto.
 - Biorresiduos.
 - Envases ligeros.
 - Envases de papel y cartón.
 - Residuos voluminosos.
 - Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
 - Residuos de jardinería y restos de poda - zonas verdes. -
 - Residuos de la construcción y demolición – de origen doméstico y procedentes de vertidos ilegales. -
 - Pilas y pequeñas baterías.
 - Otras fracciones procedentes de recogidas selectivas de origen doméstico cuya recogida se pueda implantar.
- La recogida de la fracción de envases de vidrio está delegada en Ecovidrio y la realiza el operador FCC Ámbito
- La recogida de los residuos textiles en contenedores de la vía pública la realiza la entidad social Caritas, mediante un convenio con el Ayuntamiento.

4.2

INFORMACIÓN TÉCNICA OPERATIVA

La información técnica operativa está referida a la gestión actual de cada una de las fracciones objeto de estudio.

En Massanassa la recogida selectiva de residuos se lleva a cabo de manera general mediante los siguientes tipos de recogida:

- Contenerización en vía pública.
- Ecoparque móvil.
- Recogida domiciliaria.
- Otras recogidas complementarias:

- ✓ Recogida mediante contenedores individualizados para determinadas instalaciones y locales.
- ✓ Recogida selectiva en dependencias municipales.
- Otras recogidas especiales: referidas a aquellas recogidas que necesitan de un servicio ajeno al ordinario:
 - ✓ Recogida del mercado municipal.
 - ✓ Recogida de animales muertos vía pública.
 - ✓ Recogidas en fallas, fiestas mayores (San Juan), moros y cristianos y otras.
 - ✓ Recogida en actividades temporales: circos, ferias, fiestas puntuales, eventos deportivos y culturales y similares.
 - ✓ Recogida de los residuos generados en el cementerio, polideportivo y almacén municipal.
 - ✓ Recogida de vertidos ilegales y otras acumulaciones.
 - ✓ Recogida de residuos procedentes de limpieza viaria, zonas verdes y espacios públicos.

4.2.1. Contenerización en vía pública

A partir de la inspección realizada en Massanassa, se han localizado y caracterizado un total de 218 contenedores que presentan la siguiente distribución:

FRACCIÓN DE RESIDUOS	UNIDADES
Envases ligeros	41
Envases papel y cartón	41
Envases de vidrio	47
Residuos fracción resto	45
Biorresiduos	40
Residuos textiles	4
TOTAL	218

Tabla 2. Parque de contenedores en vía pública.
Fuente: Elaboración propia.

La ubicación de los contenedores se muestra mediante planos en el Anexo II, y las fichas de inspección de cada uno de los contenedores con el detalle de

su estado de estructura, de limpieza, mantenimiento y leyendas, se adjuntan en el Anexo IV.

4.2.2. Ecoparques

Massanassa no dispone de ecoparque fijo, no obstante, los vecinos y vecinas pueden utilizar cualquiera de 19 los ecoparques fijos que conforman la red de ecoparques pertenecientes a la EMTRE, siendo el más cercano el situado en el municipio de Catarroja.

Asimismo, la EMTRE cuenta con una red de 6 unidades de ecoparques móviles. De manera general, prestan servicio en los municipios del área metropolitana al menos una vez cada dos meses. Para el caso de Massanassa, y en el momento de redacción del presente documento, los horarios son los siguientes:

MES 2022	FRECUENCIA	DÍA
FEBRERO	1 vez al mes	14 al 16
MARZO		21 al 23
ABRIL		19 al 22
MAYO		16 al 18
JUNIO	3 veces al mes	16 al 18
		20 al 23
		25 al 25

Tabla 3. Horarios ecoparque móvil.
Fuente: EMTRE.

El ecoparque móvil se ubica en la Avenida Josep Alba Alba, junto a la Avenida Vicente Blasco Ibáñez, en la zona de aparcamiento del supermercado, y presta servicio de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h. En el momento de redacción del presente documento no se dispone de información sobre las cantidades recogidas en la instalación.

4.2.3

Fracciones objeto de estudio

Fracción resto

Los residuos correspondientes a la fracción resto se recogen en contenedores situados en la vía pública. Para ello, y según la inspección realizada, el municipio cuenta con 45 contenedores con las características expuestas a continuación;

Tipo de contenedor y volumen	Nº unidades	Volumen total (l)
C. Lateral - 3.200 l	45	144.000
TOTAL	45	144.000

Tabla 4. Contenedores y volumen útil para la recogida la fracción resto.
Fuente: Elaboración propia.

Estos datos suponen una dotación de **14,63 litros/hab.** para 2021.

Características servicio

El servicio de recogida de residuos de la fracción resto lo realiza FOVASA con la siguiente operativa:

- Frecuencia: Dos veces por semana. Ampliable en caso de detectarse desbordes.
- Días: miércoles y domingo.
- Horario: De 13h a 16h.
- Ruta: Núcleo urbano y restaurantes del polígono industrial.

Para ello la mercantil FOVASA dispone de un camión de uso exclusivo de carga lateral con tolva y grupo de compactación, común para todas las fracciones de residuos recogidas en contenedor, a excepción de los residuos textiles y de envases de vidrio. Las características técnicas del vehículo de recogida se resumen en las siguientes:

- Volumen de la caja: entre 15-22 m³
- Capacidad de la tolva: 4´2 m³
- Relación de compactación máxima: 6:1
- Con depósito de lixiviado.

- Con mecanismo de elevación de contenedores.

La limpieza de los contenedores de la fracción resto es mensual, salvo en periodo estival, del 1 de junio al 30 de septiembre que se realiza de forma quincenal. Para ello, FOVASA dispone de un camión lava-contenedores de uso compartido con otros municipios.

El servicio mediante contenedores en la vía pública se complementa con el uso de contenedores individualizados para residuos de la fracción resto, biorresiduos y residuos de envases ligeros y de papel y cartón, de capacidad igual o superior a 1.500L, en las siguientes instalaciones:

- Cementerio - Recogida mediante aviso previo-
- Almacén municipal – Recogida mediante aviso previo-
- C.E.I.P Lluís Vives - Colegio Ausias March
- Polideportivo - Dos juegos -
- Restaurante del polideportivo -Dos juegos-

Los bares y restaurantes ubicados en el polígono industrial, y que así lo solicitan mediante adhesión al convenio suscrito por el Ayuntamiento -9 locales- disponen de cuatro contenedores de 120L con ruedas para la recogida selectiva de las fracciones mencionadas, del mismo modo que los casales de las fallas. Asimismo, Massanassa cuenta con un sistema de recogida selectiva mediante papeleras en edificios públicos, colegios y otras dependencias municipales.

El destino de los residuos de la fracción resto es la Planta de tratamiento de residuos y compostaje Los Hornillos.

Cantidades recogidas

Según la información facilitada por los responsables municipales, en 2021 se han recogido 3.779,180 Tn de residuos de la fracción resto, lo que supone una aportación de **383,87 Kg/hab/año**. Como se puede observar a continuación, la tendencia de la recogida se ha invertido a la baja a partir de 2019.

	2017	2018	2019	2020	2021
Cantidad recogida (Tn)	3.917,28	4.123,78	4.185,90	3.910,11	3.779,18
Aportación (kg/hab/año)	417,84	432,35	433,01	399,73	383,87

Tabla 5. Evolución de la recogida de residuos de la fracción resto.

Fuente: Ayuntamiento de Massanassa.

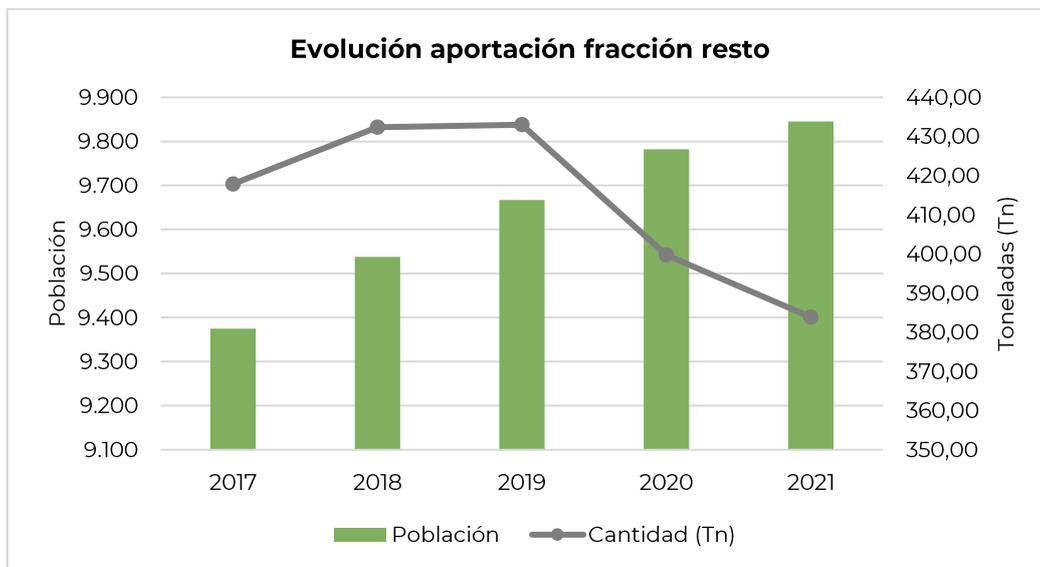


Gráfico 4. Evolución en la gestión de recogida de la fracción resto. Fuente: Elaboración propia.



Gráfico 5. Evolución de las aportaciones (kg/hab/año) fracción resto. Fuente: Elaboración propia

Residuos de envases ligeros

La recogida de los residuos de envases ligeros se realiza mediante contenedores situados en la vía pública. Para ello, el municipio dispone de 41 contenedores distribuidos en las siguientes tipologías;

Tipo de contenedor y volumen	Unidades	Volumen total (l)
C. Lateral -3.200 l	41	131.200
TOTAL	41	131.200

Tabla 6. Contenedores para la recogida de residuos de envases ligeros.

Fuente: Elaboración propia.

Estos datos suponen una dotación de **13,33 l/hab.** para 2021.

Características servicio

El servicio de recogida de los residuos de envases ligeros la realiza FOVASA con las siguiente operativa:

- Frecuencia: Tres veces por semana. Ampliable en caso de detectarse desbordes.
- Días: martes, jueves y sábado.
- Hora: De 13h a 16h.
- Ruta: Núcleo urbano y restaurantes del polígono industrial.

La frecuencia con la que se realiza la limpieza de los contenedores es bimestral y el destino los residuos de envases ligeros recogidos es la planta de selección de envases de Picassent.

Cantidades recogidas

Según la información facilitada por los responsables municipales, en 2021 se han recogido 142,84 Tn de residuos de envases ligeros, lo que supone una aportación de **14,51 Kg/hab/año.**

Durante los últimos años la cantidad recogida ha aumentado de manera significativa. En relación con el porcentaje de impropios, los datos que figuran en el barómetro de Ecoembes reflejan un 25,2% para 2020, porcentaje inferior al registrado en 2019 pero superior al valor registrado en los años anteriores. La evolución de la población y las cantidades recogidas se muestran a

continuación:

	2017	2018	2019	2020	2021
Cantidades recogidas (Tn)	76,68	92,84	98,44	124,75	142,84
Aportación (kg/hab/año)	8,18	9,73	10,18	12,75	14,51
Impropios (%)	24,9%	20,8%	28,7%	25,2%	--

Tabla 7. Evolución de la recogida de residuos de envases ligeros.
Fuente: Ayuntamiento de Massanassa/ Ecoembes.

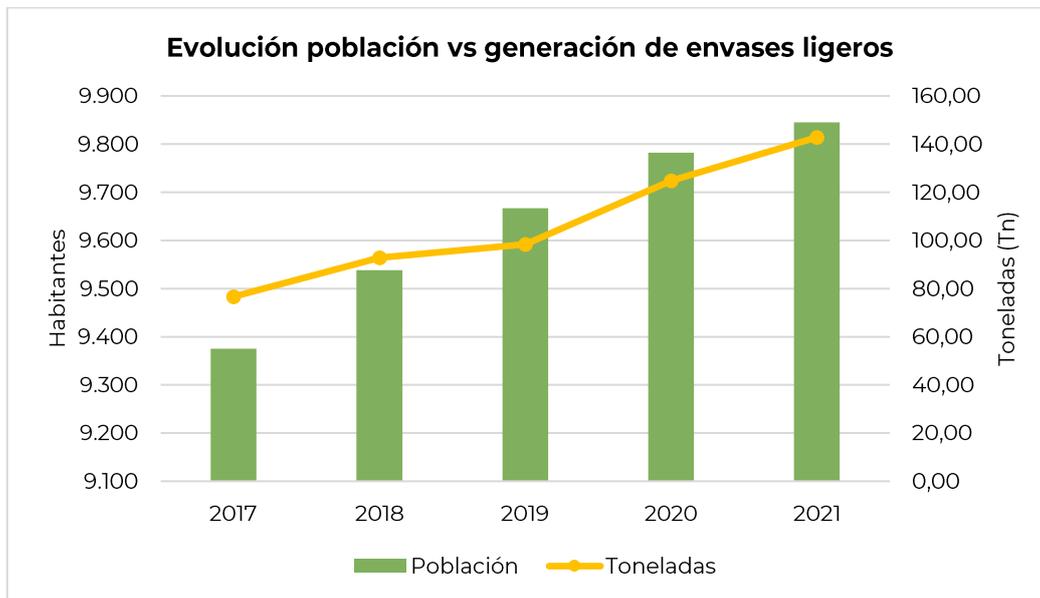


Gráfico 6. Evolución en la gestión de recogida de residuos de envases ligeros.
Fuente: Elaboración propia

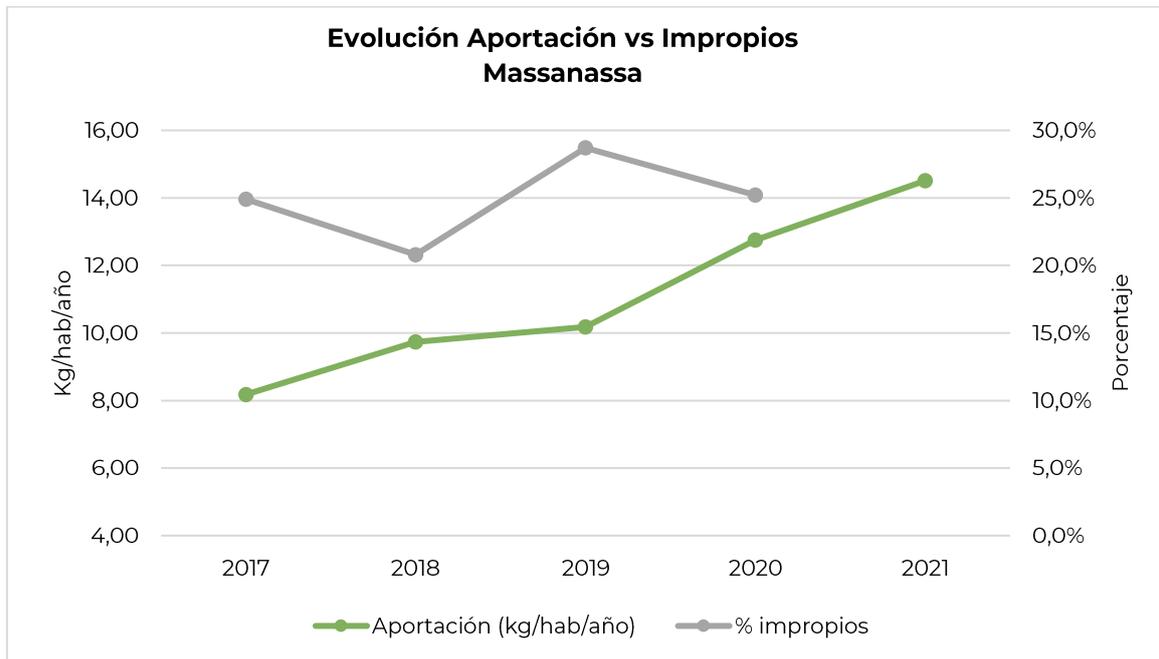


Gráfico 7. Evolución aportación residuos/impropios de envases ligeros.

Fuente: Elaboración propia.

Residuos de envases de papel y cartón

Los residuos correspondientes a envases de papel y cartón se recogen mediante 41 contenedores situados en la vía pública con las siguientes características:

Tipo de contenedor y volumen	Nº unidades	Volumen total (l)
C. Lateral - 3.200 l	45	131.200
TOTAL	45	131.200

Tabla 8. Contenedores para residuos de envases de papel y cartón. Fuente:

Elaboración propia.

Por tanto, la dotación se sitúa en **13,33 l/hab.** para 2021.

Características servicio

El servicio de recogida de los residuos de envases de papel y cartón lo realiza FOVASA con la siguiente operativa:

- Frecuencia: Tres veces por semana. Ampliable en caso de detectarse desbordes.
- Días: lunes, miércoles y viernes.
- Hora: De 13h a 16h.
- Ruta: Núcleo urbano y restaurantes del polígono industrial.

La frecuencia con la que se realiza la limpieza de los contenedores es bimestral y el destino final de los residuos recogidos es la planta de reciclaje Leonardo García S.A, incluida dentro del Convenio con Ecoembes.

Cantidades recogidas

En 2021 se han recogido 162,50 Tn de residuos de envases de papel y cartón, lo que supone una aportación de **16,51 Kg/hab/año**. La cantidad recogida ha aumentado de manera importante durante los últimos 5 años. Los datos se muestran a continuación:

	2017	2018	2018	2020	2021
Cantidades recogidas (Tn)	62,38	91,47	116,20	138,38	162,50
Aportación contenerización (kg/hab/año)	6,65	9,59	12,02	14,15	16,51

Tabla 9. Evolución de la recogida de residuos de envases de papel y cartón.

Fuente: Ayuntamiento de Massanassa.

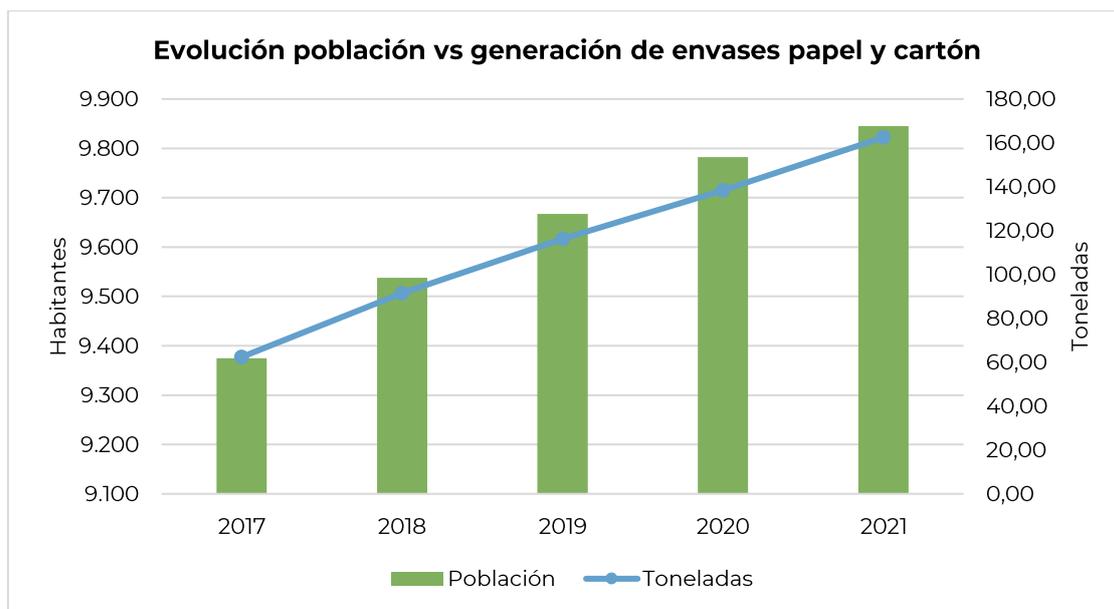


Gráfico 8. Evolución en la gestión de la recogida de residuos de envases de papel y cartón. Fuente: Elaboración propia.

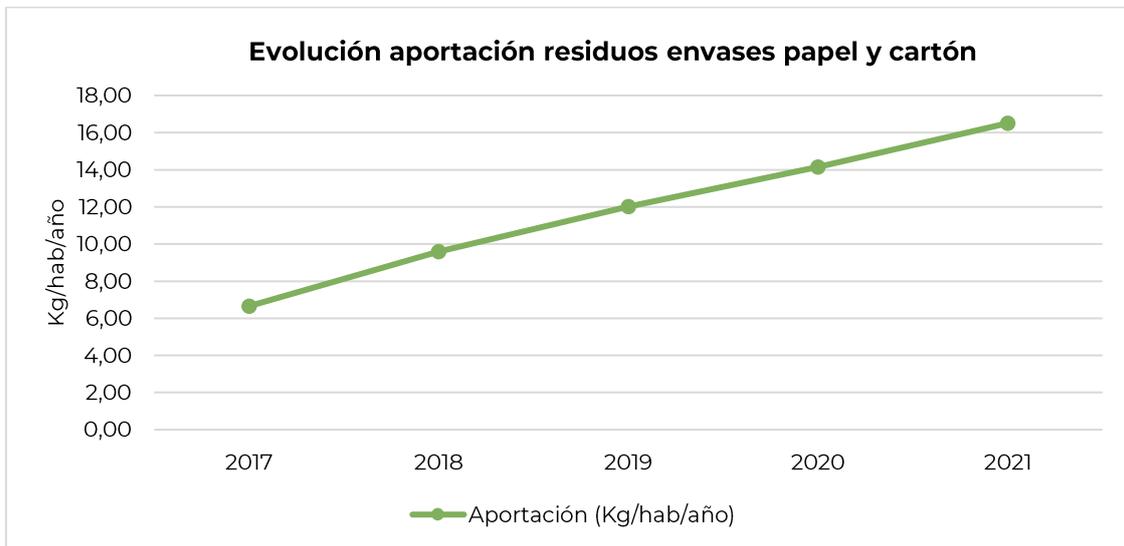


Gráfico 9. Evolución de las aportaciones (kg/hab/año) de residuos de envases de papel y cartón. Fuente: Elaboración propia

Residuos de envases de vidrio

Los residuos de envases de vidrio se recogen mediante 47 contenedores situados en la vía pública de carga superior de 3.000 L de capacidad, lo que supone un volumen total de 141.000L. Con estos valores, la dotación para esta fracción se sitúa en **209,47 habitantes por contenedor** para 2021.

Características del servicio

La recogida de los residuos de envases de vidrio la realiza ECOVIDRIO a través del operador FCC Ámbito con destino final la planta de reciclaje de Sagunto. Si bien, en el momento de redacción no se dispone de información sobre la frecuencia y los medios utilizados para el desarrollo del servicio.

Cantidades recogidas

En 2021 se han recogido 115,84 Tn de residuos de envases de vidrio, lo que supone una aportación de **11,77 Kg/hab/año**.

A diferencia de las otras fracciones de envases, la recogida de residuos de vidrio muestra una tendencia decreciente en los dos últimos años. Los datos

se muestran a continuación:

	2017	2018	2019	2020	2021
Cantidades recogidas (Tn)	149,36	151,88	155,55	134,32	115,84
Aportación (kg/hab/año)	15,93	15,92	16,09	13,73	11,77

Tabla 10. Evolución de la recogida de residuos de envases de vidrio.
Fuente: Ayuntamiento de Massanassa/Ecovidrio.

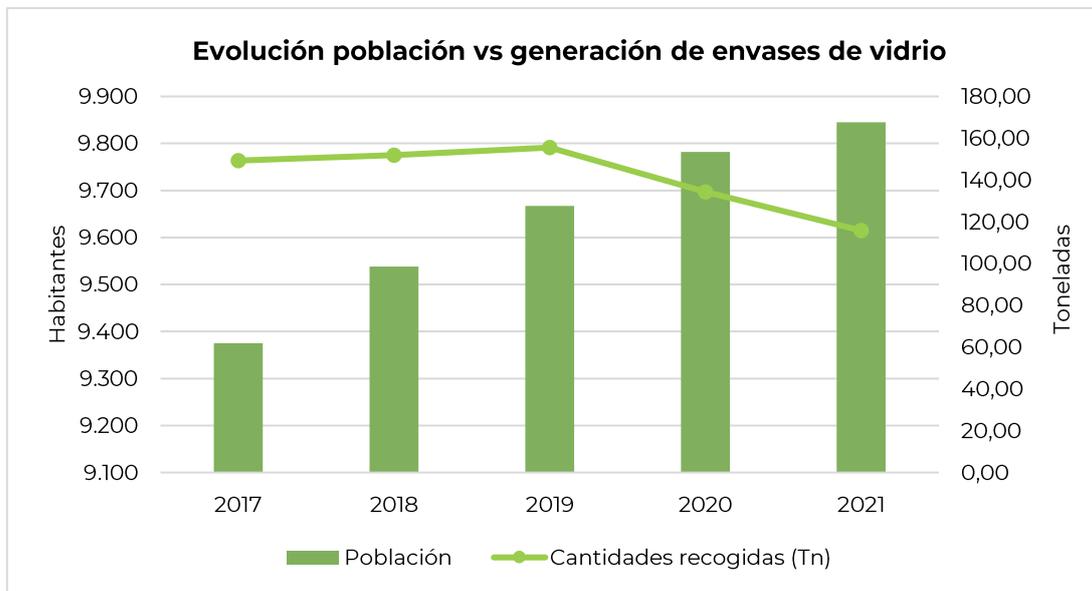


Gráfico 10. Evolución en la gestión de recogida de residuos de envases de vidrio.
Fuente: Elaboración propia.

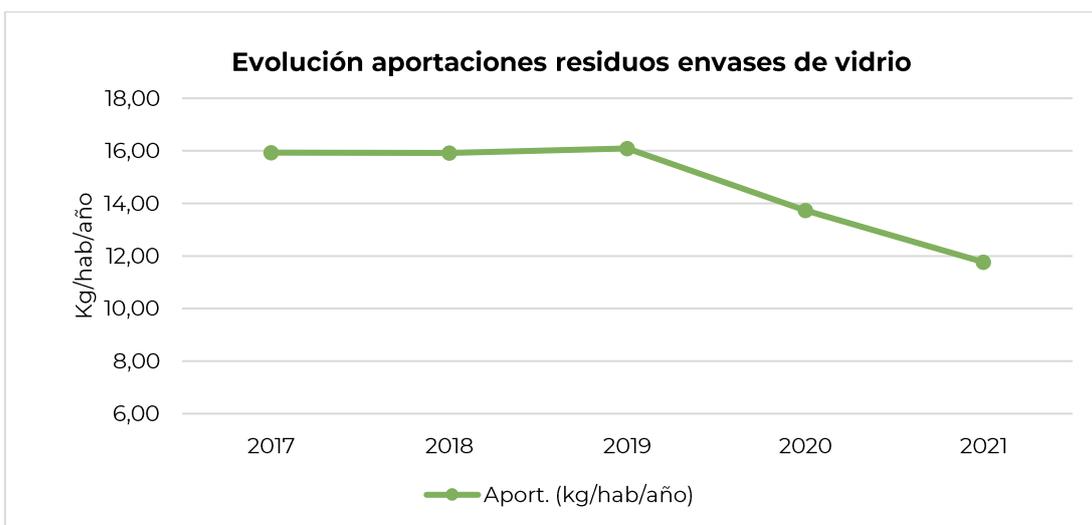


Gráfico 11. Evolución de las aportaciones (kg/hab/año) de residuos de envases de vidrio. Fuente: Elaboración propia

Biorresiduos

La recogida de biorresiduos en contenedores situados en la vía pública se encuentra implantada desde septiembre de 2021. Cada contenedor dispone de un sistema de apertura y cierre mediante llave, que los vecinos interesados pueden solicitar en el Ayuntamiento. Según la inspección realizada, el municipio cuenta con 40 unidades con las siguientes características;

Tipo de contenedor y volumen	Nº unidades	Volumen (l)
C. Lateral 2.200 l	40	88.000
TOTAL	40	88.000

Tabla 11. Contenedores y volumen útil para la recogida la fracción biorresiduos.

Fuente: Elaboración propia.

Estos datos suponen una dotación de **8,94 l/hab.** para 2021.

Características servicio

El servicio de recogida de los residuos de biorresiduos la realiza FOVASA, con destino final la Planta de tratamiento de residuos y compostaje Los Hornillos, y a través de la siguiente operativa:

- Frecuencia: Diaria. Excepto los miércoles.
- Incluye: domingos y festivos - 312 días. -
- Hora: De 19h a 00h.
- Rutas: Núcleo urbano y restaurantes del polígono industrial.

Del 1 de junio al 30 de septiembre la limpieza de los contenedores es semanal, el resto del año, quincenal.

Cantidades recogidas

Durante los meses iniciales de servicio – de septiembre a diciembre de 2021- se han recogido 31,06 Tn de biorresiduos, lo que supone una aportación de **3,15 Kg/hab/año.**

Las cantidades recogidas presentan variaciones, no obstante, en el mes diciembre se observa un repunte hasta las 10Tn. Los datos se muestran a continuación:

	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Cantidades recogidas (Tn)	7,88	6,92	5,80	10,46	31,06
Aportación (kg/hab/año)	--	--	--	--	3,15

Tabla 12. Evolución de la recogida de biorresiduos 2021.

Fuente: Ayuntamiento de Massanassa.

Residuos de pilas

Los residuos pilas y baterías generadas se recogen a través de:

- Las tiendas de venta de pilas y baterías.
- Contenedores ubicados en centros públicos.
- El ecoparque móvil.

Características del servicio

Los residuos de pilas y baterías recogidos en el ecoparque móvil son gestionados por la EMTRE y los recogidos en los contenedores ubicados en centros públicos son transportados por los operarios de FOVASA, previo aviso de los responsables municipales, al ecoparque fijo de Catarroja también gestionado por la EMTRE.

Cantidades recogidas

En el momento de redacción del presente documento no se dispone de información sobre cantidades recogidas.

Residuos voluminosos

Los residuos voluminosos son aquellos residuos de gran tamaño que por sus dimensiones pueden distorsionar la gestión ordinaria de los residuos de origen doméstico.

Características del servicio

Massanassa dispone de un servicio domiciliario de recogida de residuos voluminosos desarrollado por FOVASA con la siguiente operativa:

- Frecuencia de recogida: 1 o 2 días a la semana.

- Horario De recogida: Durante el día.
- Solicitud: Bajo demanda. Los jueves. A través del servicio de atención al ciudadano.
- Lugar de retirada: Zona de la vía pública indicada por el adjudicatario.
- Hora de retirada: El indicado por el adjudicatario.
- Destino final: Planta de tratamiento de residuos y compostaje Los Hornillos.

El servicio incluye la retirada de los residuos voluminosos detectados sin seguir las instrucciones establecidas. Para ello se utiliza un camión con caja abierta y plataforma de elevación trasera basculante con volquete - PMA de 10 a 14 Tn - propiedad del adjudicatario y de uso compartido con otros municipios.

Los residuos voluminosos también pueden depositarse en el ecoparque móvil atendiendo a las consideraciones establecidas.

Cantidades recogidas

En el momento de redacción del presente documento no se dispone de información sobre cantidades recogidas.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Los RAEE's son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes tanto de hogares particulares como de usos profesionales: ordenadores, frigoríficos, teléfonos móviles, bombillas LED, fluorescentes, televisores o tostadoras.

Características servicio de recogida

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE's - generados en el municipio se recogen a través de:

- Las tiendas de venta de AEE.
- El servicio de recogida de voluminosos – atendiendo a la operativa descrita en el apartado anterior -.
- El ecoparque móvil.

El destino final es la Planta de tratamiento de residuos y compostaje Los Hornillos.

Cantidades recogidas

En el momento de redacción del presente documento no se dispone de información sobre las cantidades recogidas.

Residuos de construcción y demolición

Los residuos de construcción y demolición - RCD's - deben entenderse, a los efectos del presente PLR, como aquellos generados en domicilios particulares y establecimientos, generados en pequeñas reformas y obras menores.

Características servicio de recogida

De modo general, los residuos de construcción y demolición han de ser entregados en los ecoparques fijos que gestiona la EMTRE. Las cantidades admisibles, en peso y volumen, así como la documentación necesaria para acreditar que se han generado en obras menores las establece cada ecoparque.

Además, FOVASA realiza un servicio domiciliario para la recogida de los RCDs procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria, previa demanda por parte del usuario a través del servicio de atención al ciudadano.

Quedan excluidos del servicio los procedentes de obras públicas o privadas de mayor magnitud. No obstante, esta exclusión no incluye los detectados por los operarios del servicio, o por los responsables municipales, y que hayan sido vertidos ilegalmente en las vías públicas u otras zonas del municipio.

En esta línea, y debido a la problemática que supone la acumulación ilegal de escombros en determinadas zonas, como es la parte del polígono industrial que limita con la autovía y la Marjal, se han instalado más de una decena de cámaras de videovigilancia, en coordinación con la Generalitat y con la Policía. Según el plan de instalación elaborado desde el Ayuntamiento, los dispositivos están colocados en los accesos al polígono y en lugares estratégicos y tienen como objetivo disuadir estas actitudes incívicas.

Cantidades recogidas

En el momento de redacción del presente documento no se dispone de información sobre las cantidades recogidas.

Residuos textiles

Los residuos de ropa usada y textiles generados se recogen mediante 4 contenedores situados en la vía pública y en el ecoparque móvil. Con estos datos, la dotación en la vía pública para 2021 se sitúa en **2.461,25 habitantes por contenedor**.

Características del servicio

La recogida de los residuos textiles la realiza la entidad social Caritas mediante convenio con el Ayuntamiento. En el momento de redacción del presente documento no se dispone de información sobre las características operativas del servicio.

Cantidades recogidas

Según la información facilitada por los responsables municipales, en 2021 se han recogido 24,39 Tn de residuos textiles, lo que supone una aportación de **2,48 Kg/hab/año**.

La tendencia de la recogida selectiva de residuos textiles es creciente. Como se muestra a continuación, se constata un repunte de más de 10 Tn en 2021 en comparación con los años anteriores:

	2017	2018	2019	2020	2021
Contenedor vía pública (Tn)	11,51	10,78	15,95	14,45	24,39
Aportación (kg/hab/año)	1,23	1,13	1,65	1,48	2,48

Tabla 13. Evolución de la recogida de residuos textiles.

Fuente: Ayuntamiento de Massanassa.

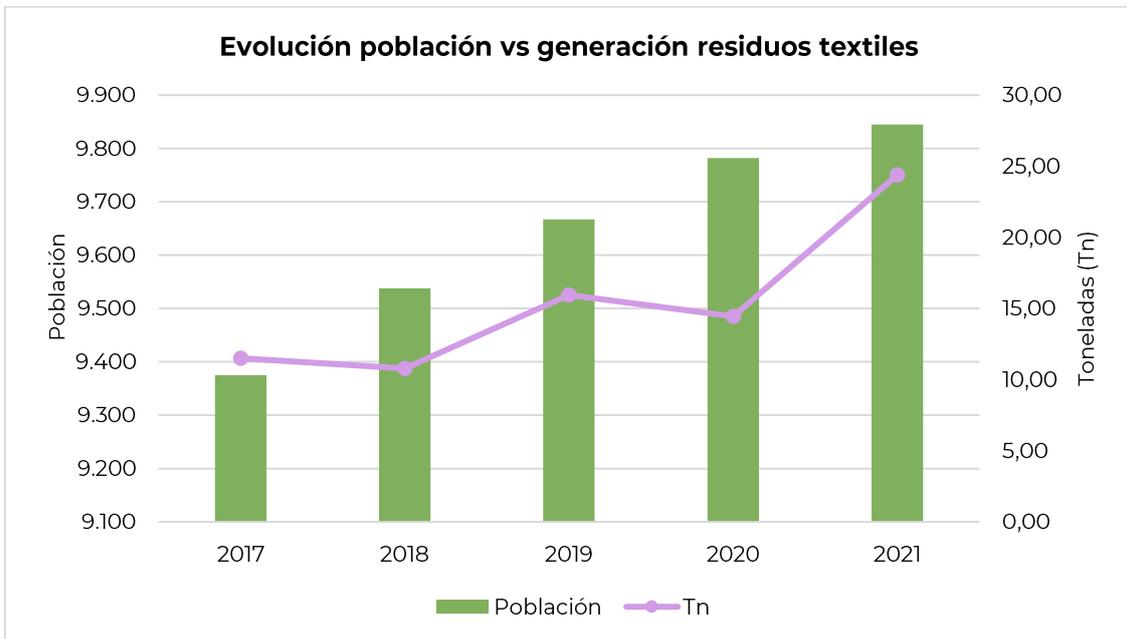


Gráfico 12. Evolución en la gestión de recogida de residuos textiles. Fuente: Elaboración propia.



Gráfico 13. Evolución de las aportaciones (kg/hab/año) de residuos textiles. Fuente: Elaboración propia.

Aceite vegetal usado

Características del servicio

Los residuos de aceite vegetal usado generados en Massanassa se recogen en el ecoparque móvil.

Cantidades recogidas

En el momento de redacción del presente documento no se dispone de información sobre las cantidades recogidas.

Residuos de Poda

Los residuos de poda son los generados como consecuencia de las tareas realizadas en los jardines públicos y los espacios privados de algunas viviendas.

Características del servicio

Debido a las características urbanísticas del municipio la mayor parte de los residuos de poda generados provienen de las tareas de mantenimiento y limpieza de vías públicas y zonas verdes del municipio.

Estos restos de poda generados por los operarios de FOVASA son recogidos en contenedores propiedad de Hermanos Andújar y Navarro S.L, quien los transporta mediante un camión con remolque para su posterior valorización y/o eliminación controlada. Los contenedores se ubican en los puntos indicadas por los responsables municipales.

Los residuos de poda generados en los espacios privados de algunas viviendas se recogen en los ecoparques fijos que gestiona la EMTRE.

Cantidades recogidas

En el momento de redacción del presente documento no se dispone de información sobre cantidades recogidas.

Residuos de envases y restos de medicamentos

SIGRE es el sistema autorizado en España para la gestión ambiental de los residuos de medicamentos y sus envases que se generan en los domicilios. Con su participación en SIGRE, los farmacéuticos cumplen con sus obligaciones ambientales asumiendo el principio de la responsabilidad compartida. La recogida de residuos y envases de medicamentos se realiza

directamente en las farmacias adheridas a través de los contenedores propios de SIGRE.

Estos contenedores son metálicos y contienen una bolsa interior de recogida, pudiendo ser manipulados sólo por distribuidores y farmacéuticos participantes en el sistema. Los puntos SIGRE disponen de una doble rampa invertida para impedir que puedan extraerse los residuos depositados, lo que prohíbe expresamente la normativa sanitaria y medioambiental vigente.

Las bolsas interiores de los puntos SIGRE una vez extraídas del contenedor permanecen perfectamente cerradas y controladas hasta su recogida por parte de las empresas de distribución farmacéutica, a través de un sistema de logística inversa. Desde los almacenes de distribución, los residuos son transportados expresamente por el gestor ambiental de SIGRE hasta la Planta de Tratamiento de Envases y Residuos de Medicamentos, situada en Valladolid.

El destino y la gestión final de estos residuos de envases y medicamentos es la Planta de Tratamiento de Envases y Residuos de Medicamentos SIGRE, situada en Tudela de Duero (Valladolid).

Características del Servicio

Según la información disponible en la página web del Ayuntamiento, Massanassa cuenta con las siguientes farmacias con puntos SIGRE habilitados:

- Av. Blasco Ibáñez, 80
- Calle 9 d'Octubre, 33
- Plaza Constitució, 4

Cantidades recogidas

En el momento de redacción del presente documento no se dispone de información sobre las cantidades recogidas.

5

ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL

El análisis de la gestión actual se estructura en torno a tres bloques principales:

- Análisis de la contenerización en vía pública.
- Estudio de las aportaciones de residuos de las fracciones estudiadas.
- Información sobre el servicio de recogida y la operativa del servicio.

5.1

SOBRE LOS CONTENEDORES UBICADOS EN VÍA PÚBLICA

5.1.1

Dotación en la vía pública

La dotación de contenedores en vía pública para la recogida selectiva de cualquier flujo de residuos está sometida a infinidad de factores técnicos, económicos y sociales, por lo que alcanzar un parque suficiente, en condiciones operativas de máxima eficiencia, resulta complejo.

En este sentido la dotación actual se ha referenciado en la medida de lo posible, a las medias provinciales y autonómicas. Para el caso concreto de los contenedores para la recogida selectiva de residuos de envases ligeros, de papel-cartón y de vidrio se ha tenido en cuenta la metodología aplicada en los Convenios Marco firmados por la Generalitat Valenciana con Ecoembes y Ecovidrio, en vigor en la fecha de reacción de este PLR.

En concreto, se han estimado las siguientes ratios:

- Envases ligeros: litros por habitante.

- Envases de papel–cartón: litros por habitante.
- Envases de vidrio: habitantes por contenedor.
- Fracción resto: litros por habitante.
- Fracción biorresiduos: litros por habitante.
- Ropa y textiles: habitantes por contenedor.
- Aceites de uso doméstico: habitantes por contenedor.

Fracción resto

El municipio dispone de 45 contenedores para la recogida de residuos de la fracción resto, con un volumen total útil de 144.000L, la dotación se sitúa en **14,63 l/hab** para 2021.

En el caso de la contenerización para recogida de la fracción resto no se dispone de ningún marco referencial comparativo.

Residuos de envases ligeros

Con 41 contenedores para recogida selectiva de residuos de envases ligeros y un volumen total útil de 131.200 L, la dotación se sitúa en **13,33 l/hab** para 2021.

Aunque en el cálculo de los litros/habitante –en las fracciones de envases ligeros y papel cartón– se hace referencia a la población generadora, el Convenio Marco firmado el 10 de diciembre de 2013 entre la Generalitat Valenciana y Ecoembes utiliza la población de derecho publicada por el INE, durante el mes de enero del año de aplicación, para establecer tres grandes grupos poblacionales sobre los que aplicar su modelo de cálculo –Anexo II, Punto 1–. En concreto:

- Urbanos: Municipios con población igual o superior a 50.000 habitantes
- Semiurbanos: Municipios con población entre 5.000 y 50.000 habitantes
- Rurales: Municipios con población igual o inferior a 5.000 habitantes

En atención a ello, y con una población de 9.845 habitantes (INE 2021) el municipio de Massanassa tiene la consideración de semiurbano.

Para este rango poblacional, el Convenio Marco propone en su Anexo II, Punto 4, y para la población generadora incorporada a la recogida selectiva de residuos de envases ligeros, la siguiente dotación de referencia en función del tipo de contenedor ubicado en vía pública:

Contenedor Trasera	Contenedor Lateral	Contenedor Iglú	Contenedor soterrado
8,33	8	6,25	8,00

Tabla 14. Dotación de referencia en litros/habitante para municipios semiurbanos.
Fuente: Convenio Marco Generalitat Valenciana y Ecoembes.

Para dimensionar el parque de contenedores del municipio también puede resultar interesante conocer la dotación media provincial y autonómica. Este dato, aun pudiendo ser significativo, deberá tomarse siempre con las salvedades y matices oportunos.

2020	Ratio l/hab
Dotación media provincial	
Castellón	13,4
Valencia	12,7
Alicante	12,7
Dotación media autonómica	
CV	12,8

Tabla 15. Dotación media de contenedores en ámbito municipal.
Fuente: Ecoembes.

La dotación de 13,33 l/hab., se encuentra ligeramente por encima de la media de referencia provincial – 12,7 l/hab- y autonómica -12,8 l/hab –.

El municipio también se encuentra por encima de la dotación señalada en el Convenio Marco para modelos de carga lateral (8 l/hab), y recomendada para cobrar las compensaciones económicas por el servicio de recogida selectiva.

Residuos de envases de papel y cartón

Para la fracción selectiva de residuos de envases de papel y cartón se dispone de 41 contenedores. Con un volumen total útil de 131.200L, la dotación se sitúa en **13,33 l/hab.** para 2021.

De acuerdo con la caracterización de Massanassa como municipio semiurbano expuesta en el apartado anterior referido a residuos de envases ligeros, y de forma análoga con la recogida selectiva de residuos de envases de papel y cartón, el referido Convenio Marco propone en su, Anexo II, Punto 2, la siguiente dotación de referencia en función del tipo de contenedor ubicado en vía pública:

Contenedor Trasera	Contenedor Lateral	Contenedor Iglú	Contenedor soterrado
9,38	9,38	7,5	7,50

Tabla 16. Dotación referencia litros/habitante para municipios semiurbanos.

Fuente: Convenio Marco Generalitat Valenciana y Ecoembes.

Para dimensionar el parque de contenedores se conocen, además, las dotaciones medias provincial y autonómica. Este dato, aun pudiendo ser significativo, deberá tomarse siempre con las salvedades y matices oportunos.

2020	Ratio l/hab
Dotación media provincial	
Castellón	13,3
Valencia	12,4
Alicante	11,4
Dotación media autonómica	
CV	12,1

Tabla 17. Dotación media ámbito municipal.

Fuente: Ecoembes.

La dotación de 13,33 l/hab. se encuentra por encima de la media provincial -12,4 l/hab- y autonómica -12,1 l/hab - de referencia.

En relación con la dotación de referencia establecida en el Convenio Marco para modelos de carga lateral (9,38 l/hab), también se encuentra por encima de la dotación de referencia y recomendada para cobrar las compensaciones económicas por el servicio de recogida selectiva.

Residuos de envases de vidrio

En el Convenio Marco firmado el 15 de mayo de 2014 entre la Generalitat Valenciana y Ecovidrio el cálculo de la dotación óptima de contenedores se realizaba, atendiendo a la población de derecho y no a la población generadora.

Así, conforme a lo establecido en el Punto 1, Anexo III de este Convenio Marco los municipios con población inferior a los 50.000 habitantes tienen la consideración de semiurbanos, consideración aplicable al municipio de Massanassa.

Para la fracción selectiva de residuos de envases de vidrio se dispone de 47 contenedores. Con un volumen total útil de 141.100L, la dotación para 2021 es de **209,47 hab/cont.**

Para dimensionar el parque de contenedores del municipio resulta interesante conocer la dotación media provincial y autonómica. Este dato, aun pudiendo ser significativo, deberá tomarse siempre con las salvedades y matices oportunos.

2020	Ratio hab/cont.
Dotación media provincial	
Castellón	178
Valencia	221
Alicante	170
Dotación media autonómica	
CV	195

Tabla 18. Dotación media de contenedores.

Fuente: Ecovidrio.

Por otra parte, la reciente revisión del PIRCVA, aprobada Decreto del Consell 55/2019 de 5 de abril establece, en su artículo 14, una *ratio* mínima de contenerización de vidrio de 1 contenedor de 3 m³ para cada 204 habitantes o contenerización equivalente, lo que supone una norma de mínimos a cubrir.

Al contrario que ocurre con los flujos comentados, en el caso de los residuos de envases de vidrio, la referencia más extendida y aceptada para los residuos de envases de vidrio es la de habitantes por contenedor.

La dotación de 209,47 hab/cont. mejora la media provincial de referencia - 221 hab/cont- pero no alcanza el valor medio autonómico -195 hab/cont.- ni el indicado en el PIRCVA -204 hab/cont.-.

En esta línea, se ha calculado que para alcanzar la media autonómica de referencia-195 hab/cont.- es necesaria la adición de 4 unidades de carga superior de 3.000L, y para alcanzar el valor indicado en el PIRCVA -204 hab/cont.- es necesaria la adición de 2 unidades de las mismas características.

Es importante señalar que el municipio ha delegado la gestión de los residuos de envases de vidrio en ECOVIDRIO, que recoge en el municipio a través de sus operadores. En estas circunstancias, es una obligación de ECOVIDRIO dotar a Massanassa de la *ratio* mínima de referencia.

Para esta fracción de residuos se constata una diferencia entre el número de unidades indicado en el barómetro de ECOVIDRIO -52- y las unidades identificadas durante la inspección -47-.

Fracción biorresiduos

Con 40 contenedores para biorresiduos, lo que supone un volumen total útil de 88.000L , la dotación se sitúa en **8,94 l/hab.** para 2021.

Del mismo modo que para la fracción resto, para recogida de biorresiduos no se dispone de marcos referenciales para realizar un estudio comparativo sobre la dotación en vía pública.

El PIRCVA establece que, en la medida de lo posible las islas de contenedores, deberán contar, al menos con contenedores de biorresiduos, fracción resto y envases ligeros.

A su vez, indica que todas las islas con contenedor de envases ligeros, deberá contar obligatoriamente con un contenedor adicional de recogida selectiva de biorresiduos.

En este sentido, la distribución actual de los contenedores permite dar cumplimiento a esta consideración.

Residuos textiles

Con 4 contenedores en la vía pública en 2021, la dotación para esta fracción se sitúa en **2.461,25 hab/cont.**

Para dimensionar el parque de contenedores puede resultar interesante conocer la dotación media habilitada por Consorcios y a nivel autonómico.

Estos datos, obtenidos del estudio realizado en 2019 por ASIRTEX (Asociación Ibérica de Reciclaje Textil), deben tomarse siempre con las salvedades y matices oportunos.

2019	Dotación media (hab/cont)
Dotación media Consorcios	
V2 - EMTRE	2.818
V4 - CRiV	1.735
A1 - MARE	1.384
A3 - CREA	1.717
Dotación media autonómica	
CV	2.000

Tabla 19. Dotación media de contenedores en ámbito municipal.

Fuente: Asirtex

Con una dotación de 2.461,25 hab/cont., se mejora la dotación media de los municipios que forman parte de la EMTRE - 2.818 hab/cont-, pero no se alcanza el valor medio autonómico de referencia -2.000 hab/cont.-

Con estos datos se estima que sería necesaria la adición de un contenedor para alcanzar la media autonómica de referencia.

Envases y restos de medicamentos

El municipio dispone de 3 puntos SIGRE asociados a oficinas de farmacia.

Los puntos SIGRE para la recogida selectiva de residuos de envases de medicamentos quedan supeditados siempre a las oficinas de farmacia, por lo que su número queda supeditado al número de establecimientos existentes.

5.1.2

Posicionamiento de los contenedores

Ubicación por fracción

La ubicación de los contenedores en Massanassa de cada una de las fracciones estudiadas se muestra en el ANEXO II.

Dentro del análisis realizado de la situación actual de la recogida en el municipio la cobertura de los contenedores ubicados en la vía pública adquiere una especial importancia. Por ello se han estudiado las posibles zonas con una baja cobertura en atención al siguiente criterio:

- Considerando que a una velocidad media de paseo de 3 Km/hora –50 metros por minuto–, el tiempo de desplazamiento hasta el contenedor más próximo no debe ser superior a 1 minuto y medio o a 75 metros.

Los resultados se muestran en el ANEXO III mediante los planos de cobertura. El resumen de la situación actual se muestra a continuación:

En el núcleo urbano la ubicación de los contenedores se considera adecuada y es prácticamente coincidente para los residuos de la fracción resto y biorresiduos y para las fracciones de residuos de envases - ligeros, de papel y cartón y de vidrio-.

Para estas fracciones únicamente se observan pequeños tramos sin cobertura en la zona centro y sur del mismo, no obstante, en la mayoría de los casos se debe a que las características del entramado viario dificultan el paso de los vehículos de recogida y por tanto el grado de contenerización

en estas zonas es menor. En el caso de los residuos textiles, la contenerización presenta un menor grado de cobertura, si bien, la ubicación de las cuatro unidades se considera adecuada.

En relación con el polígono industrial, únicamente se detectan contenedores para la fracción de residuos de envases de vidrio.

Sobre las áreas de aportación y su distribución

El modelo de distribución de los contenedores de la recogida selectiva de residuos en la vía pública indica que, para garantizar la calidad de los materiales recuperados, éstos deberán posicionarse en áreas de aportación completas siempre que sea posible. Estas áreas deberán contar con los contenedores correspondientes a las cinco grandes fracciones: envases ligeros, envases de papel y cartón, envases de vidrio y fracción resto y biorresiduos.

Cuando esta estructura de servicio no sea posible por motivos urbanísticos o de otra índole, resulta aconsejable que las distintas unidades de estos flujos estén a una distancia tal, que no desincentive el desplazamiento al contenedor más alejado y esto suponga menores aportaciones o aumento del porcentaje de impropios en contenedores no deseados.

Dicho esto, deberá tenerse en cuenta lo expresado en el artículo 14 del PIRCVA en el que se explicita que, en la medida de lo posible, en caso de recogida mediante contenedores se procurarán dimensionar todas las islas de contenedores, al menos, con biorresiduos, fracción resto y envases ligeros. En cualquier caso, el contenedor de envases ligeros deberá contar obligatoriamente con un contenedor adicional de recogida separada de biorresiduos.

En Massanassa se han localizado un total de 34 áreas de aportación completas - 80% - con contenedores de las cinco principales fracciones -residuos de envases ligeros, de papel y cartón y de vidrio y fracción resto y biorresiduos-.

La presencia de contenedores en las áreas de aportación se resume en el siguiente gráfico:

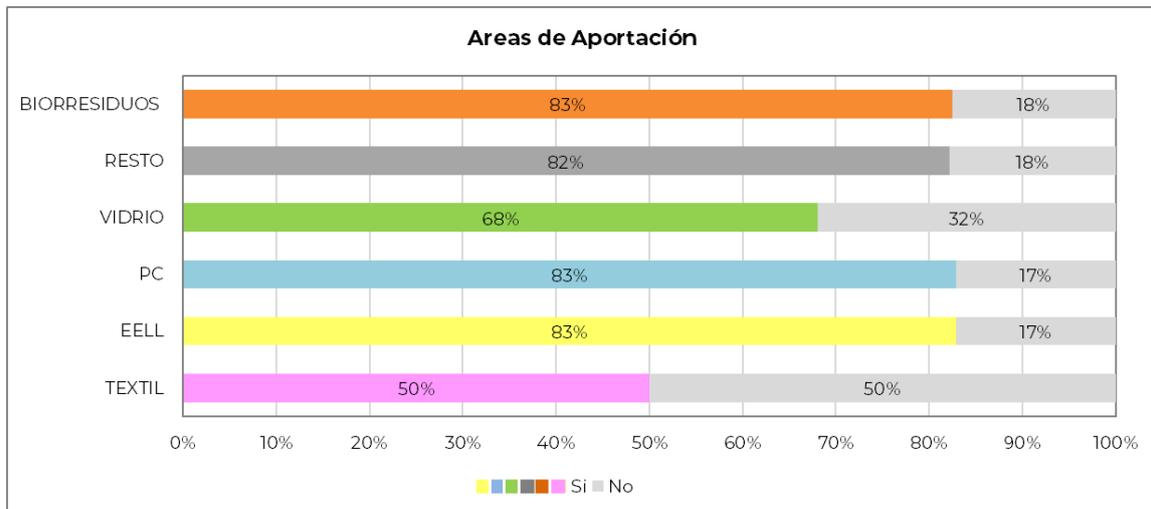


Gráfico 14. Presencia de contenedores en las áreas de aportación. Fuente: Elaboración propia.

Tal y como se observa en el gráfico, más del 80% de las unidades se encuentran en áreas de aportación completas, a excepción del parque de contenedores de residuos de envases de vidrio, con un 68%. Esta diferencia viene dada por la existencia de contenedores únicamente para esta fracción en el polígono industrial.

La distribución de los contenedores en islas o áreas de aportación completas facilita la entrega de los residuos de manera segregada, contribuye a alcanzar aportaciones considerables por flujo y posibilita la reducción de impropios.

5.1.3 Sobre el estado de los contenedores

Se ha realizado una inspección de todos los contenedores del municipio, comprobando su ubicación y su estado general y determinando su accesibilidad, su funcionalidad y su limpieza entendiendo que estas tres variables influyen de manera determinante en la percepción del servicio por parte de la ciudadanía y los establecimientos generadores.

Los resultados de las inspecciones realizadas se muestran en las fichas incluidas en el anexo IV y los resultados generales y conclusiones se muestran a continuación.

Acceso a los contenedores

El acceso a los contenedores es de vital importancia para conseguir que la ciudadanía deposite los residuos de forma correcta; una mala accesibilidad al contenedor o a las bocas de este, puede llevar a que los residuos sean depositados en otro contenedor más accesible o incluso se queden en el suelo, junto a los contenedores.

Los resultados del estudio de campo muestran los siguientes datos:

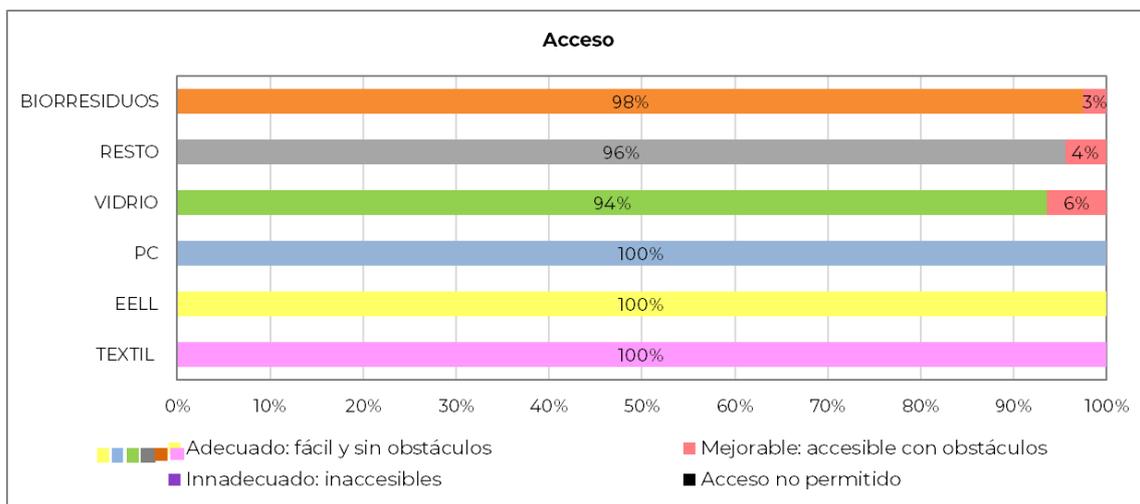


Gráfico 15. Accesibilidad a los contenedores.

Fuente: Elaboración propia.

El acceso a los contenedores de las cinco principales fracciones de residuos se considera adecuado, resultando fácilmente accesibles en prácticamente todos los casos.

No obstante, a continuación se indica el número de ficha -anexo IV- de las unidades identificadas con un acceso mejorable:

- Residuos fracción resto: 73 y 114.
- Biorresiduos: 139
- Envases de vidrio: 81, 105 y 142.

Como posibles causas se apuntan las siguientes:

- Proximidad al paso de vehículos.
- Existencia de obstáculos cercanos -mobiliario urbano, vehículos aparcados...- que dificultan el acceso a las bocas.

Estructura

El estudio y valoración de la estructura se centra en estado físico de los contenedores y, en concreto, la presencia golpes, abolladuras, roturas y desperfectos visibles.

Los resultados se muestran en el gráfico siguiente:

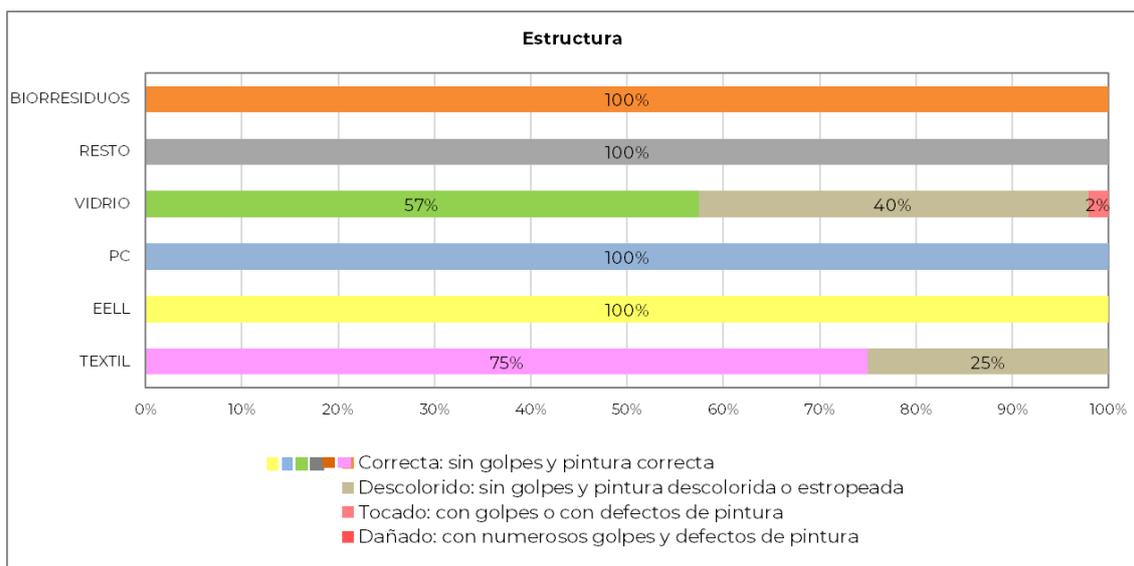


Gráfico 16. Estado de la estructura de los contenedores.

Fuente: Elaboración propia.

El estado de la estructura de los contenedores se considera adecuada en la mayoría de las unidades inspeccionadas, esto es, se presentan sin golpes y con la pintura correcta.

El parque de contenedores que presenta peores resultados es el de residuos de envases de vidrio, con un 40% de las unidades descoloridas y dos de ellas tocadas con golpes y grietas – número de ficha; 203 y 214-.

El detalle de las deficiencias encontradas relacionadas con la estructura se puede consultar en las fichas de inspección del anexo IV.

Puertas y bocas

Se ha inspeccionado el estado de puertas y bocas como uno de los factores que puede influir en el uso de los contenedores por los usuarios. Para su revisión se han tenido en cuenta factores como la operatividad de las mismas para la apertura y cierre, su estado, su integridad y su limpieza.

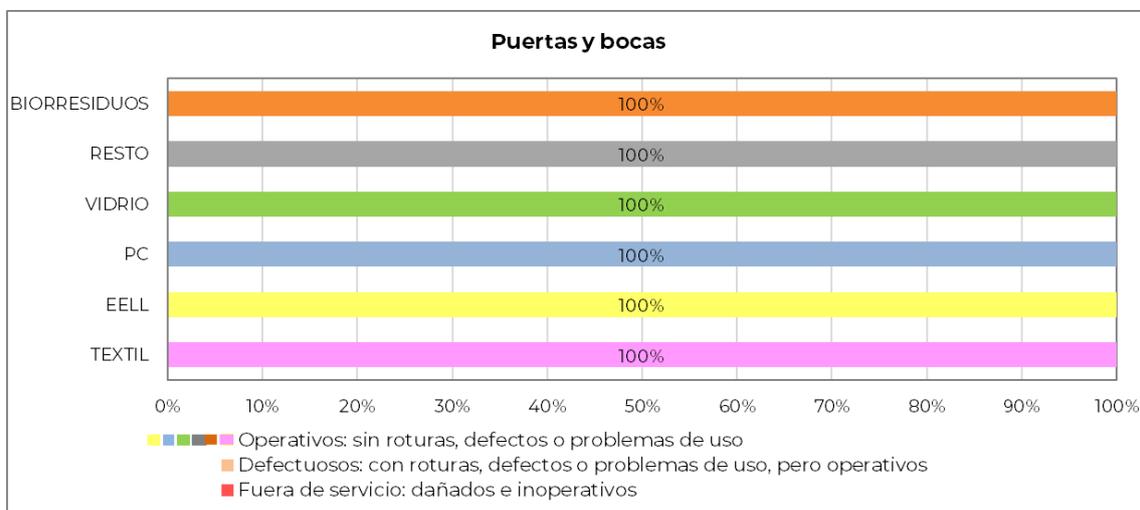


Gráfico 17. Existencia y estado de las puertas de los contenedores. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de las inspecciones muestran que las puertas y bocas presentan un correcto estado en el 100% de los casos.

En relación con la puerta secundaria que presentan las unidades de carga lateral para facilitar la descarga de los residuos en los vehículos de recogida, se han identificado 27 unidades con la puerta desbloqueada.

Para los contenedores de biorresiduos, cuya apertura funciona mediante llave, dos unidades se identificaron mal cerradas. – número de ficha anexo IV: 5 y 29. -

Leyenda

La existencia y estado de la leyenda es un elemento indispensable para informar a la ciudadanía de los residuos que pueden depositar en cada contenedor. Esta información debe quedar plasmada de manera inequívoca en la superficie exterior del mismo. Debe ser legible, comprensible y encontrarse en un buen estado de limpieza. En atención a ello, se obtuvieron los siguientes resultados:

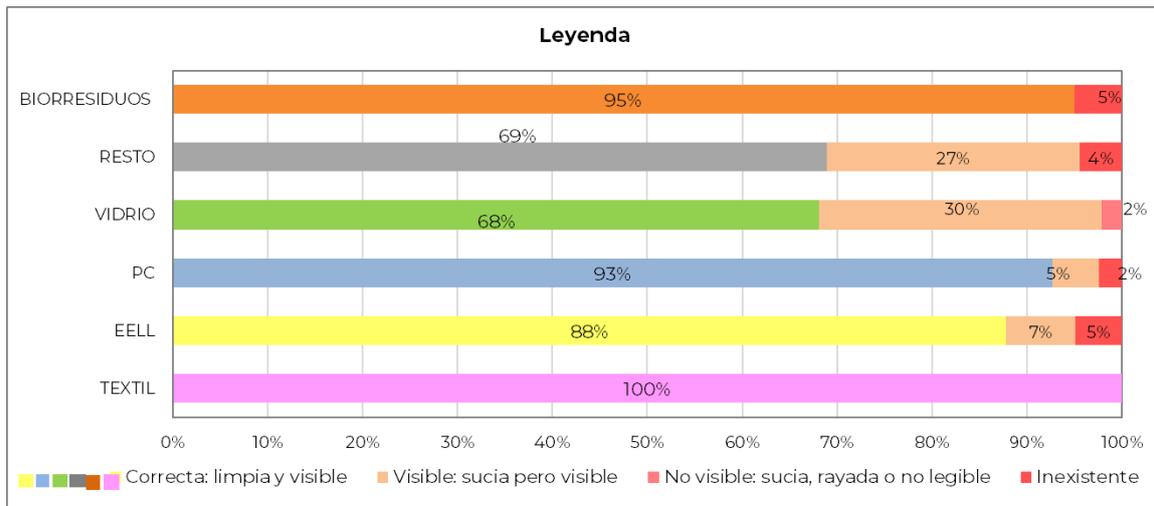


Gráfico 18. Existencia y estado de las leyendas de los contenedores. Fuente: Elaboración propia.

El estudio sobre el estado de las leyendas muestra resultados adecuados de interpretación para la mayoría de los contenedores inspeccionados. No obstante, a continuación se indica el número de ficha -anexo IV- de las 8 unidades identificadas sin leyenda:

- Fracción resto: 14 y 70.
- Biorresiduos: 15 y 67.
- Envases ligeros: 13 y 69.
- Envases de papel y cartón: 68.
- Envases de vidrio: 60.

La información sobre las tipologías de residuos a depositar en cada contenedor es importante y deberá tenerse en consideración en el momento de implantar la recogida selectiva de biorresiduos con el fin de asegurar una correcta separación desde el inicio.

Limpieza

Uno de los factores más importantes en la percepción del servicio de gestión de residuos urbanos para la ciudadanía es el estado de limpieza general del contenedor y sus alrededores. Se ha estudiado la presencia de suciedad derivada del uso o suciedad por carteles, *graffitis* o pintadas. Es importante señalar que, siendo el trabajo de campo una foto fija, el estado de limpieza en el momento de la revisión puede deberse a múltiples factores. Los resultados fueron los siguientes:

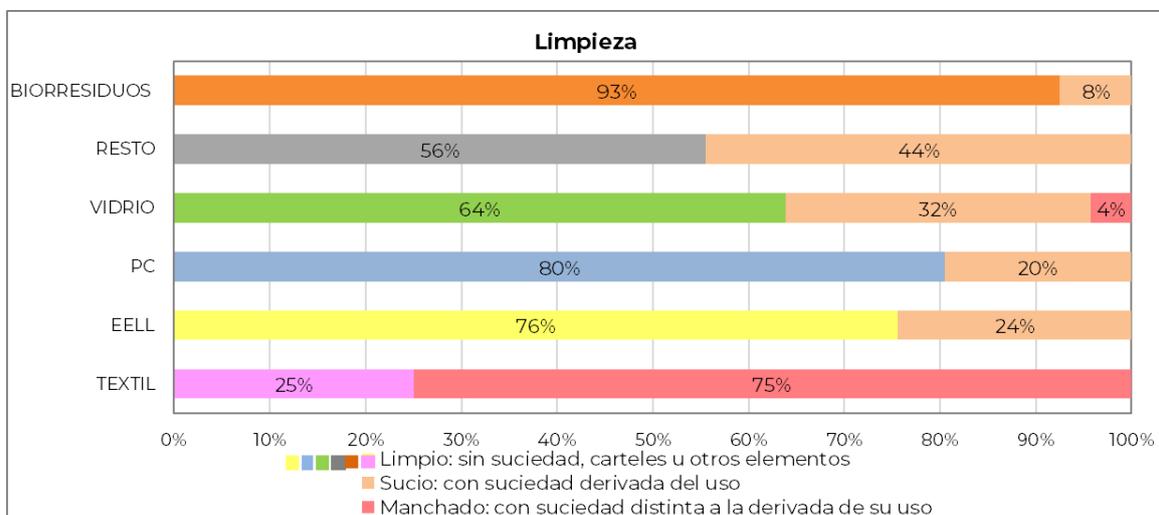


Gráfico 19. Estado de limpieza de los contenedores.

Fuente: Elaboración propia.

Los contenedores presentan un estado de limpieza aceptable, si bien, se han identificado algunas unidades con distintos grados y tipos de suciedad. En este sentido, el parque de contenedores que peores resultados presenta es el de residuos de envases de vidrio y de la fracción resto, con un 36% y un 44% respectivamente de las unidades con suciedad derivada del uso.

Otras de las deficiencias encontradas es la presencia de unidades con graffitis, pintadas y/o restos de cartelería. Esta situación se reproduce en, al menos 25 de las unidades inspeccionadas, y se corresponden, en su mayoría, con los contenedores de residuos de envases de vidrio situados en el polígono industrial y con los de residuos textiles.

El detalle de las deficiencias encontradas relacionadas con la limpieza se puede consultar en las fichas de inspección del anexo IV. No obstante, estos valores deben tomarse como indicativos, ya que se trata de una inspección puntual y no debe ser comparada con la programación de limpieza de los contenedores de cada fracción.

Desbordes

Los desbordes suponen, en primer lugar, un problema de imagen. Los desbordes o acumulaciones de residuos fuera de los contenedores ocasionan que la percepción de la ciudadanía del servicio prestado sea negativa y que ésta perdure en el tiempo, a pesar de que el servicio desplegado sea correcto. Al margen de este hecho, los desbordamientos suponen ineficiencias en el servicio que repercuten en los costes reales soportados, como retrasos de las rutas del servicio de recogida.

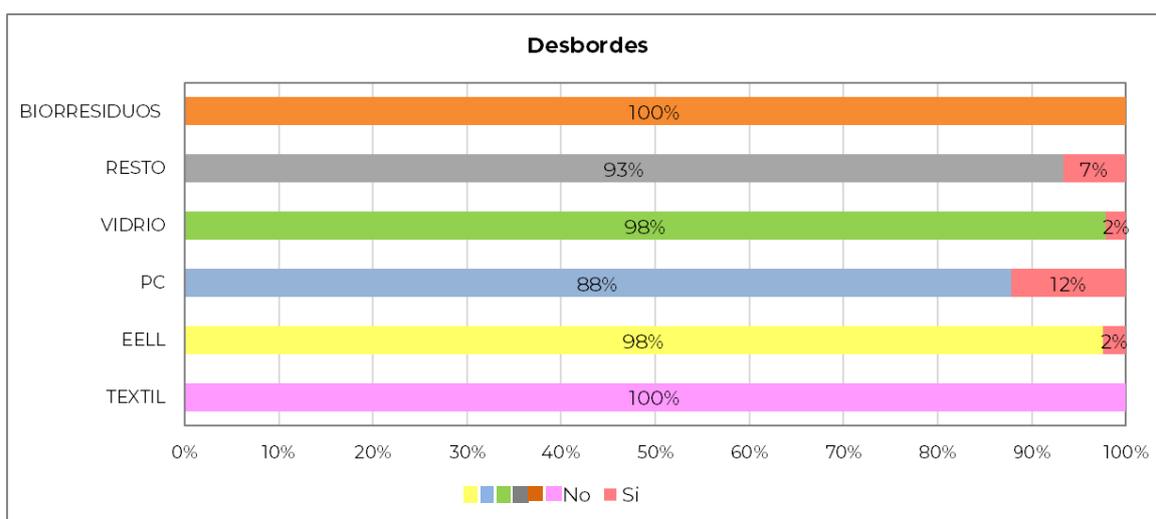


Gráfico 20. Desbordes de contenedores.

Fuente: Elaboración propia.

En el momento de la inspección no se apreciaron desbordes significativos en el conjunto del parque de contenedores. El valor más alto se observa para el parque de contenedores de residuos de envases de papel y cartón, con 5 de las 41 unidades inspeccionadas colmadas.

No obstante, se trata de una inspección puntual y por lo tanto los resultados obtenidos deben considerarse como indicativos, por ello deben

contrastarse con la información municipal disponible sobre este aspecto a lo largo de todo el año.

5.2 SOBRE LAS APORTACIONES

La aportación de residuos en el municipio está influenciada por múltiples factores, desde puramente operativos, como puede ser la dotación o distribución de algunos contenedores en la vía pública o el aporte en los ecoparques fijos y/o móviles, hasta los referidos a la información y formación de la ciudadanía.

Según los datos estudiados el histórico de las aportaciones (Kg/hab/año) para cada una de las fracciones objeto de estudio para el período 2017-2021 es el que se muestra a continuación:

	2017	2018	2019	2020	2021
Envases ligeros	8,18	9,73	10,18	12,75	14,51
Envases de papel y cartón	6,65	9,59	12,02	14,15	16,51
Envases de vidrio	15,93	15,92	16,09	13,73	11,77
Fracción resto	417,84	432,35	433,01	399,73	383,87
Fracción biorresiduos	--	--	--	--	3,15*
Residuos textiles	1,23	1,13	1,65	1,48	2,48

Tabla 20. Aportaciones (Kg/hab/año) de residuos generados por fracción.

Fuente: Elaboración propia.

*Aportación calculada a partir de las cantidades recogidas en los meses comprendidos entre septiembre y diciembre de 2021.

En este punto y en relación con las cantidades de residuos recogidas en 2020, debe considerarse que tanto el comportamiento de la población durante la pandemia por Covid-19 como las medidas establecidas han influido de manera notable tanto en la actividad económica como en los hábitos de compra y consumo y, por lo tanto, la generación de residuos.

5.2.1

Sobre las aportaciones de las fracciones objeto de estudio

Aportaciones de la fracción resto

En 2021 se han recogido un total de 3.779,18 Tn de residuos de la fracción resto, lo que supone una aportación de **383,87 Kg/hab/año**.

Para las aportaciones de los residuos de la fracción resto no se dispone de valores medios de referencia, ni a nivel provincial ni autonómico. Tampoco se pueden utilizar a modo comparativo algunos valores medios referidos a estimaciones de otros municipios, pues la generación de esta fracción está sometida a múltiples factores.

Según los datos disponibles, la tendencia creciente de la recogida se ha invertido desde 2019, lo que podría estar relacionado con el aumento de las cantidades recogidas de manera selectiva. En esta línea, la implantación del quinto contenedor de biorresiduos en septiembre de 2021 deberá consolidar la continuidad de esta tendencia.

Aportaciones de residuos de envases ligeros

Es conocida la aportación media provincial y autonómica, así como la media de impropios, que tomaremos como referencia.

2020	Residuos de envases ligeros	
	Aportación media (Kg/hab/año)	Impropios (%)
Castellón	10,6	21,8
Valencia	14,9	24,9
Alicante	13,1	24,1
C. Valenciana	13,7	24,3

Tabla 21. Aportación y porcentaje de impropios.

Fuente: Ecoembes.

Las cantidades de residuos de envases ligeros recogidos selectivamente han aumentado durante los últimos años, para pasar de 76,68 Tn en 2017 a 142,84 Tn en 2021, lo que supone una aportación de 14,51 Kg/hab/año, valor

ligeramente inferior a la media provincial -14,9 kg/hab/año- y ligeramente por encima de la media autonómica -13,7 kg/hab/año-

En relación con el porcentaje de impropios, los datos que figuran en el barómetro de Ecoembes reflejan un 25,2% para 2020, porcentaje inferior al registrado en 2019 pero superior al índice registrado en los años anteriores. En relación con los valores de referencia, se sitúa por encima tanto de la media de referencia provincial -24,9%-, como de la autonómica -24,3%-.

Ante este escenario, mantener la tendencia creciente de la recogida y reducir el índice de impropios supondría un avance hacia la consecución de los objetivos marcados.

Aportaciones de residuos de envases de papel y cartón

A efectos informativos, la aportación media provincial y autonómica constituyen una referencia de interés para su análisis comparativo.

2020	Papel y cartón
Aportación media (Kg/hab/año)	
Castellón	12,1
Valencia	16,1
Alicante	14,1
C. Valenciana	14,9

Tabla 22. Aportación de referencia.

Fuente: Ecoembes.

Los valores de recogida obtenidos para 2021 ofrecen una generación de 162,50 Tn, lo que supone una aportación de 16,51 Kg/hab/año, valor ligeramente por encima de la media provincial de referencia -16,1 kg/hab/año- y por encima de la media autonómica de referencia -14,9 kg/hab/año-.

Las cantidades recogidas han aumentado de manera importante durante los últimos 5 años para pasar de 62,38 Tn en 2017 a 162,50 Tn en 2021.

Aportaciones de residuos de envases de vidrio

Como referencia, las aportaciones medias, provincial y autonómica, obtenidas desde ECOVIDRIO ofrecen los siguientes valores:

2020	Vidrio
Aportación media (Kg/hab/año)	
Castellón	13,3
Valencia	14,5
Alicante	20,1
C. Valenciana	18,3

Tabla 23. Aportación de referencia.
Fuente: ECOVIDRIO.

Los datos estudiados nos llevan a una generación anual residuos de envases de vidrio de 115,84 Tn, lo que supone una aportación de 11,77 Kg/hab/año para 2021. Con estos datos Massanassa se encuentra en valores por debajo de la media provincial -14,5 kg/hab/año- y autonómica -18,3 kg/hab/año- de referencia.

A diferencia de las otras fracciones de residuos de envases, desde 2019 se observa una tendencia decreciente en la recogida, con un receso de aproximadamente de 20 Tn en 2020 en comparación con los años anteriores. Este receso experimentado durante 2020 puede estar relacionado con las medidas impuestas para hacer frente a la pandemia Covid, que han tenido un gran impacto especialmente en las actividades del sector HORECA.

No obstante, y debido a que las cantidades recogidas han continuado disminuyendo durante 2021, se recomienda contrastar la presente información con los valores de recogida obtenidos para 2022.

Aportaciones de biorresiduos

Desde septiembre de 2021, momento en el que se inicia el servicio de recogida de biorresiduos, hasta diciembre de 2021 se han recogido 31,06 Tn de biorresiduos, lo que supone una aportación de **3,15 Kg/hab/año**.

En los meses iniciales de servicio las cantidades recogidas presentan variaciones, si bien, en el mes diciembre, se observa un repunte en comparación con los meses anteriores para superar las 10Tn.

Para las aportaciones de biorresiduos no se dispone de valores medios de referencia, ni a nivel provincial ni autonómico. Tampoco se pueden utilizar a modo comparativo algunos valores medios referidos a estimaciones de otros municipios, pues la generación de esta fracción está sometida a múltiples factores.

No obstante, para determinar el grado de consolidación del servicio de recogida se recomienda durante los años iniciales reforzar el seguimiento de las cantidades recogidas, así como del porcentaje de impropios contenidos en las mismas.

Aportaciones de residuos textiles

Según el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022, la generación media de residuos textiles se situaría en el entorno de los 21 Kg/hab/año, si bien el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) sitúa la generación por habitante y año entre 7 y 10 kg.

Además, como valores de referencia se dispone de las aportaciones medias obtenidas para cuatro áreas de gestión o consorcios diferentes (V2, V4, A3 y A1) de la Comunitat Valenciana –así como del valor medio de todas ellas–, obtenidas desde ASIRTEX (Asociación Ibérica de Reciclaje Textil), que ofrecen los siguientes valores:

2019	Textil
Aportación media (Kg/hab/año)	
V2 - EMTRE	1,97
V4 - CRiV	1,71
A1 - MARE	2,02
A3 - CREA	2,25
Media Consorcios	1,96

Tabla 24. Aportación de referencia.
Fuente: Asirtex.

Con una tendencia creciente durante los últimos años, destaca el repunte de más de 10 Tn experimentado para 2021, lo que sitúa la aportación en 2,48 Kg/hab/año, valor por encima de la media de los municipios que forman parte de la EMTRE -1,97 kg/hab/año- y de la media de los Consorcios estudiados -1,96 Kg/hab/año-.

Otras fracciones objeto de estudio

En el momento de redacción del presente documento, no se dispone de información sobre las cantidades recogidas para las demás fracciones objeto de estudio y, por tanto, no se puede realizar una valoración precisa sobre las aportaciones.

5.3

SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE FRACCIONES EN LA RECOGIDA

Con la información disponible y tras el análisis realizado, la distribución de cada una de las fracciones generadas en Massanassa en relación con la cantidad total de residuos generada en el municipio en 2021 queda de la siguiente manera.

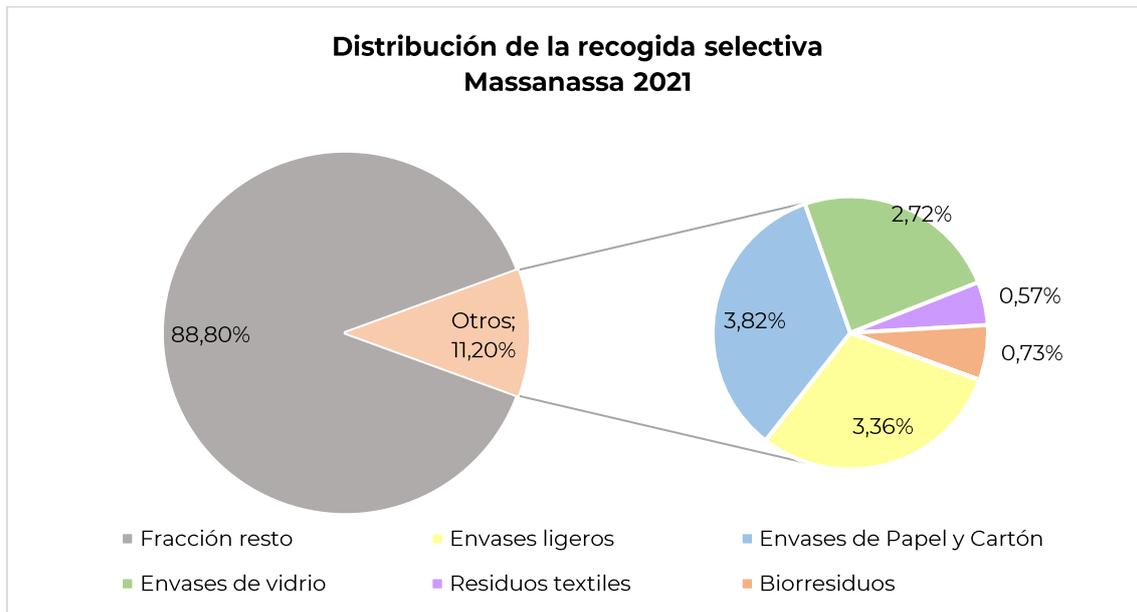


Gráfico 21. Distribución fracciones residuos municipales. 2021.
Fuente: Elaboración propia.

Como ya se ha mencionado en el presente PLR, en el momento de redacción del presente documento no se dispone de las cantidades generadas para algunas de las fracciones objeto de estudio. Asimismo, conviene recordar que la cantidad recogida de biorresiduos en 2021 se refiere a los meses comprendidos entre septiembre y diciembre.

Teniendo en cuenta las cantidades generadas de las distintas fracciones selectivas recogidas en el municipio, el porcentaje de residuos recogido selectivamente se encuentra en un 11,20 %.

De este porcentaje el mayor valor se corresponde con los residuos de envases de papel y cartón con un 3,82%, seguido de los residuos de envases ligeros con un 3,36%.

5.4 SOBRE LAS PROYECCIONES EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS

Teniendo en cuenta la publicación realizada por el INE, en septiembre de 2020, sobre las proyecciones de crecimiento de la población tanto a nivel nacional como autonómico, se ha calculado el aumento de la población de Massanassa y la generación de residuos asociada, tanto en las fracciones

selectivas recogidas en calle – residuos de envases ligeros, de papel y cartón y de vidrio- como de la fracción resto para el periodo de 2022 a 2026.

Según las estimaciones previstas por el INE, la población de Massanassa pasará de 9.845 habitantes en 2021 a 9.898 en 2026, y se ha aplicado un aumento lineal de la generación de residuos para el mismo periodo. Los resultados se muestran a continuación:

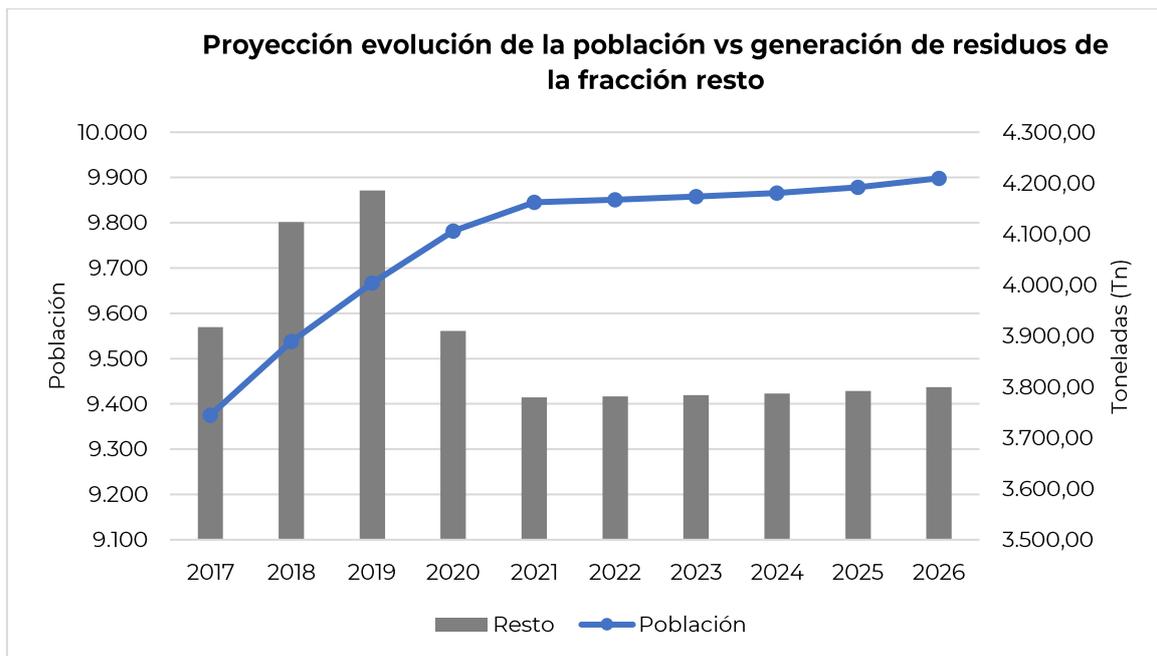


Gráfico 22. Proyección evolución de la población vs generación de residuos fracción resto.

Fuente: Elaboración propia. INE

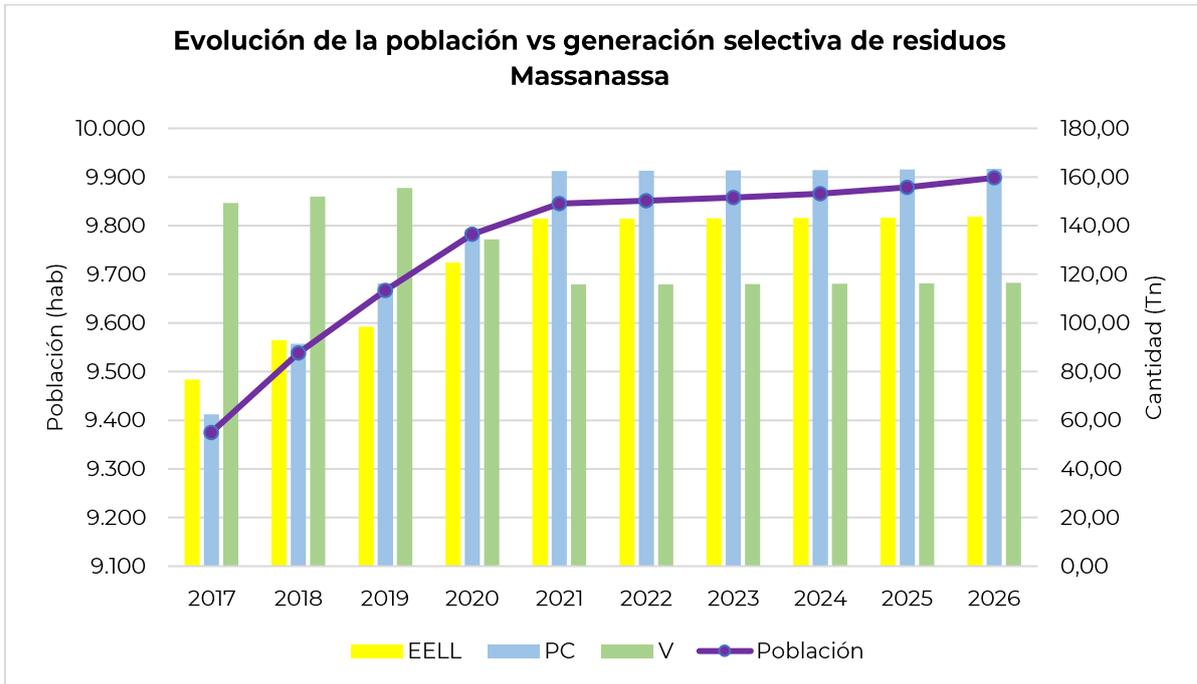


Gráfico 23. Proyección evolución de la población vs generación selectiva de residuos.
Fuente: Elaboración propia. INE

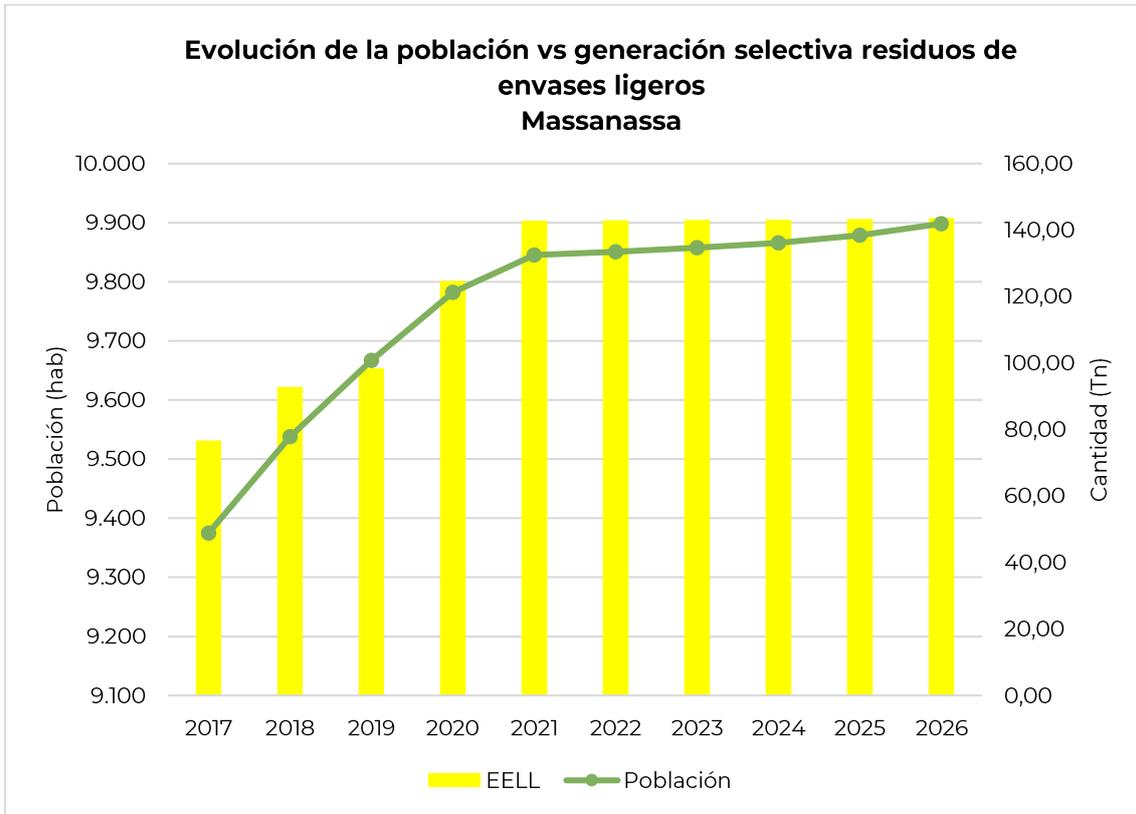


Gráfico 24. Proyección evolución de la población vs generación selectiva de residuos de envases ligeros.

Fuente: Elaboración propia.

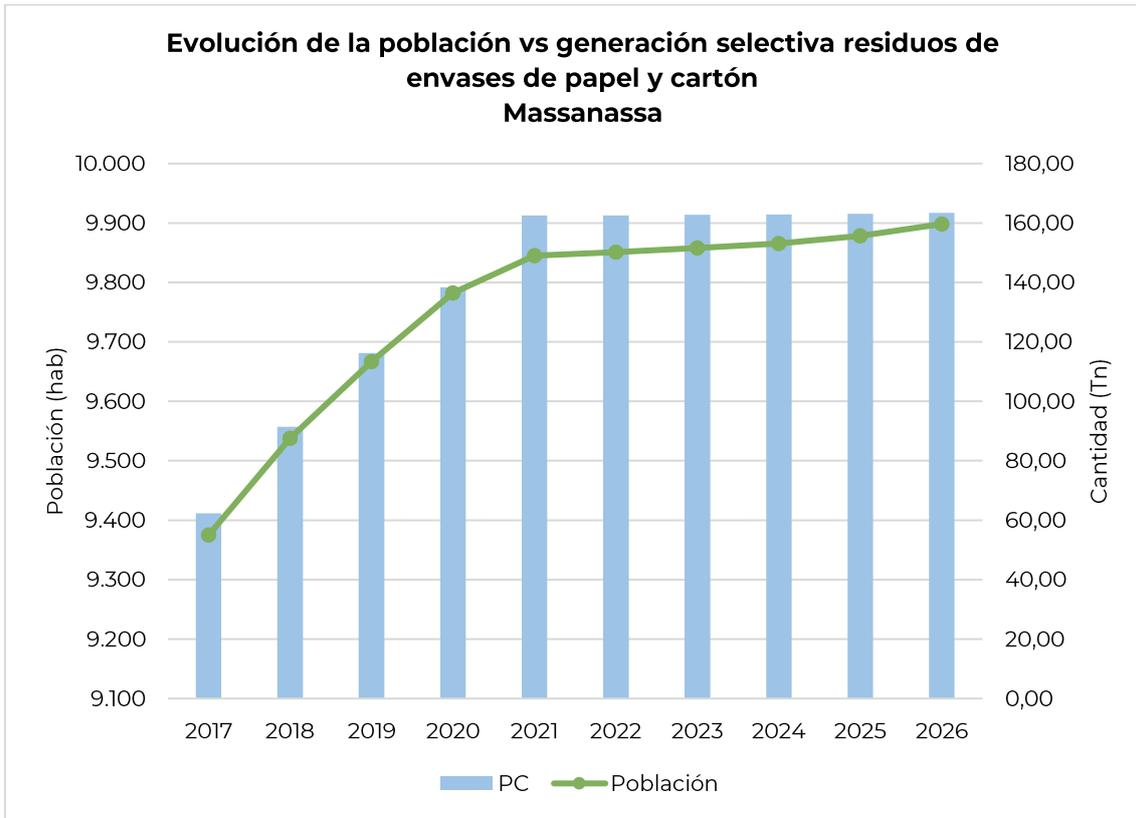


Gráfico 25. Proyección evolución de la población vs generación selectiva de residuos de envases de papel y cartón.
Fuente: Elaboración propia. INE

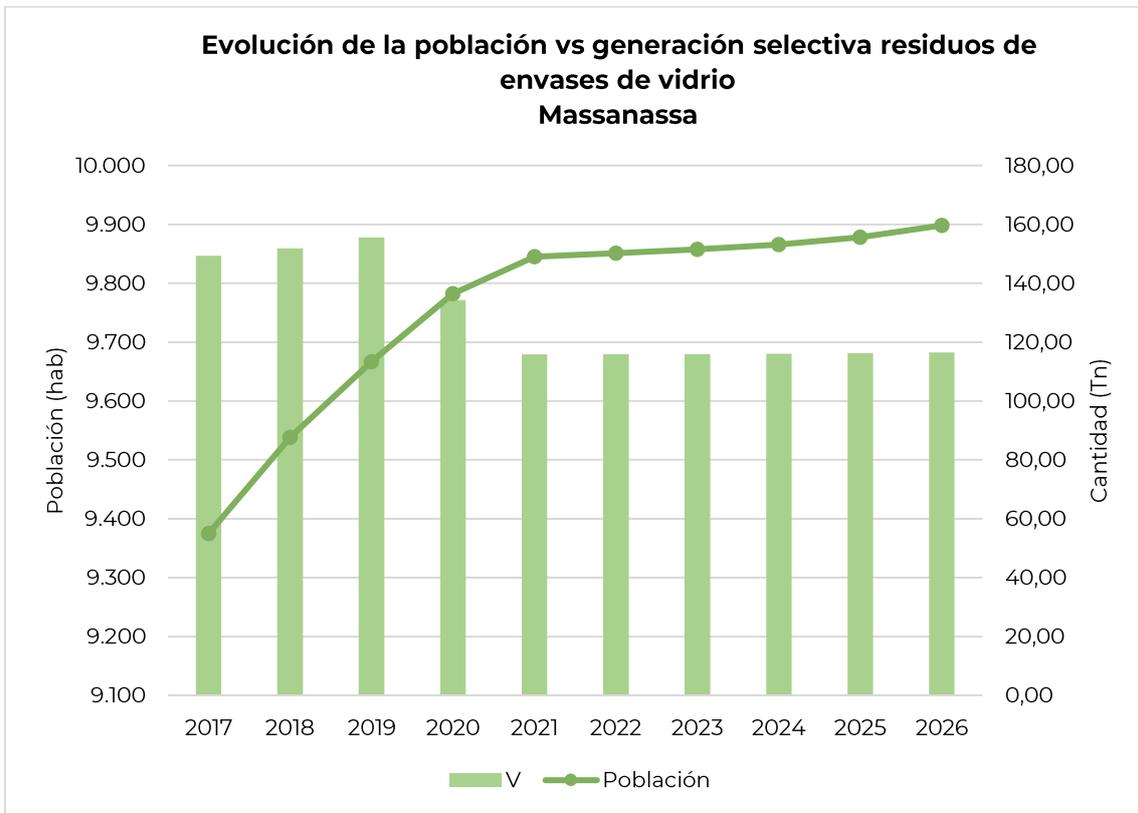


Gráfico 26. Proyección evolución de la población vs generación selectiva de residuos de envases de vidrio.

Fuente: Elaboración propia. INE

Asimismo, en el anexo 8 del PIRCV se establece la composición tipo tanto de la “bolsa amarilla” como de la “bolsa gris” mediante las caracterizaciones realizadas en diversos municipios de la Comunitat Valenciana para la realización del Inventario de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Dichas caracterizaciones establecen para la “bolsa gris” un porcentaje de un 41% de biorresiduos, un 29% de envases y un 30 % de fracción resto. Aplicando estos porcentajes a los valores calculados de generación de residuos, se establecen los siguientes parámetros para la “bolsa gris” de Massanassa.

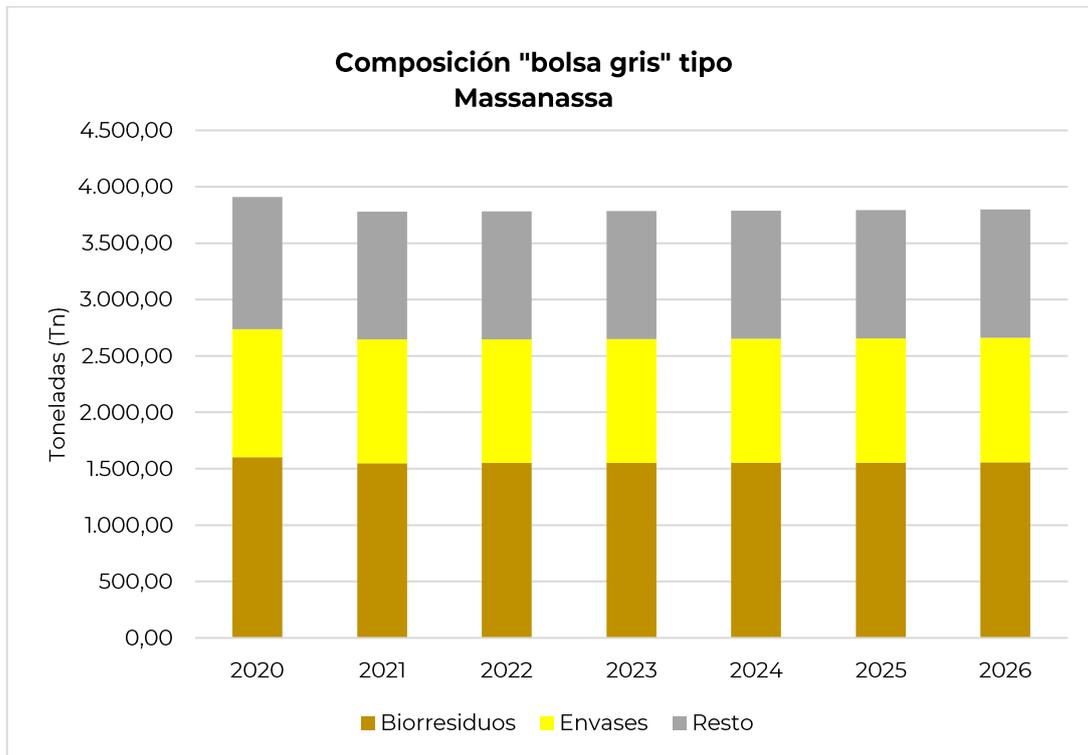


Gráfico 27. Composición "bolsa gris" de Massanassa.

Fuente: Elaboración propia. PIRCV

La aplicación de estos porcentajes a la generación de residuos en Massanassa en los próximos años permite la cuantificación (de manera teórica) de las cantidades de biorresiduos incorporadas en la fracción resto y sobre las que deben aplicarse los porcentajes de recogida selectiva establecidos en el PIRCV.

Así, teniendo en cuenta un porcentaje de recogida selectiva de biorresiduos, marcado en el artículo 21 del PIRCV, de un 25% para 2020, un 30% para 2021 y un 50% para 2022, el municipio de Massanassa debería recoger selectivamente las siguientes cantidades de biorresiduos:

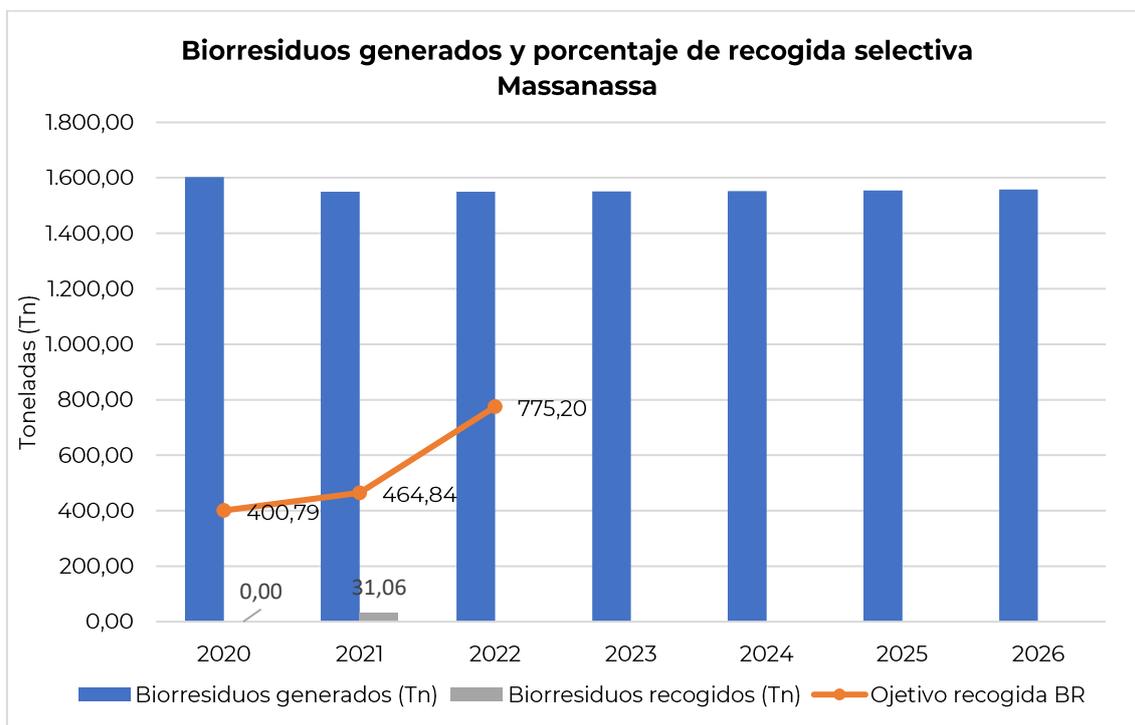


Gráfico 28. Estimación biorresiduos generados y porcentaje de recogida según PIRCV.

Fuente: Elaboración propia. PIRCV

Las proyecciones de población y generación de residuos, así como los porcentajes de recogida calculados se muestran a continuación.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Población	76,68	92,84	98,44	124,75	142,84	142,93	143,03	143,14	143,33	143,61
R. EELL (Tn)	62,38	91,47	116,20	138,38	162,50	162,60	162,71	162,84	163,05	163,38
R. Envases P/C. (Tn)	149,36	151,88	155,55	134,32	115,84	115,91	115,99	116,08	116,23	116,47
R. Envases vidrio. (Tn)	3.917,28	4.123,78	4.185,90	3.910,11	3.779,18	3.781,45	3.784,09	3.787,12	3.792,05	3799,63
R. Resto. (Tn)	76,68	92,84	98,44	124,75	142,84	142,93	143,03	143,14	143,33	143,61
Biorresiduos. (Tn)	--	--	--	--	31,02	--	--	--	--	--

Comp. bolsa gris. Anexo 8. PIRCV	Biorresiduos (41%)	1.606,08	1.690,75	1.716,22	1.603,15	1.549,46	1.550,39	1.551,48	1.552,72	1.554,74	1.557,85
	Envases (29%)	1.136,01	1.195,90	1.213,91	1.133,93	1.095,96	1.096,62	1.097,39	1.098,27	1.099,69	1.101,89
	Todo uno/Resto (30%)	1.175,18	1.237,13	1.255,77	1.173,03	1.133,75	1.134,43	1.135,23	1.136,14	1.137,61	1.139,89

Porcentaje recogida Biorresiduos. PIRCV					400,79	464,84	775,20			
--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--	--	--

5.5 SOBRE EL SERVICIO DE RECOGIDA

5.5.1 Sobre los equipos y medios

Tal y como se ha especificado en el presente documento, para la recogida de las diferentes fracciones de residuos se dispone de:

- ✓ Residuos de envases ligeros y de papel y cartón y residuos de la fracción resto y biorresiduos:
 - Equipo de recogida: 1 camión con carga lateral con tolva y grupo de compactación. De uso exclusivo.
 - Equipo de limpieza: 1 camión lava-contenedores o sistema de lavado de contenedores. De uso compartido con otros municipios.
 - Personal designado: No se dispone de información.
- ✓ Residuos voluminosos, de aparatos eléctricos y electrónicos y de la construcción o demolición – obras menores de origen doméstico o procedentes de depósitos ilegales, quedando excluidos los procedentes de obras públicas o privadas de mayor magnitud. -:
 - Equipo de recogida: 1 camión con caja abierta y plataforma de elevación trasera basculante con volquete - PMA de 10 a 14 Tn-. De uso compartido con otros municipios.
 - Personal designado: No se dispone de información.
- ✓ Residuos de pilas y baterías – recogidos en los contenedores ubicados en centros públicos-:
 - Personal designado: El operario de FOVASA que se encuentran en servicio.
- ✓ Residuos de poda - generados por los operarios de FOVASA durante las tareas de limpieza y mantenimiento de zonas verdes-:

- Equipo de recogida: 1 camión con remolque propiedad de Hermanos Andújar y Navarro S.L,
- Personal designado: No se dispone de información.

El uso en exclusiva del vehículo de recogida proporciona mayor versatilidad al servicio y facilita la actuación ante determinados imprevistos. Además, las anomalías observadas durante el servicio, en relación con los desbordes, las deficiencias de los contenedores o la presencia de voluminosos fuera el horario establecido, son registradas por los operarios y comunicadas al responsable en el momento de su identificación, lo que permite realizar las acciones de mejora necesarias en un tiempo de respuesta corto.

En el momento de redacción del presente documento no se dispone de información sobre el personal designado para el desarrollo del servicio. Tampoco se dispone de información sobre los medios materiales y humanos necesarios para el desarrollo del servicio de recogida de residuos textiles y de envases de vidrio.

5.5.2 Sobre la operativa

Tal y como se ha especificado en el presente informe, las rutas y frecuencias utilizadas para el servicio de recogida de las diferentes fracciones es la siguiente:

- ✓ Residuos de la fracción resto:
 - Frecuencia: Dos veces por semana.
 - Siempre que no existan desbordes.
 - Días: miércoles y domingo.
 - Hora: De 13h a 16h.
 - Rutas: Núcleo urbano y restaurantes del polígono industrial.
- ✓ Biorresiduos:
 - Frecuencia: Diaria.
 - Excepto los miércoles.

- Incluye: domingos y festivos - 312 días. –
 - Hora: De 19h a 00h.
 - Rutas: Núcleo urbano y Restaurantes del polígono industrial.
- ✓ Residuos de envases ligeros:
- Frecuencia: Tres veces por semana.
 - Siempre que no existan desbordes.
 - Días: martes, jueves y sábado.
 - Hora: De 13h a 16h.
 - Rutas: Núcleo urbano y Restaurantes del polígono industrial.
- ✓ Residuos de envases de papel y cartón:
- Frecuencia: Tres veces por semana.
 - Siempre que no existan desbordes
 - Días: lunes, miércoles y viernes.
 - Hora: De 13h a 16h.
 - Rutas: Núcleo urbano y Restaurantes del polígono industrial.
- ✓ Modalidades de recogida utilizadas para los residuos anteriores:
- Contenedores fijos ubicados en la vía pública.
 - Contenedores con ruedas ubicados en determinadas instalaciones y locales.
- ✓ Residuos Voluminosos y de aparatos eléctricos y electrónicos:
- Frecuencia de recogida: 1 o 2 días a la semana.
 - Horario de recogida: Durante el día.
 - Solicitud: Bajo demanda. Los jueves. A través del servicio de atención al ciudadano.
 - Lugar de retirada: Zona de la vía pública indicada por el adjudicatario.
 - Hora de retirada: El indicado por el adjudicatario.
- ✓ Residuos de la construcción y demolición -obras menores de origen doméstico o procedentes de depósitos ilegales-:
- Previa demanda por parte del interesado a través del servicio de atención al ciudadano.

- ✓ Residuos de pilas y baterías - recogidos en los contenedores situados en dependencias públicas-:
 - Cuando se llenan, mediante aviso por parte de los responsables municipales.

- ✓ Residuos de poda generados durante las tareas de limpieza y manteniendo de zonas verdes:
 - Tras su llenado. Mediante aviso a Hermanos Andújar y Navarro S.L por parte de los responsables municipales o los operarios de FOVASA.

El servicio de recogida tiene en cuenta las características de cada generador, ya que los contenedores de la vía pública se complementan con el uso de contenedores individualizados en determinados establecimientos.

A pesar de que no existen quejas sobre el servicio, se recomienda la revisión periódica de las frecuencias a fin de realizar los ajustes necesarios para cada momento. En la misma línea, se recomienda revisar las frecuencias conforme el servicio de recogida selectiva de biorresiduos adquiera consolidación con el objetivo de disminuir la frecuencia de recogida de la fracción resto.

Asimismo, se considera beneficioso realizar caracterizaciones durante las fases iniciales de la implantación del servicio de recogida de biorresiduos debido a que permiten determinar si la ciudadanía los está depositando correctamente.

5.5.3 Sobre los contratos

- Adhesión al Convenio Marco firmado el 10 de diciembre de 2013 entre Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y Ecoembalajes España SA.

- Adhesión al Convenio Marco firmado el 05 de mayo de 2014 entre Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y Ecodidrio.
- El municipio de Massanassa cuenta, en el momento de redacción del presente documento, con contrato de recogida vigente con la mercantil Fomento Valencia Medioambiente S.L.
 - ✓ Aprobado en fecha 25 de mayo de 2021, con un plazo de duración de 8 años y prorrogable 2 años por acuerdo expreso de ambas partes.
- La recogida de la fracción de envases de vidrio la realiza Ecodidrio a través de FCC Ámbito
- La recogida de los residuos textiles depositados en los contenedores de la vía pública la realiza Caritas mediante convenio con el Ayuntamiento.

El contrato firmado con la entidad Fomento Valencia Medioambiente S.L. ha sido recientemente aprobado y se encuentra vigente.

En el momento de redacción del presente documento no se dispone de información sobre el convenio que el Ayuntamiento tiene con Caritas para la recogida de los residuos textiles.

5.5.4 Sobre otros aspectos de interés

Según la información inicial disponible, el Ayuntamiento de Massanassa dispone de Ordenanza Municipal Reguladora de la Recogida de Residuos Urbanos, publicada en el BOPV, núm. 62, el 1 de abril de 2021, que establece un marco genérico referencial sobre la recogida de todo tipo de residuos urbanos.

No se dispone información sobre la obligación de presentar ante la Generalitat Valenciana la Declaración Anual de Envases.

Tal y como establece el PIRCVA en su artículo 14, una vez aprobado el plan local de residuos domésticos por parte de la entidad local responsable, la Ordenanza municipal deberá adaptarse en el plazo máximo de 12 meses desde la aprobación del plan.

En este sentido, y atendiendo a la exigencia establecida en el PIRCVA, el Ayuntamiento de Massanassa deberá revisar la recién aprobada Ordenanza Municipal para, en caso de así considerarse, modifica aquellos aspectos que permitan su completa adaptabilidad a lo establecido en el plan local de residuos.

6

COMPARATIVA DE SISTEMAS DE RECOGIDA

Entre los contenidos mínimos establecidos por el PIRCV, se encuentra la justificación del sistema o sistemas de recogida seleccionados, con la obligatoriedad de realizar el estudio comparativo de los sistemas de recogida puerta a puerta, carga trasera y carga lateral.

Para dar cumplimiento a este requisito se presenta a continuación el estudio comparativo cuantitativo de los costes de implantación de cada uno de los sistemas especificados en el PIRCV.

Para la realización del presente estudio, se parte de unas premisas concretas, con una casuística específica, por lo que los resultados del mismo deben tomarse con las debidas precauciones y en ningún caso resultan de aplicación directa para el municipio, que es quien debe decidir en última instancia el servicio de recogida a través del pliego y de sus capacidades económicas, por lo que este estudio no debe considerarse vinculante para la realización de los pliegos del servicio.

Partiendo de la premisa de que no existe un modelo de servicio ideal, que existen múltiples particularidades a tener en cuenta, y que los modelos pueden resultar complementarios para dar servicio a distintas zonas dentro de un mismo municipio, se ha realizado el estudio comparativo de tres tipologías de recogida; puerta a puerta, y mediante contenedores de carga trasera y lateral.

6.1

CONSIDERACIONES INICIALES

Para llevar a cabo la valoración y comparativa de los distintos supuestos de recogida (puerta a puerta y mediante contenedores de carga trasera y carga lateral) se han tenido en cuenta una serie de consideraciones y parámetros.

Para el estudio de recogida mediante contenedor, se ha tomado como referencia la recogida de la fracción resto, teniendo en cuenta las rutas especificadas en la información facilitada por el municipio.

Se establecen valores medios de mercado para los parámetros iniciales; Km/jornada, combustibles, mantenimiento, reparaciones y seguros. Así como para los camiones de recogida de cada una de las tipologías estudiadas, estableciéndose para éstos un periodo de amortización de 10 años.

Los costes de personal se calculan teniendo en cuenta la jornada laboral estándar y los datos salario base de convenio asociados, sin entrar en detalle del convenio vigente para el servicio actual del municipio de Massanassa.

Se han aplicado los porcentajes de gastos generales (13%) y otros costes indirectos (6%) de aplicación en la contratación pública.

6.2 VALORACIÓN ECONÓMICA

SUPUESTO DE CARGA LATERAL 17 m³

COSTE TOTAL DE PERSONAL (1C)	33.077,69 €
EPIS Y VESTUARIO	783,07 €
SUBTOTAL PERSONAL	33.860,75 €
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	14.712,00 €
LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	19.272,00 €
NEUMÁTICOS	1.900,92 €
ALQUILER DE MAQUINARIA	8.000,00 €
SEGUROS E IMPUESTOS DEL MAQUINARIA	1.185,00 €
SUBTOTAL OTROS GASTOS	45.069,92€
AMORTIZACION CAMIÓN	18.390,00
FINANCIEROS	2.163,56
TOTAL EJECUCIÓN	99.484,23 €

COSTES INDIRECTOS 19% 18.902,00

TOTAL ANUAL	118.386,24 €
--------------------	---------------------

SUPUESTO DE CARGA TRASERA 18 m³

COSTE TOTAL DE PERSONAL (1C+2P)	71.892,67 €
EPIS Y VESTUARIO	2.045,21 €
SUBTOTAL PERSONAL	73.937,88 €
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	13.440,00 €
LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	16.753,50 €
NEUMÁTICOS	2.019,73 €
ALQUILER DE MAQUINARIA	2.500,00 €
SEGUROS E IMPUESTOS DEL MAQUINARIA	1.185,00 €
SUBTOTAL OTROS GASTOS	35.898,23 €
AMORTIZACION CAMIÓN	16.800,00
FINANCIEROS	1.976,49
TOTAL EJECUCIÓN	128.612,60 €

COSTES INDIRECTOS 19% 24.436,39

TOTAL ANUAL	153.049,00 €
--------------------	---------------------

SUPUESTO DE PTA-PTA CAJA ABIERTA 7 M

COSTE TOTAL DE PERSONAL (1P+ 1C)		52.485,18 €
EPIS Y VESTUARIO		1.414,14 €
SUBTOTAL PERSONAL		53.899,32 €
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		2.880,00 €
LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE		3.942,00 €
NEUMÁTICOS		275,94 €
ALQUILER DE MAQUINARIA		2.500,00 €
SEGUROS E IMPUESTOS DEL MAQUINARIA		950,00 €
SUBTOTAL OTROS GASTOS		10.547,94 €
AMORTIZACION CAMIÓN		3.600,00
FINANCIEROS		423,53
TOTAL EJECUCIÓN		68.470,79 €
COSTES INDIRECTOS	19%	13.009,45
TOTAL ANUAL		81.480,25 €

6.3 COMPARATIVA

Se establece la comparativa entre la realización la recogida de la fracción resto en carga trasera y carga lateral, la recogida de biorresiduos puerta a puerta para una ruta.

Estos supuestos deberán aplicarse al número de rutas y la tipología de vehículo a utilizar en cada caso.

TIPO DE RECOGIDA	VEHÍCULO	COSTE ANUAL
Recogida fracción resto. C. Lateral	Camión recolector 17 m ³	118.386,24 €
Recogida fracción resto. C. Trasera	Camión recolector 18 m ³	153.049,00 €
Recogida fracción biorresiduos. PaP	Camión recolector 8 m ³	81.480,25 €

Para ajustar los costes calculados y realizar una comparativa con un indicador global, se ha supuesto un rendimiento, expresado en número de contenedores recogidos por hora:

TIPO DE RECOGIDA	MEDIA CONTENEDORES RECOGIDOS/HORA	CONTENEDORES RECOGIDOS POR RUTA
Recogida fracción resto. C. Lateral	38	190
Recogida fracción resto. C. Trasera	25	125
Recogida fracción biorresiduos. PaP	21	105

Como se ha indicado anteriormente, los datos mostrados deben tomarse siempre con las salvedades y matices oportunos y vincularse a los escenarios descritos.

Para la adecuación de esta comparativa a las necesidades del municipio de Massanassa se deberán estudiar en detalle los supuestos indicados y extrapolar los resultados a las necesidades y casuísticas del municipio.

7

ANEXOS

7.1

Anexo I: Tejido comercial

7.2

Anexo II: Distribución de los contenedores

7.3

Anexo III: Mapas de cobertura

7.4

Anexo IV: Fichas de los contenedores

7.1

Anexo I: Tejido comercial

En el momento de redacción del presente documento se han identificado como posibles generadores al menos las siguientes instalaciones y centros: (Fuentes: ARGOS/ Ayuntamiento de Massanassa):

1) Centros deportivos:

- Complejo deportivo municipal de Massanassa; Calle Polideportivo S/N. Zona Polígono Industrial.
- Pista Polideportiva de Massanassa; Calle Polideportivo S/N. Zona Polígono Industrial.

2) Bibliotecas:

- Biblioteca Pública Municipal de Massanassa; Plaza del País Valencia nº5.

3) Centros educativos:

- Escuela Infantil Ausias March; Calle Doctor Fleming, S/N.
- Escuela Infantil Menuts; Calle José Baixauli Crehua, nº3.
- CEP Lluís Vives; Calle Torrent, nº33.
- IES de Massanassa; Avenida José Alba Alba, S/N
- Colegio Concertado San José y San Andrés; Calle Andrés M. Pastor, nº12.
- Escuela Privada de Música C. Estudios Musicales Massanassa; Calle Torrente, S/N.
- Centro Formación Para Adultos Municipal de Massanassa; Plaza L'Alqueria de Sòria, S/N.

4) Centros sanitarios:

- Centros de Salud de Massanassa; Calle Doctor Gil López, S/N

5) Centros de bienestar social:

- Centro de Día de Inserción Sociolaboral de Menores Parke (Massanassa); Calle 9 de Octubre, 27 izquierda.
- Centro de Día de Inserción Sociolaboral de Menores Parke I (Massanassa); Calle Dr. Fleming, 13-Esc. 1 bajo 11.

- Centro de día y residencia para personas mayores dependientes Solimar; Calle San Juan, nº22.

6) Zonas de restauración:

- A fecha de realización del presente informe, el equipo redactor no dispone de información detallada para elaborar un listado con las ubicaciones de los bares, cafeterías y restaurantes del municipio.

7) Zonas comerciales:

- A fecha de realización del presente informe, el equipo redactor no dispone de información detallada para elaborar un listado con las ubicaciones de los diversos comercios del municipio: venta de alimentación, venta de productos textiles, papelerías ...

8) Zonas de ocio nocturno

- A fecha de realización del presente informe, el equipo redactor no dispone de información detallada para elaborar un listado con las ubicaciones de los diversos establecimientos de ocio nocturno del municipio.

9) Mercados Municipales:

- Mercado itinerante de Massanassa “Mercadillo”; Calle Pare Ignasi Casany - los sábados -.

10) Polígonos industriales:

- Polígono Industrial Massanassa; Con una superficie de 813.473 m², supone un 14,55 % respecto a la superficie total del municipio.

7.2

Anexo II: Distribución de los contenedores

- **Plano 1.** Plano del término municipal de Massanassa.
- **Plano 2.** Plano ubicación contenedores de recogida de residuos de envases ligeros.
- **Plano 3.** Plano ubicación contenedores de recogida de residuos de envases papel y cartón.
- **Plano 4.** Plano ubicación contenedores de recogida de residuos de envases de vidrio.
- **Plano 5.** Plano ubicación contenedores de recogida de residuos de la fracción resto.
- **Plano 6.** Plano ubicación contenedores de recogida de biorresiduos.
- **Plano 7.** Plano ubicación contenedores de recogida de residuos textiles.

7.3

Anexo III: Mapas de cobertura

- **Mapa 1.** Mapa área de cobertura contenedores de recogida de residuos de envases ligeros.
- **Mapa 2.** Mapa área de cobertura ubicación contenedores de recogida de residuos de envases papel y cartón.
- **Mapa 3.** Mapa área de cobertura contenedores de recogida de residuos de envases de vidrio.
- **Mapa 4.** Mapa área de cobertura contenedores de recogida de residuos de la fracción resto.
- **Mapa 5.** Mapa área de cobertura contenedores de recogida de biorresiduos.
- **Mapa 6.** Mapa área de cobertura contenedores de recogida de residuos textiles.

7.4

Anexo IV: Fichas de los contenedores

- **Fichas de campo 1.** Estado de los contenedores de recogida de residuos de envases ligeros.
- **Fichas de campo 2.** Estado de los contenedores de recogida de residuos de envases de papel y cartón.
- **Fichas de campo 3.** Estado de los contenedores de recogida de residuos de envases de vidrio.
- **Fichas de campo 4.** Estado de los contenedores de recogida de residuos de la fracción resto.
- **Fichas de campo 5.** Estado de los contenedores de recogida de biorresiduos.
- **Fichas de campo 6.** Estado de los contenedores de recogida de residuos textiles.




PLAN LOCAL DE RESIDUOS | Massanassa |

Título	PLANO SITUACIÓN MUNICIPIO DE MASSANASSA
Municipio	MASSANASSA
Año	2022
Escala	300 150 0 300 Meters  E. 1:20.000

- Leyenda
-  TM MASSANASSA
 -  Términos municipales



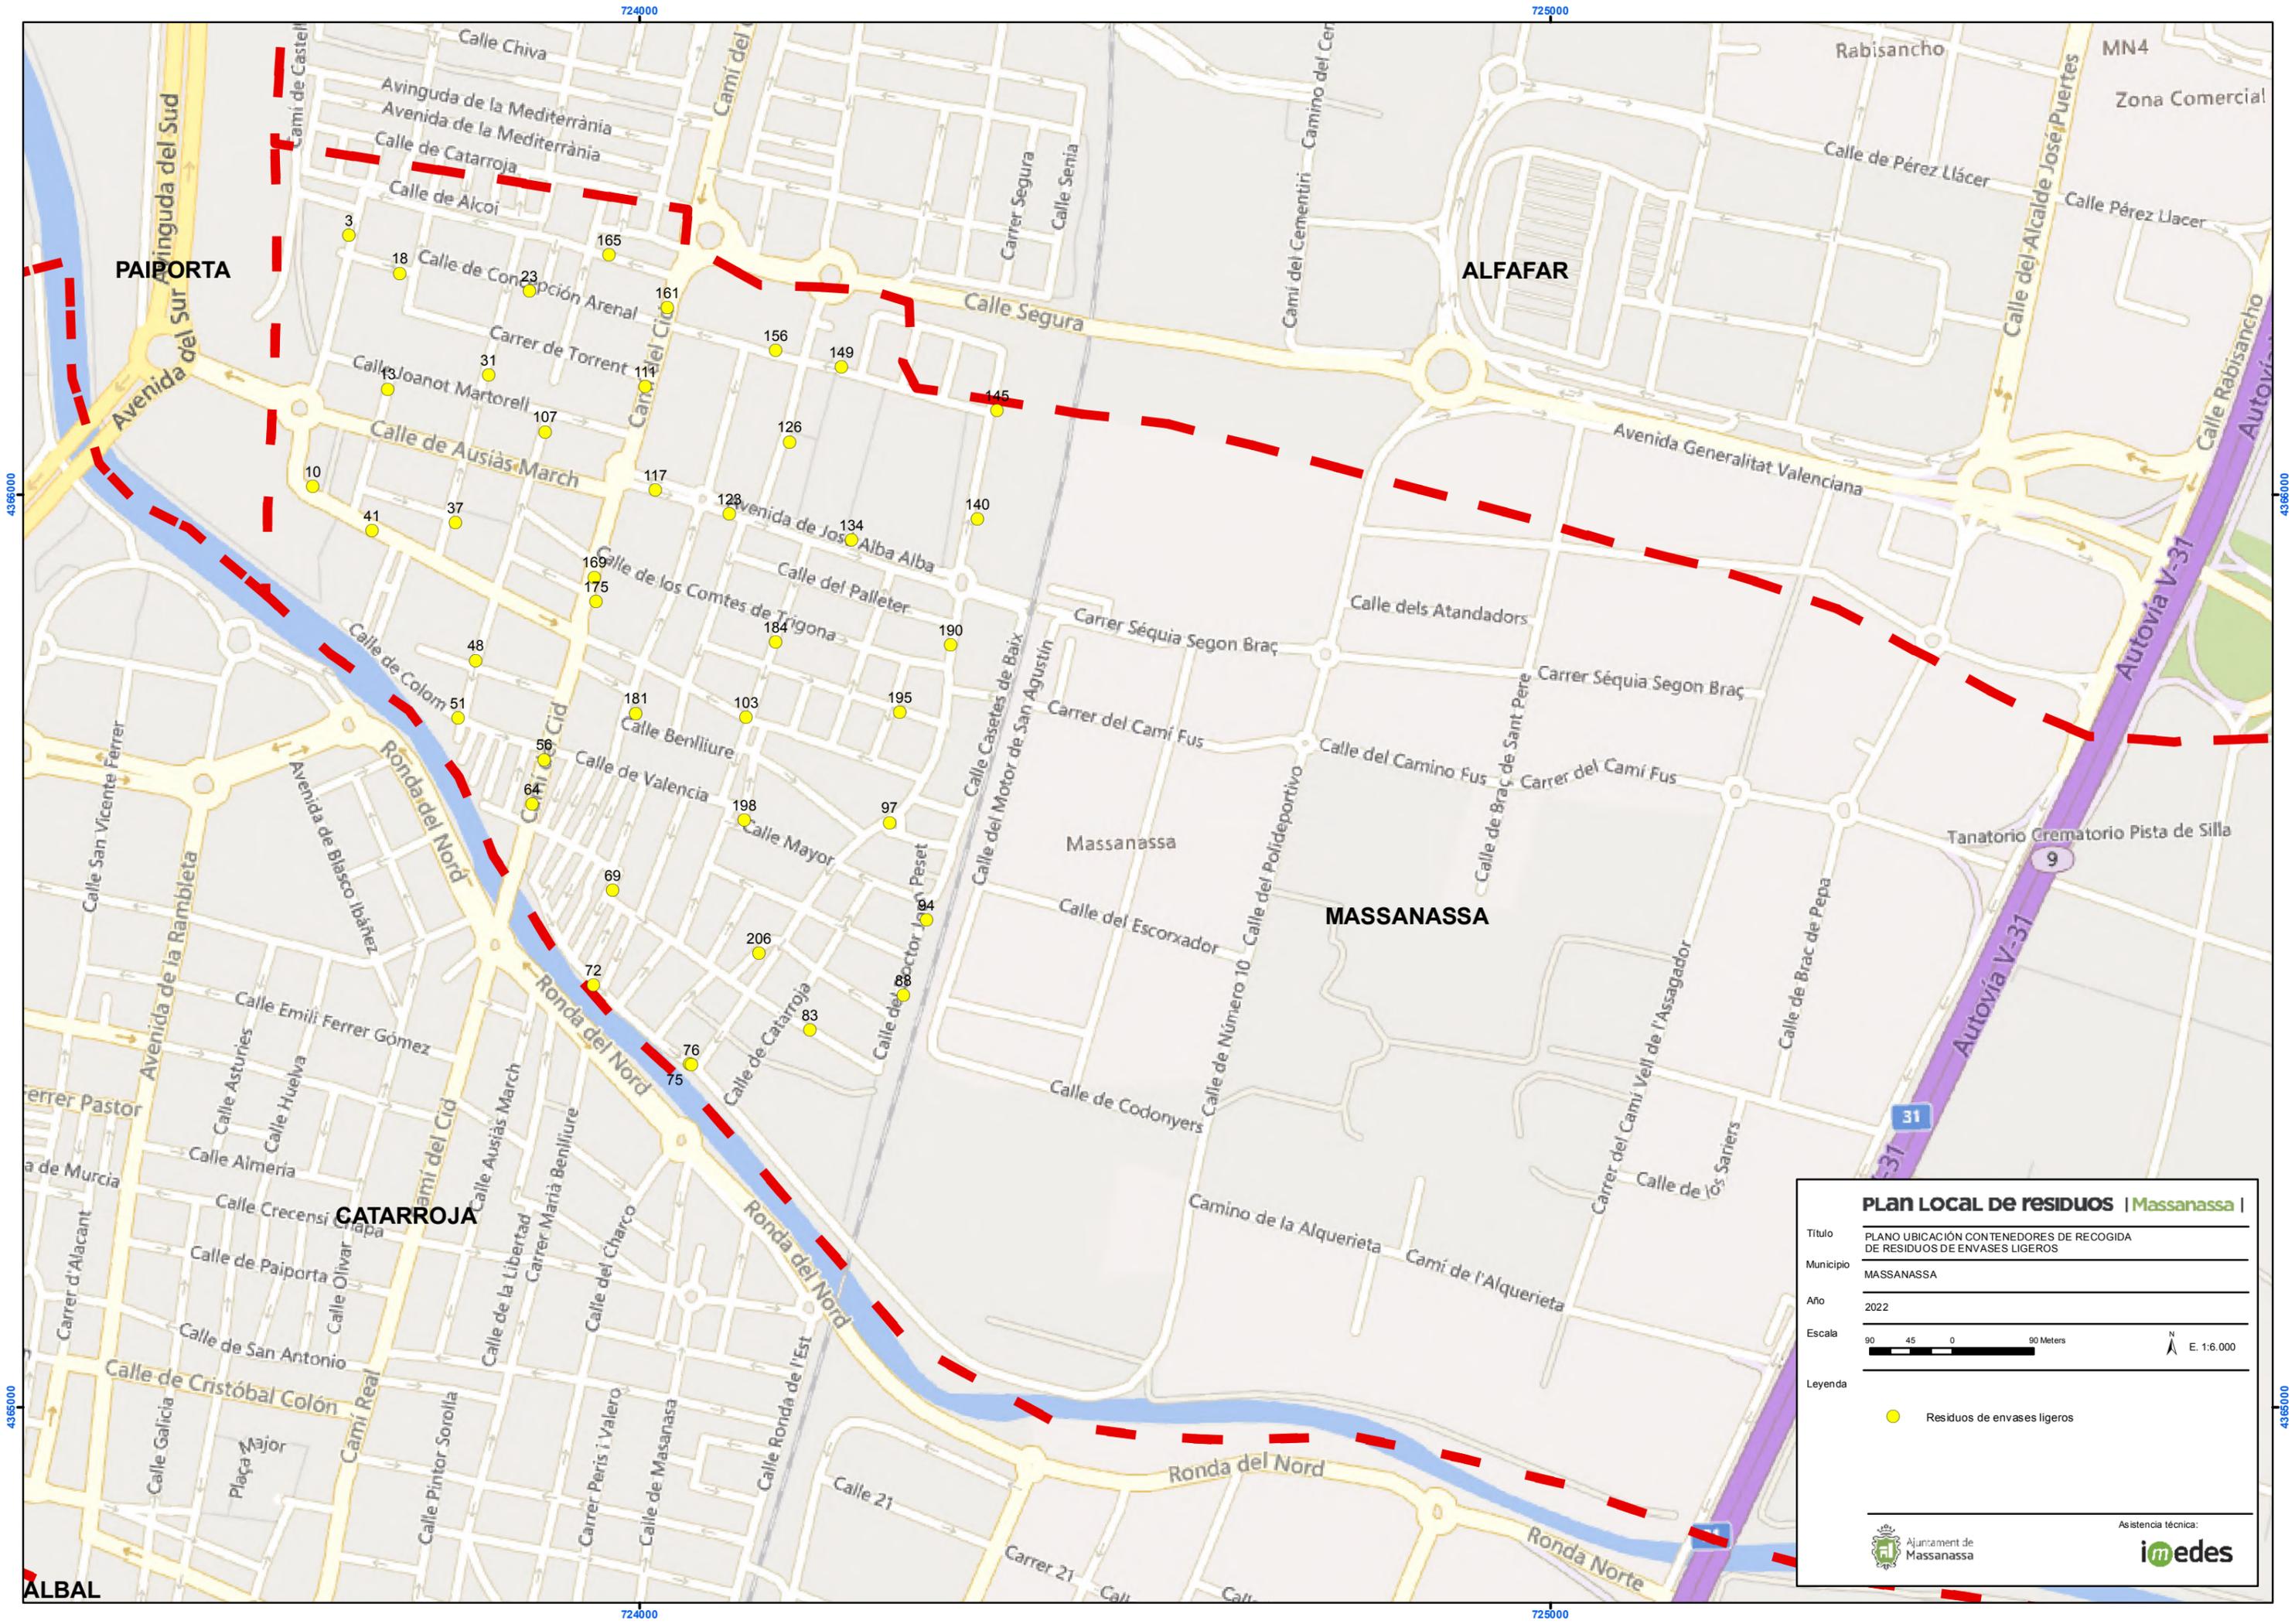

PLAN LOCAL DE RESIDUOS | Massanassa |

Título: PLANO UBICACIÓN CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE ENVASES LIGEROS

Municipio: MASSANASSA


Año: 2022

Escala: 90 45 0 90 Meters E. 1:6.000

Leyenda: ● Residuos de envases ligeros

Asistencia técnica: **imedes**

Ajuntament de Massanassa

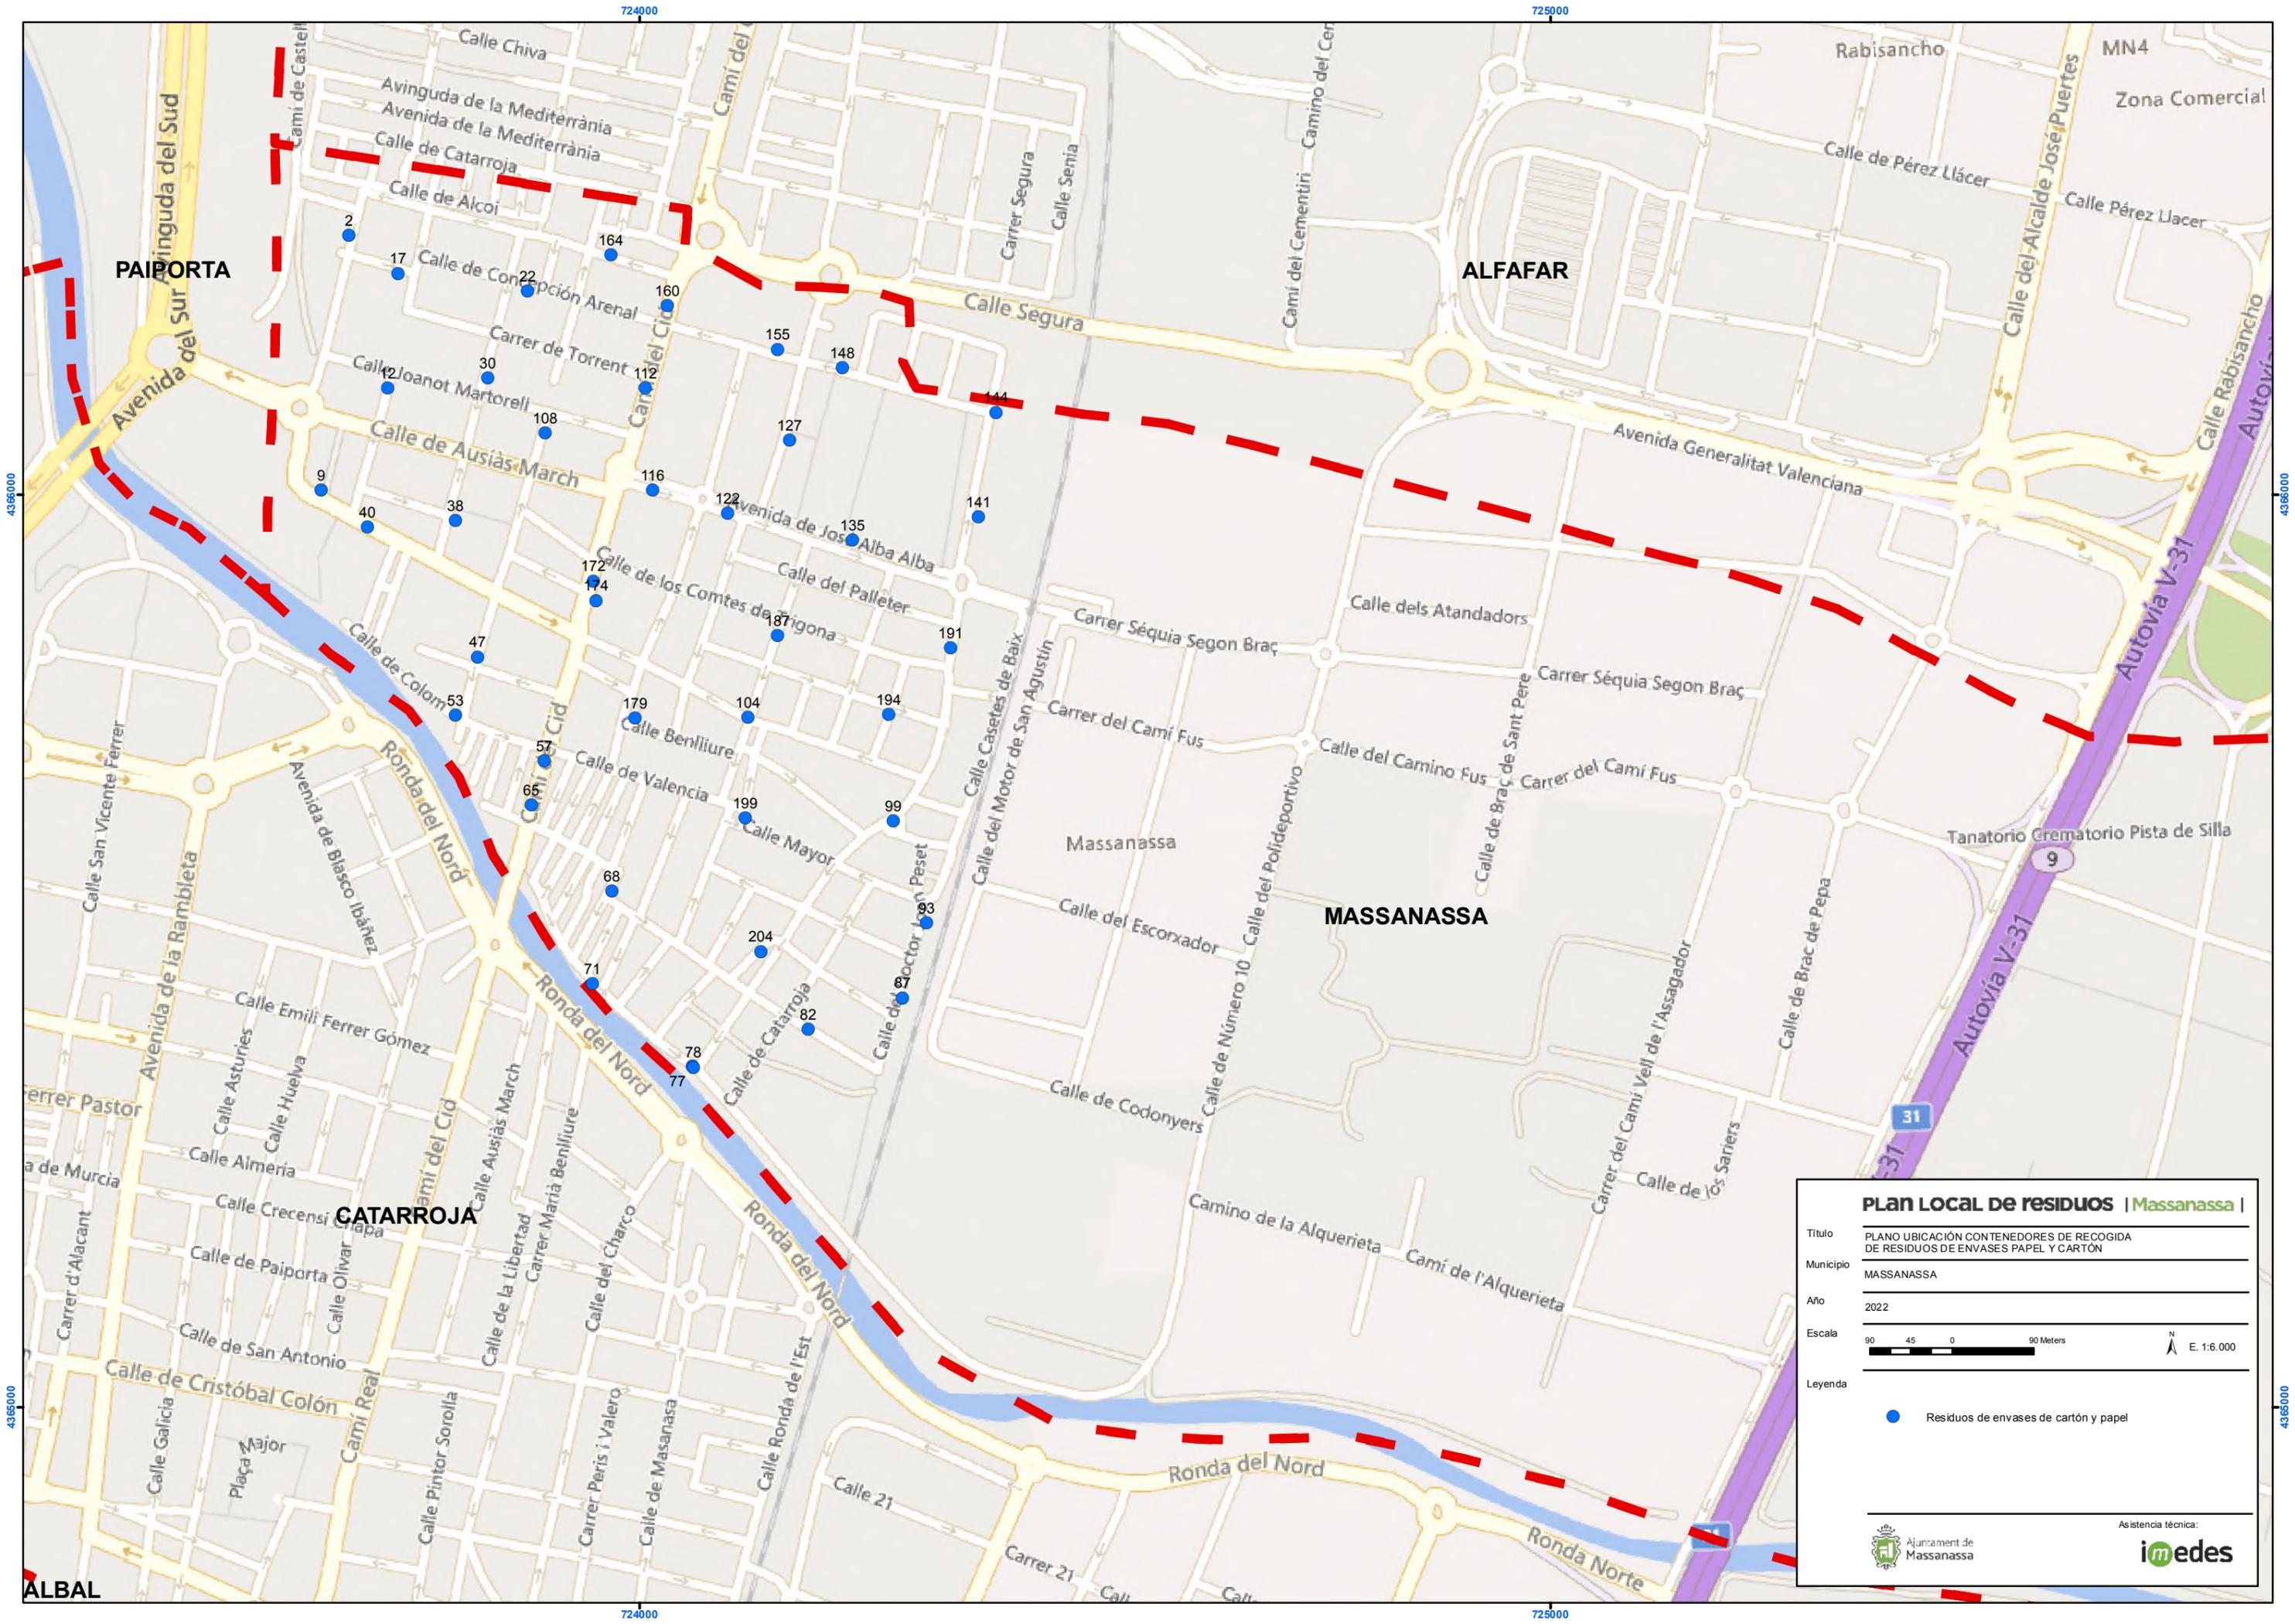

PLAN LOCAL DE RESIDUOS | Massanassa |

Título: PLANO UBICACIÓN CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE ENVASES PAPEL Y CARTÓN

Municipio: MASSANASSA


Año: 2022

Escala: 90 45 0 90 Meters E. 1:6.000

Leyenda: ● Residuos de envases de cartón y papel

Ajuntament de Massanassa

Asistencia técnica: imedes

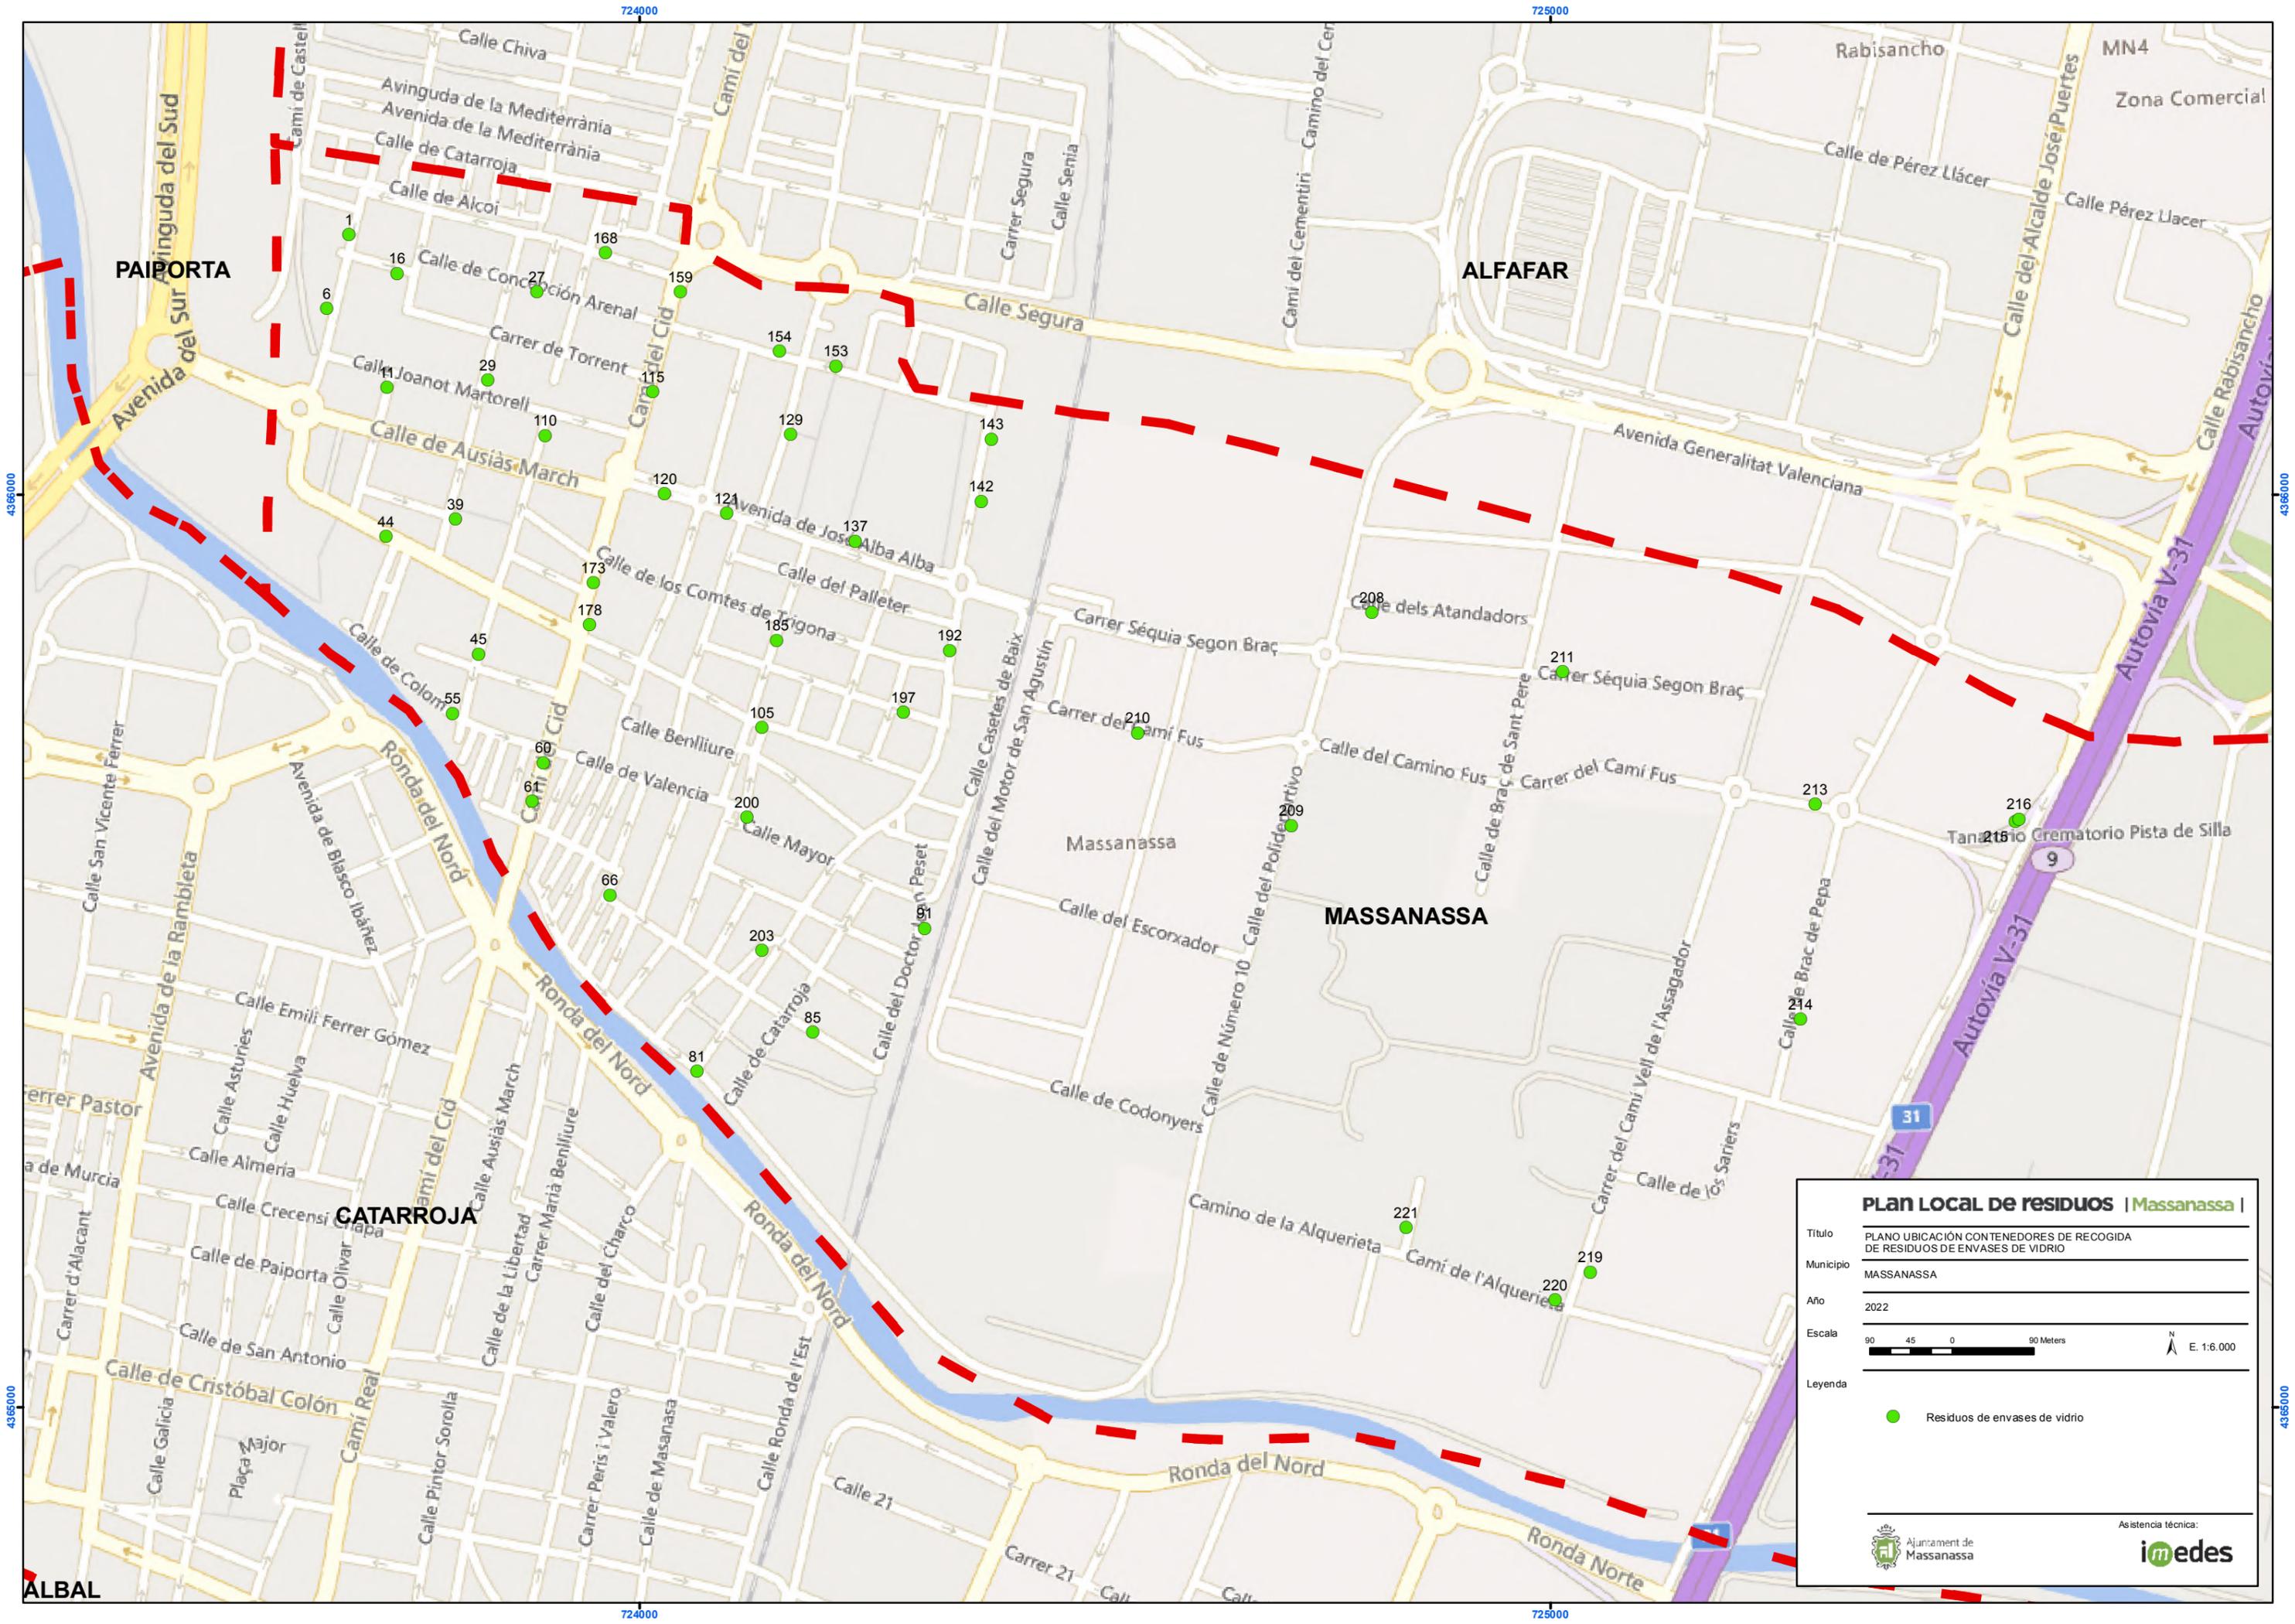

PLAN LOCAL DE RESIDUOS | Massanassa |

Título: PLANO UBICACIÓN CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO

Municipio: MASSANASSA


Año: 2022

Escala: 90 45 0 90 Meters E. 1:6.000

Leyenda: ● Residuos de envases de vidrio

Asistencia técnica: **imedes**

Ajuntament de Massanassa

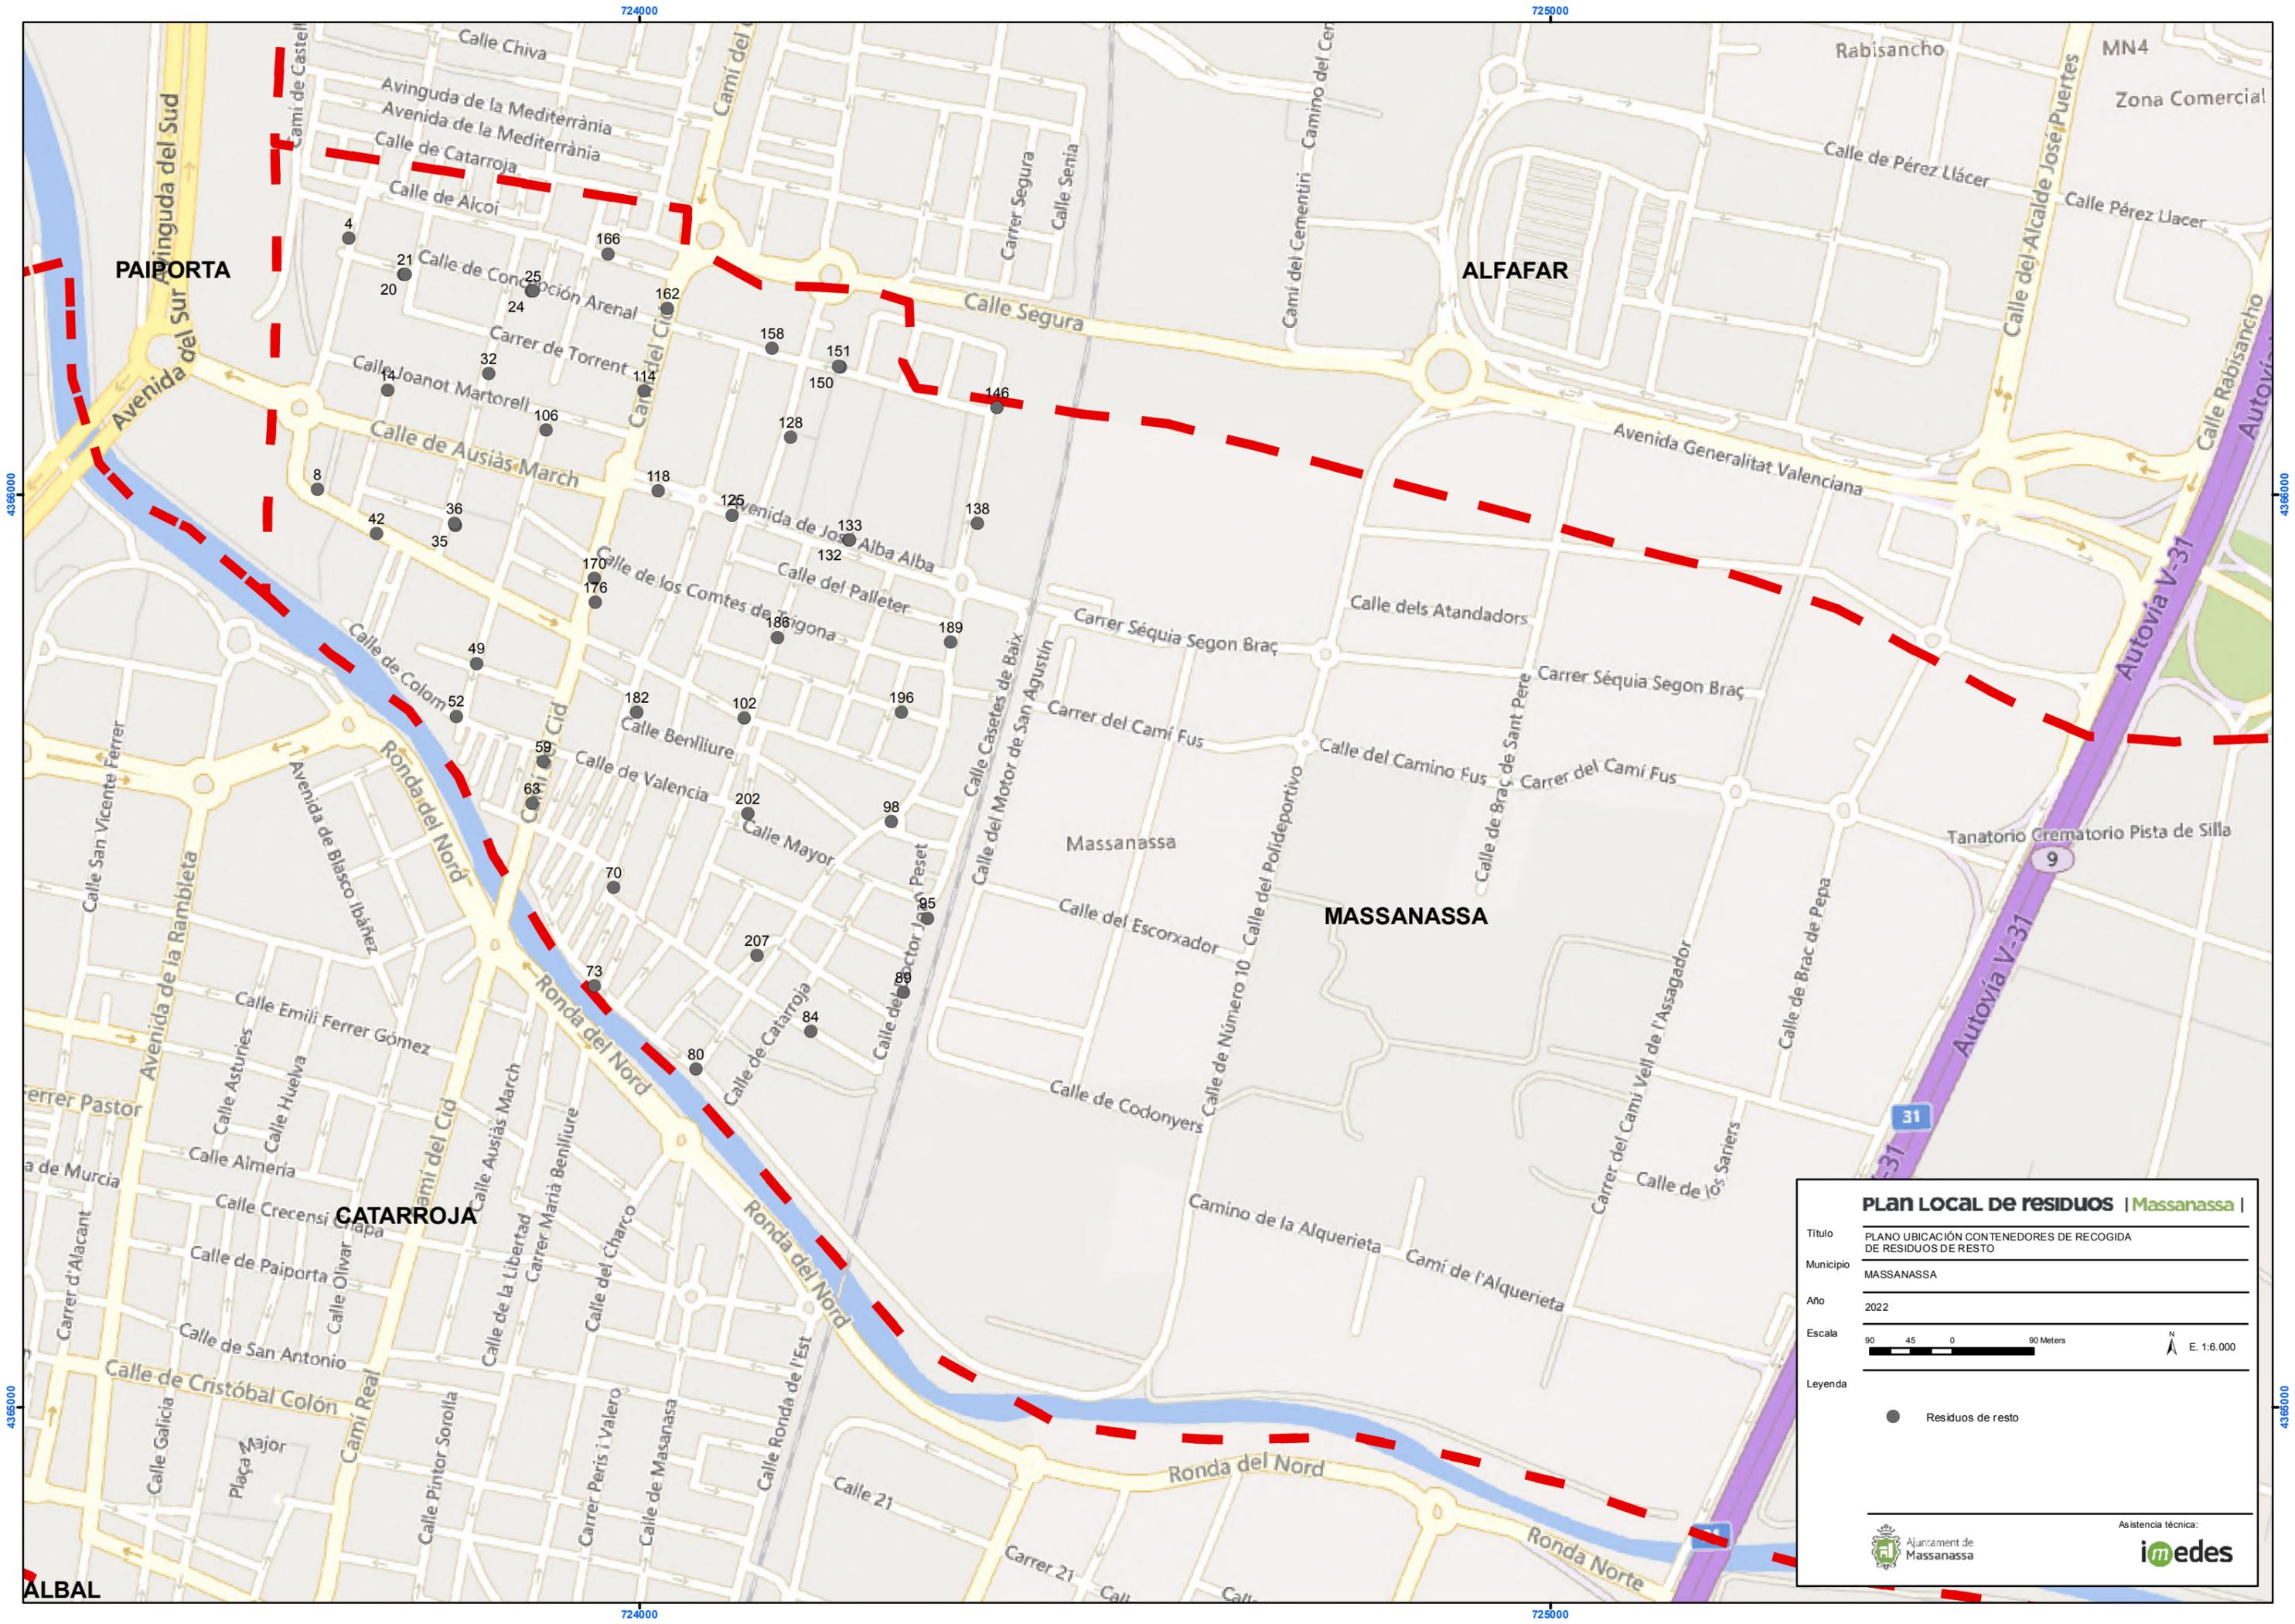

PLAN LOCAL DE RESIDUOS | Massanassa |

Título: PLANO UBICACIÓN CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE RESTO

Municipio: MASSANASSA


Año: 2022

Escala: 90 45 0 90 Meters E. 1:6.000

Leyenda: ● Residuos de resto

Ajuntament de Massanassa

Asistencia técnica: **imedes**

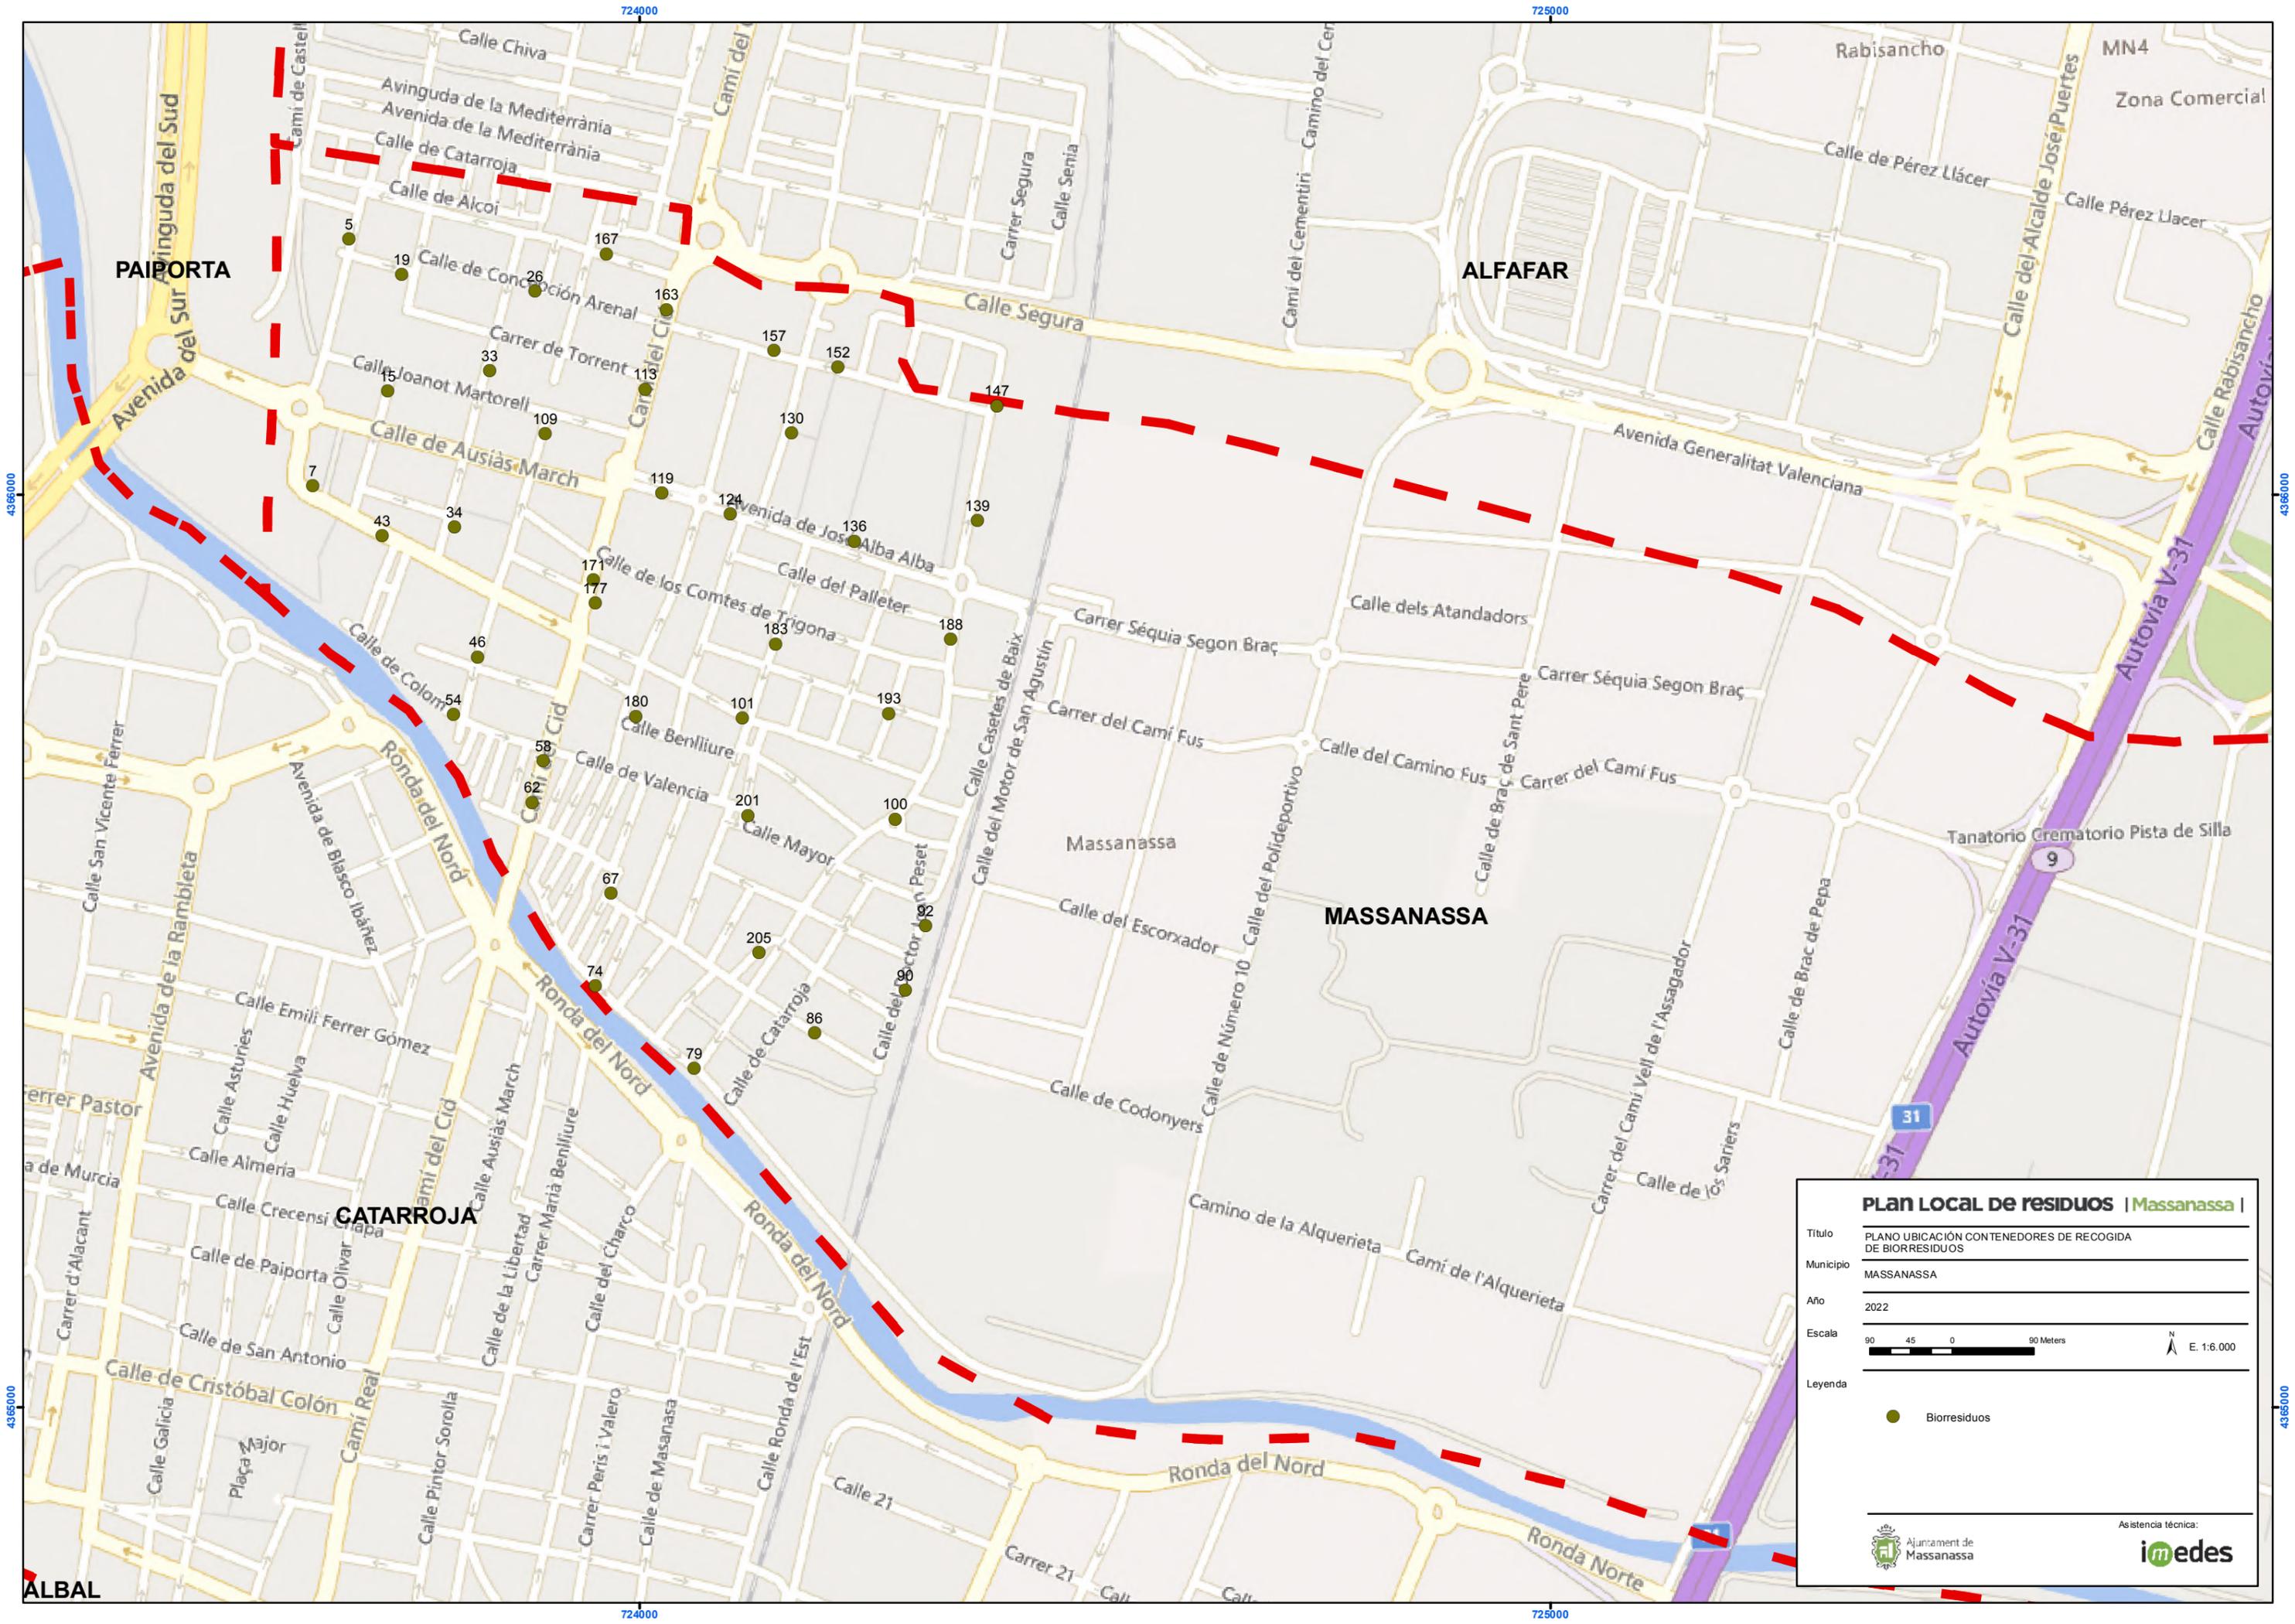

PLAN LOCAL DE RESIDUOS | Massanassa |

Título: PLANO UBICACIÓN CONTENEDORES DE RECOGIDA DE BIORRESIDUOS

Municipio: MASSANASSA

Año: 2022


Escala: 1:16.000

90 45 0 90 Meters

Leyenda: ● Biorresiduos

Ajuntament de Massanassa

Asistencia técnica: imedes

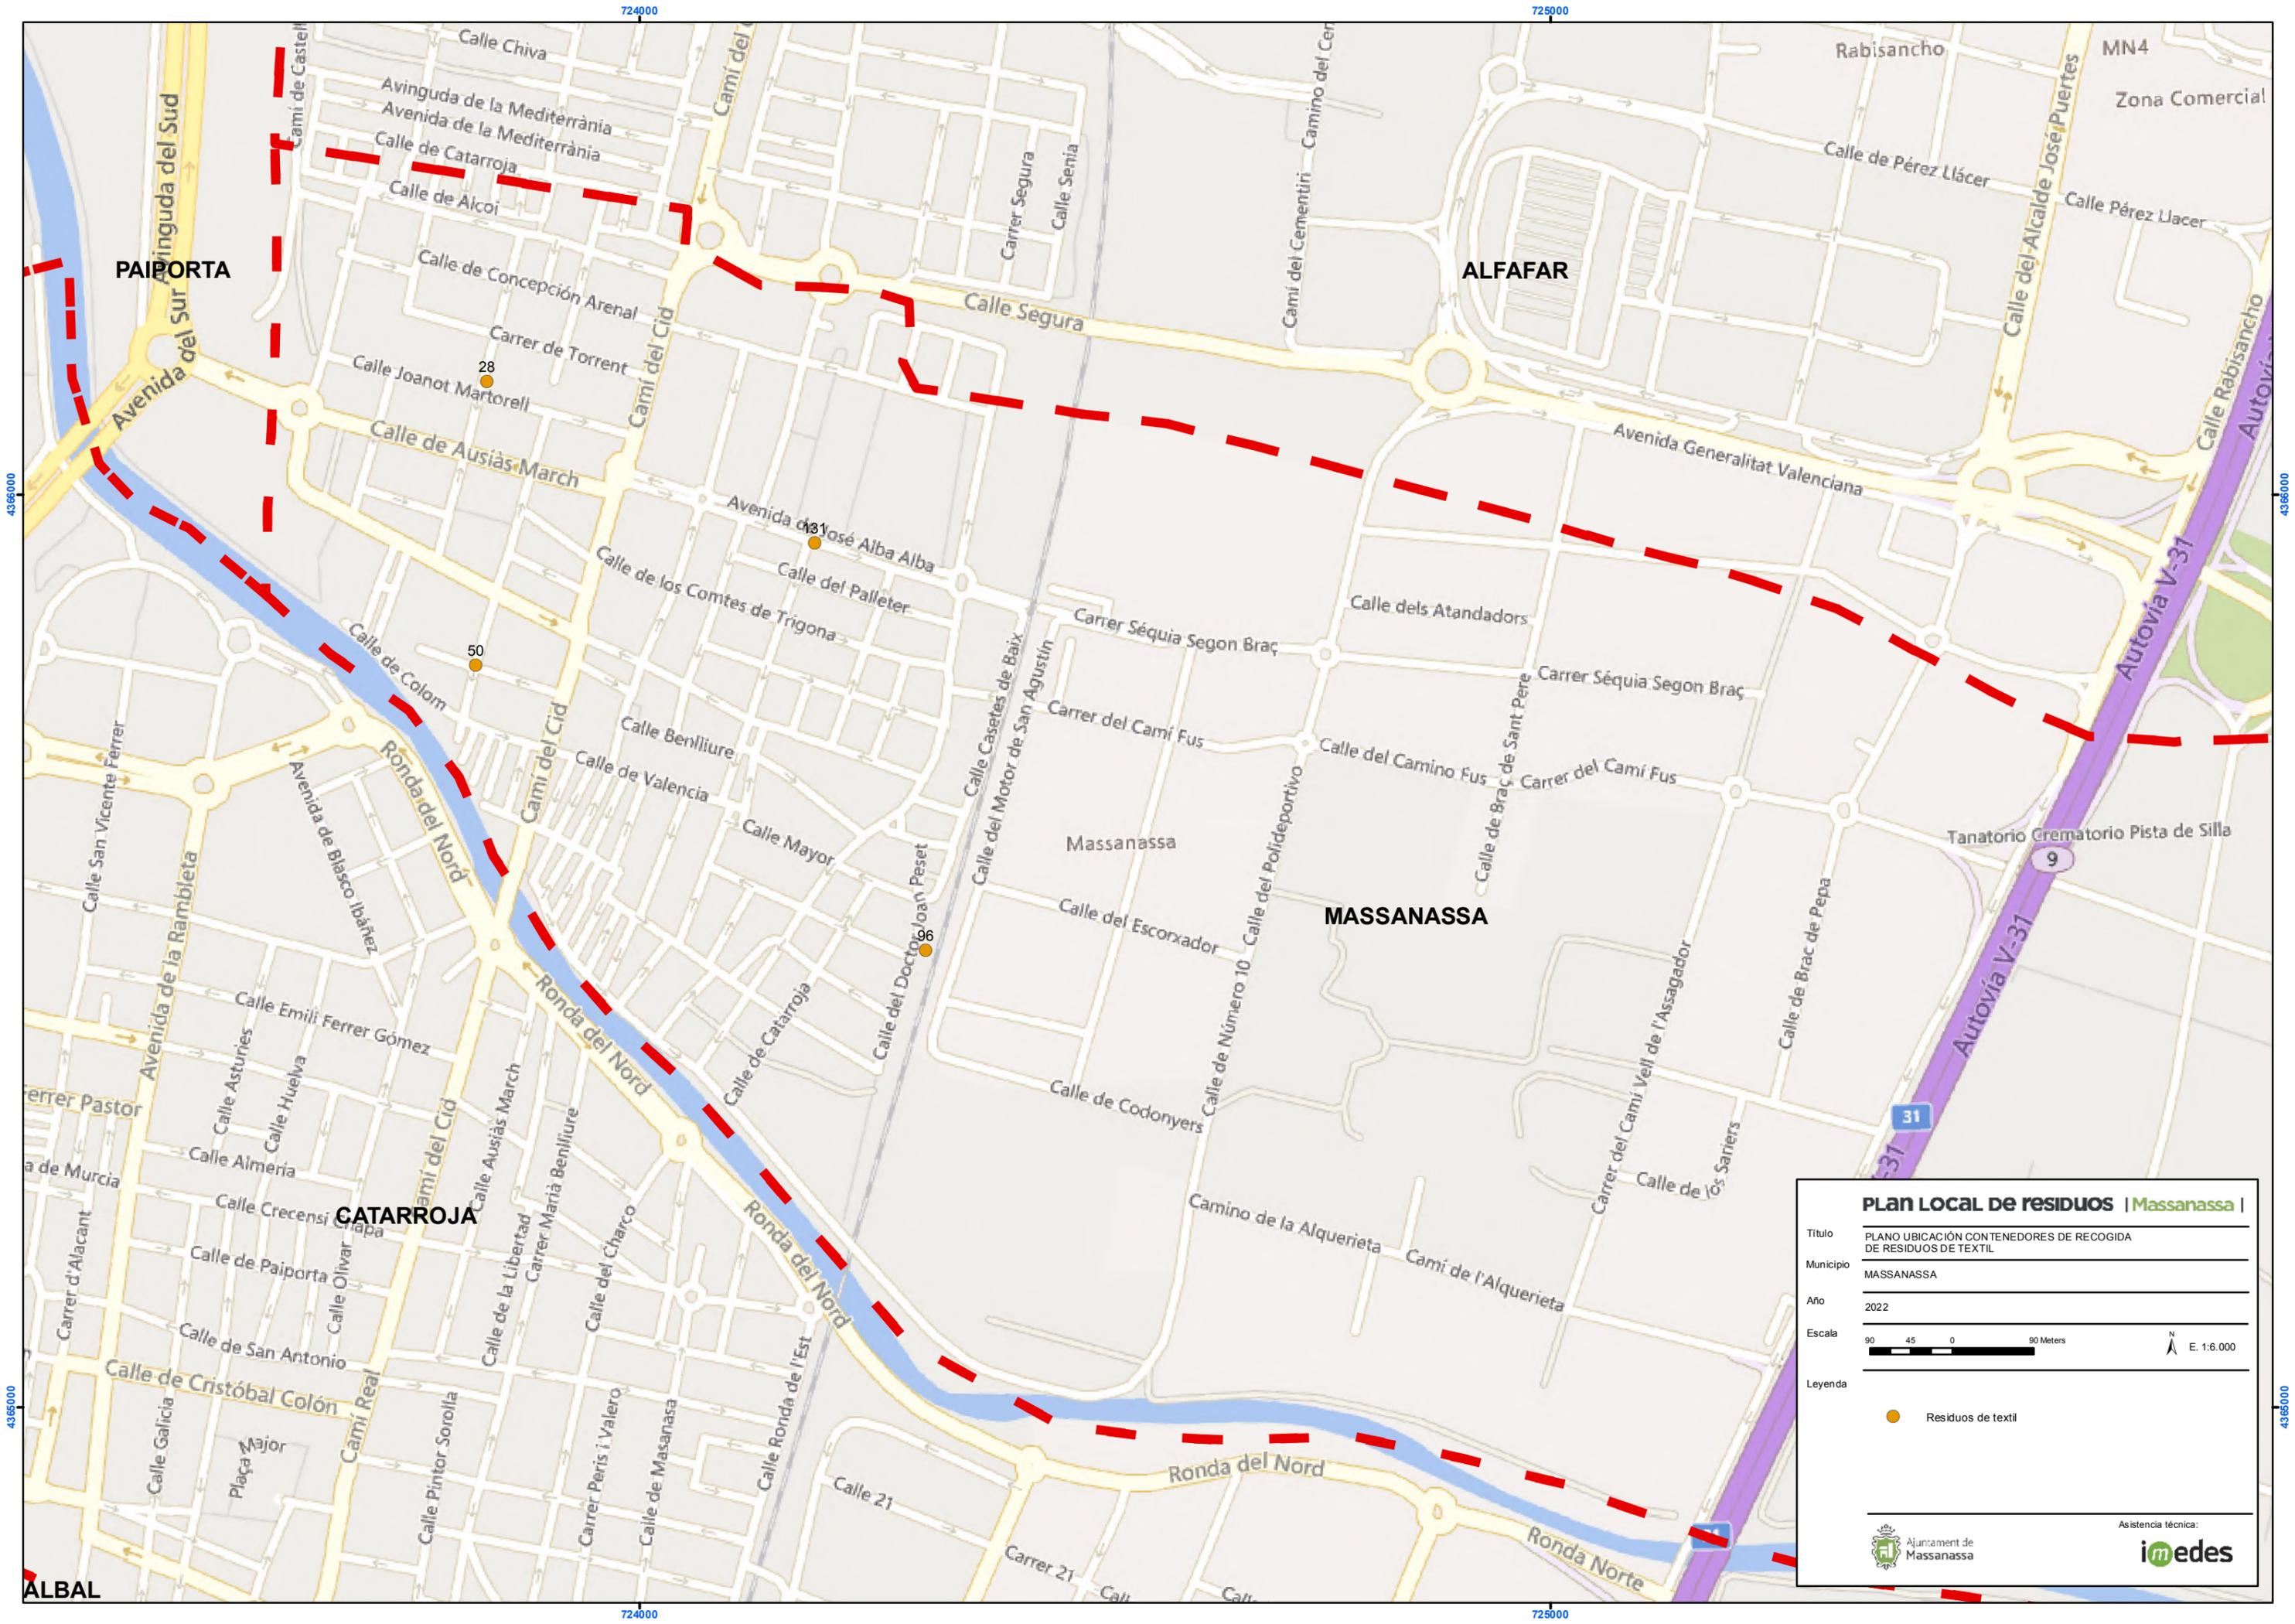

PLAN LOCAL DE RESIDUOS | Massanassa |

Título: PLANO UBICACIÓN CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE TEXTIL

Municipio: MASSANASSA

Año: 2022

Escala: 90 45 0 90 Meters E. 1:6.000

Leyenda: ● Residuos de textil


Ajuntament de Massanassa

Asistencia técnica: imedes

7.3

Anexo III: Mapas de cobertura

- **Mapa 1.** Mapa área de cobertura contenedores de recogida de residuos de envases ligeros.
- **Mapa 2.** Mapa área de cobertura ubicación contenedores de recogida de residuos de envases papel y cartón.
- **Mapa 3.** Mapa área de cobertura contenedores de recogida de residuos de envases de vidrio.
- **Mapa 4.** Mapa área de cobertura contenedores de recogida de residuos de la fracción resto.
- **Mapa 5.** Mapa área de cobertura contenedores de recogida de biorresiduos.
- **Mapa 6.** Mapa área de cobertura contenedores de recogida de residuos textiles.

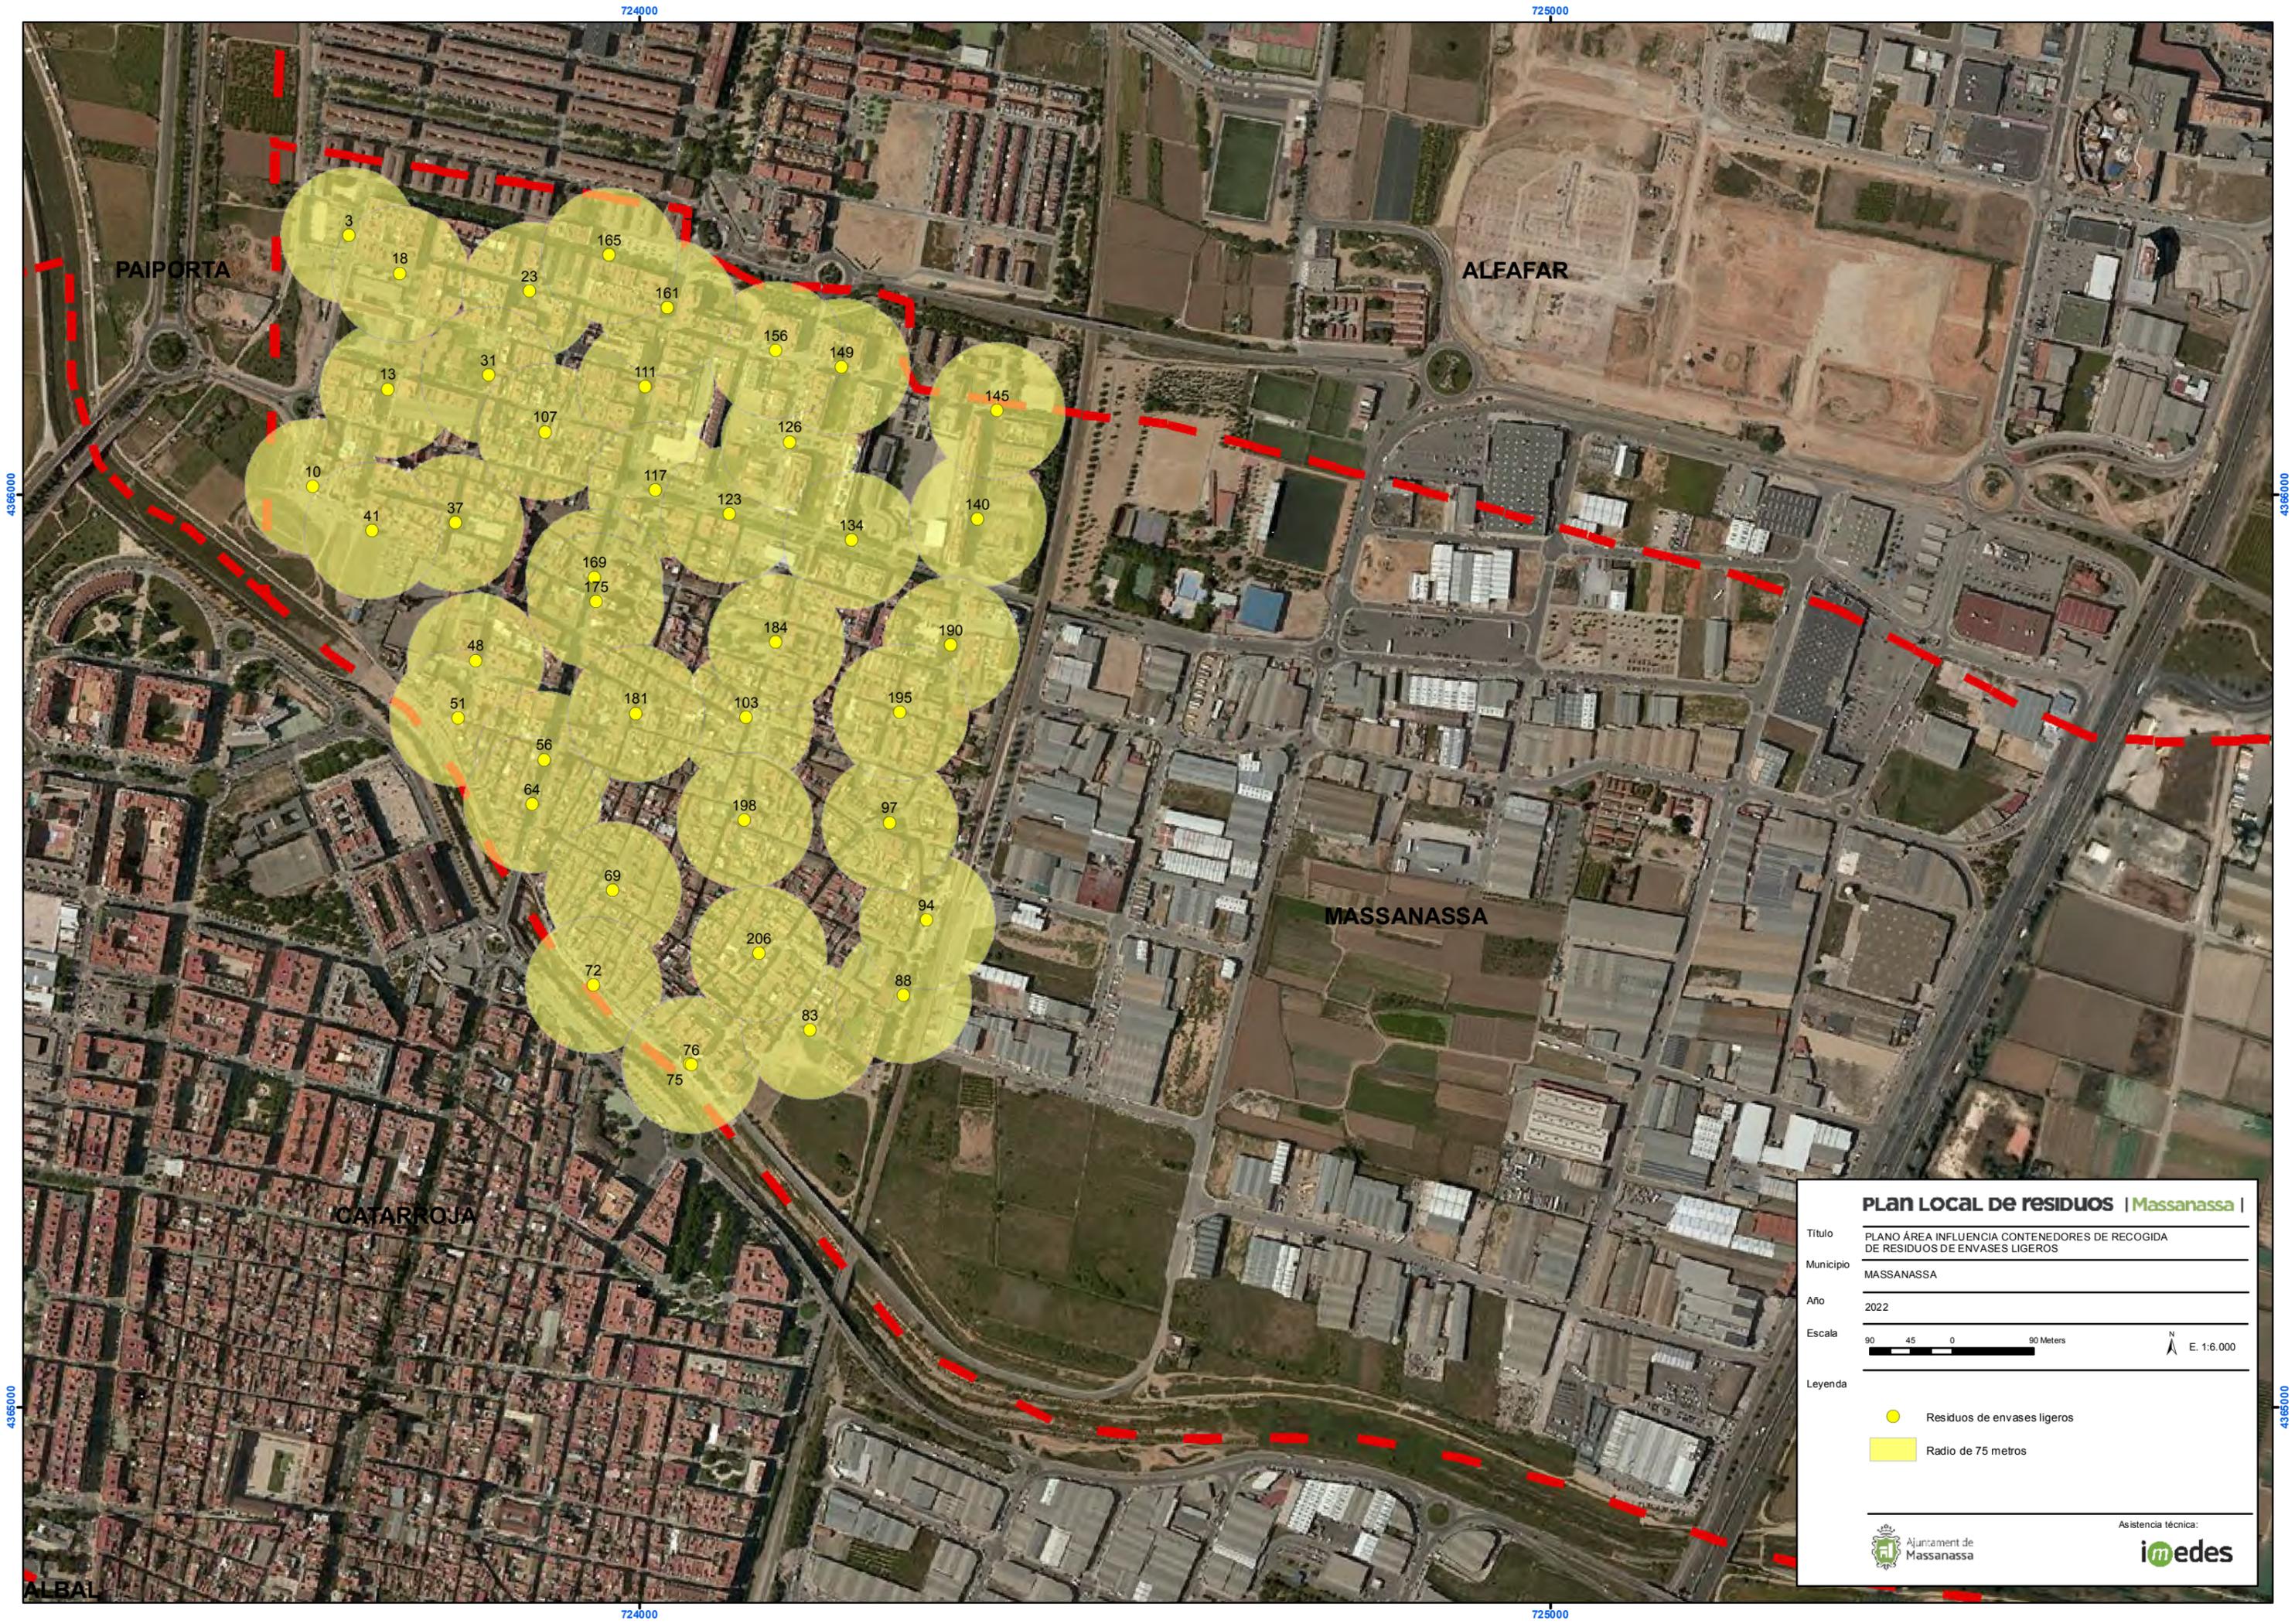

PAIPORTA

ALFAFAR

CATTARROJA

MASSANASSA

ALBAL


PLAN LOCAL DE RESIDUOS | Massanassa |

Título	PLANO ÀREA INFLUENCIA CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE ENVASES LIGEROS
Municipio	MASSANASSA
Año	2022
Escala	90 45 0 90 Meters  E. 1:6.000

- Leyenda
-  Residuos de envases ligeros
 -  Radio de 75 metros



Asistencia técnica:

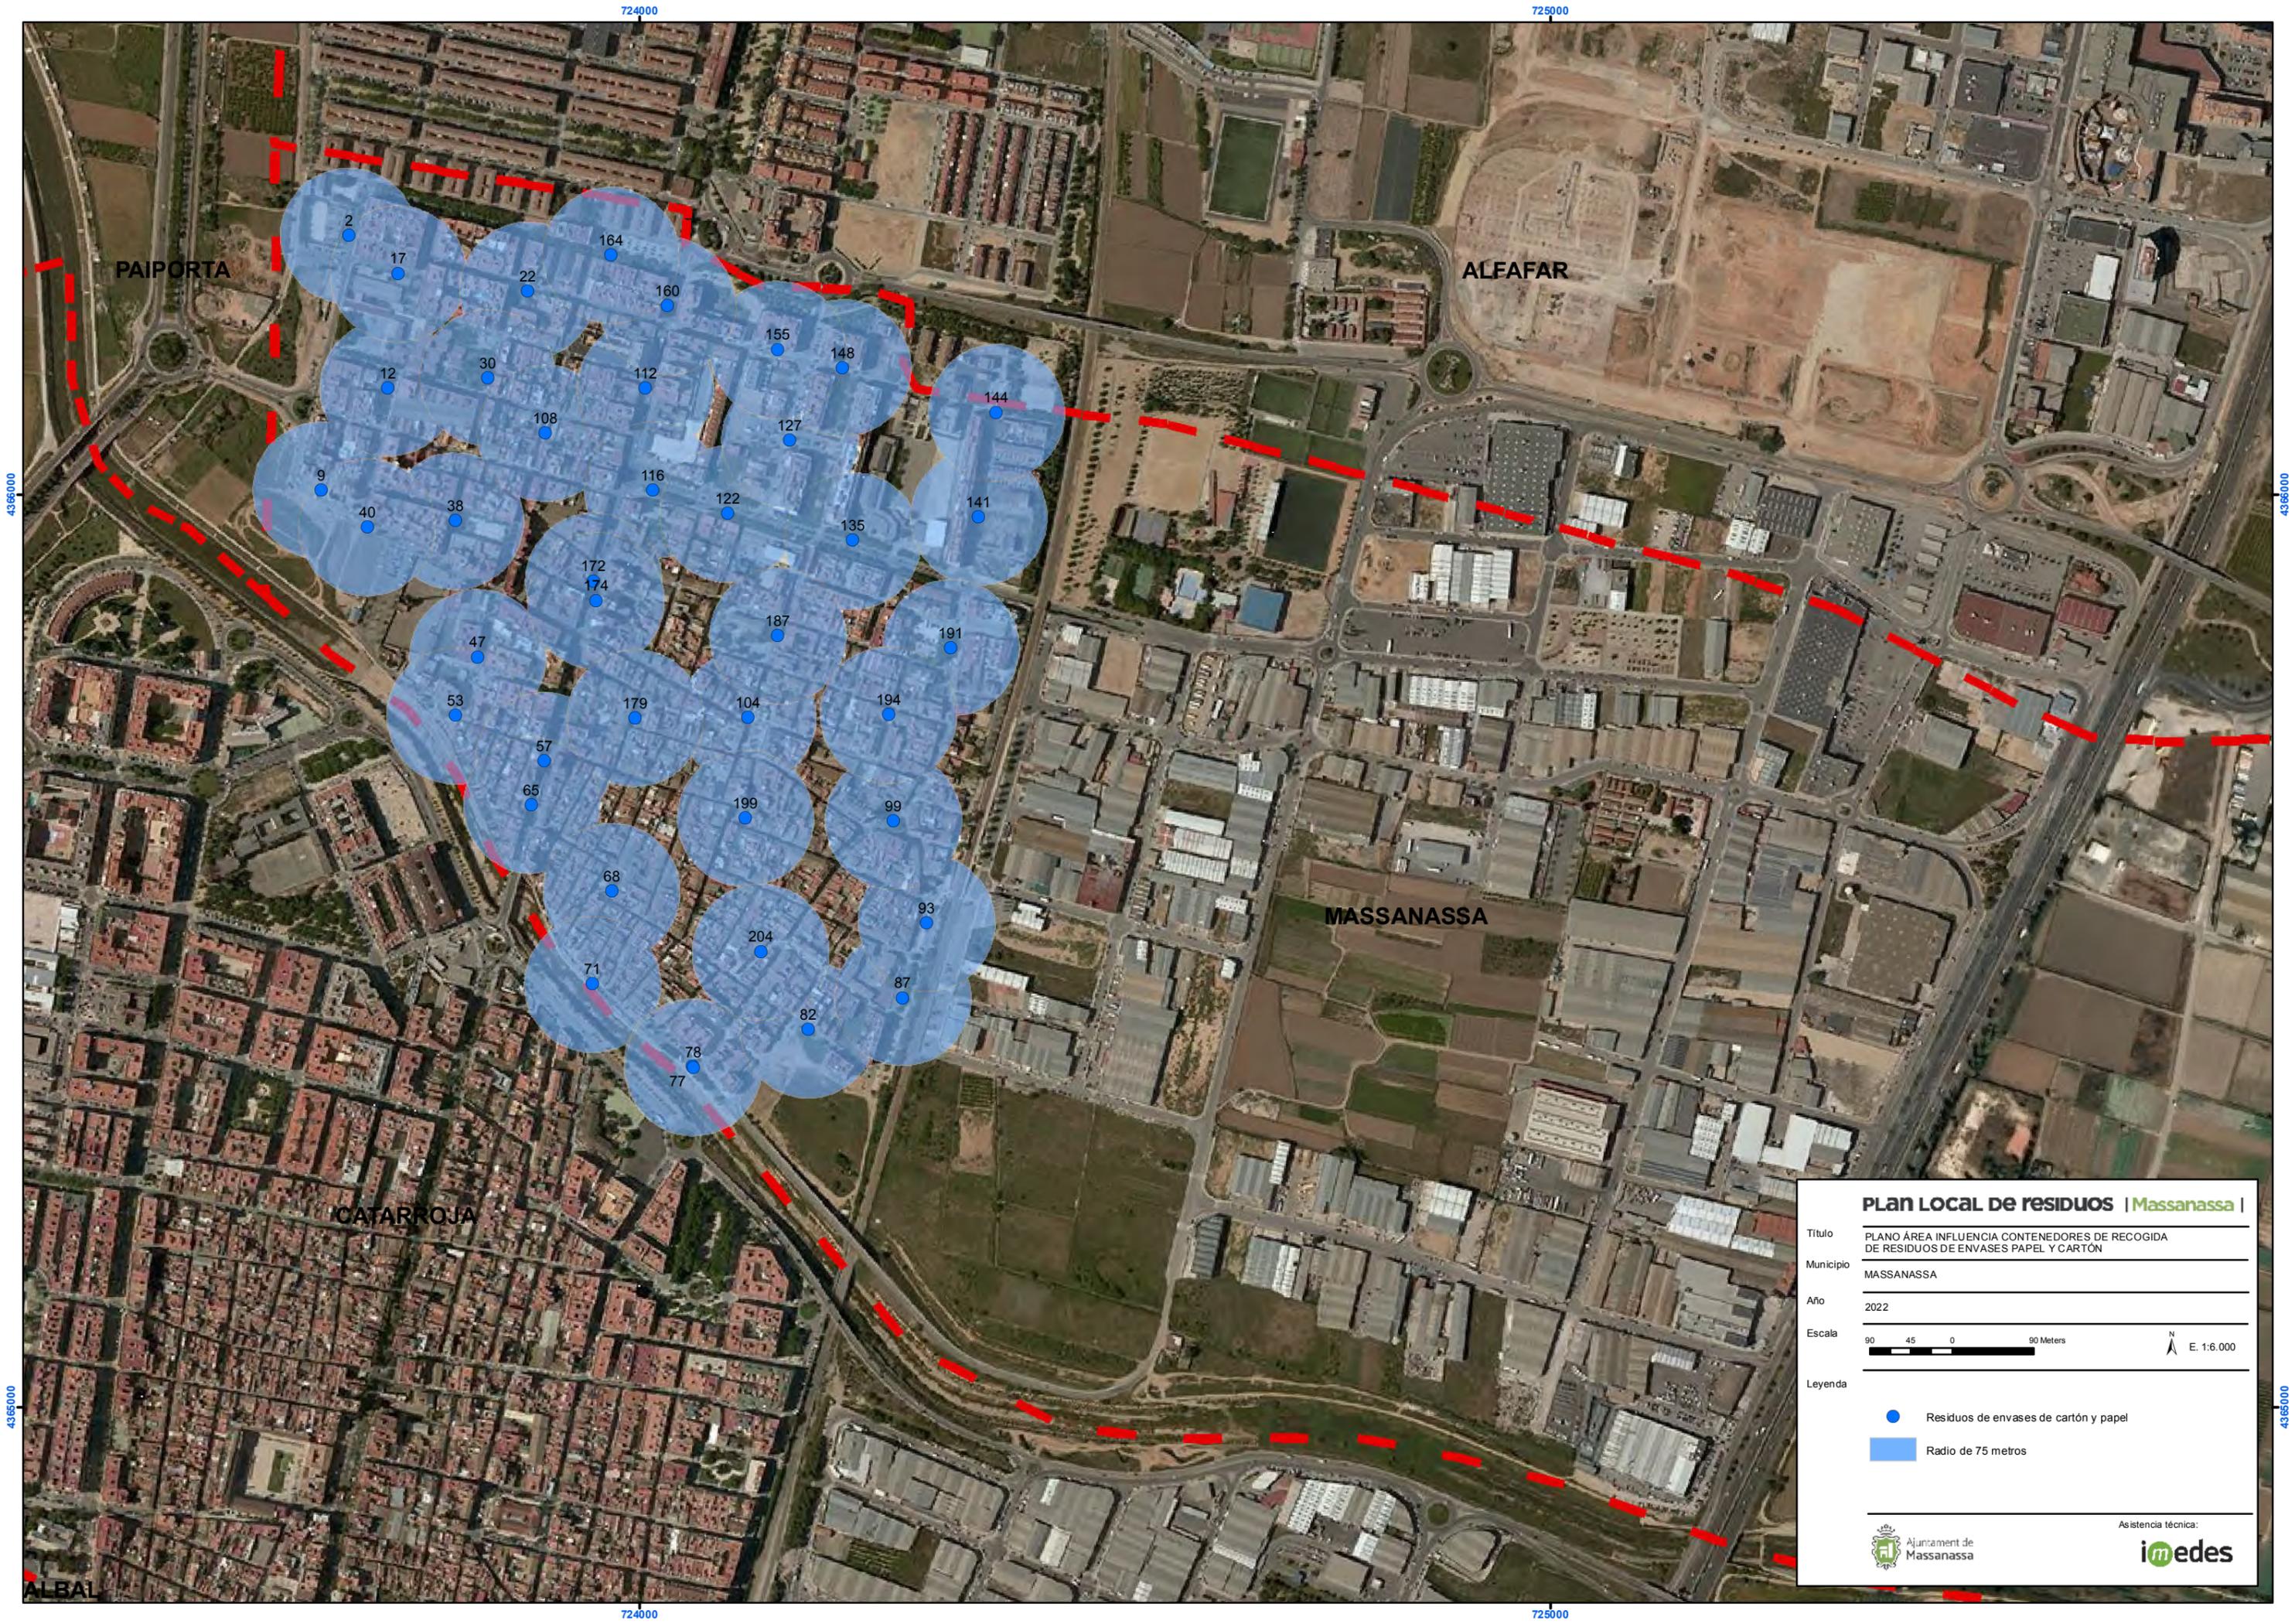

PAIPORTA

ALFAFAR

CATTARROJA

MASSANASSA


ALBAL

PLAN LOCAL DE RESIDUOS | Massanassa |

Título	PLANO ÀREA INFLUENCIA CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE ENVASES PAPEL Y CARTÓN		
Municipio	MASSANASSA		
Año	2022		
Escala	90 45 0 90 Meters  E. 1:6.000		

- Leyenda
-  Residuos de envases de cartón y papel
 -  Radio de 75 metros



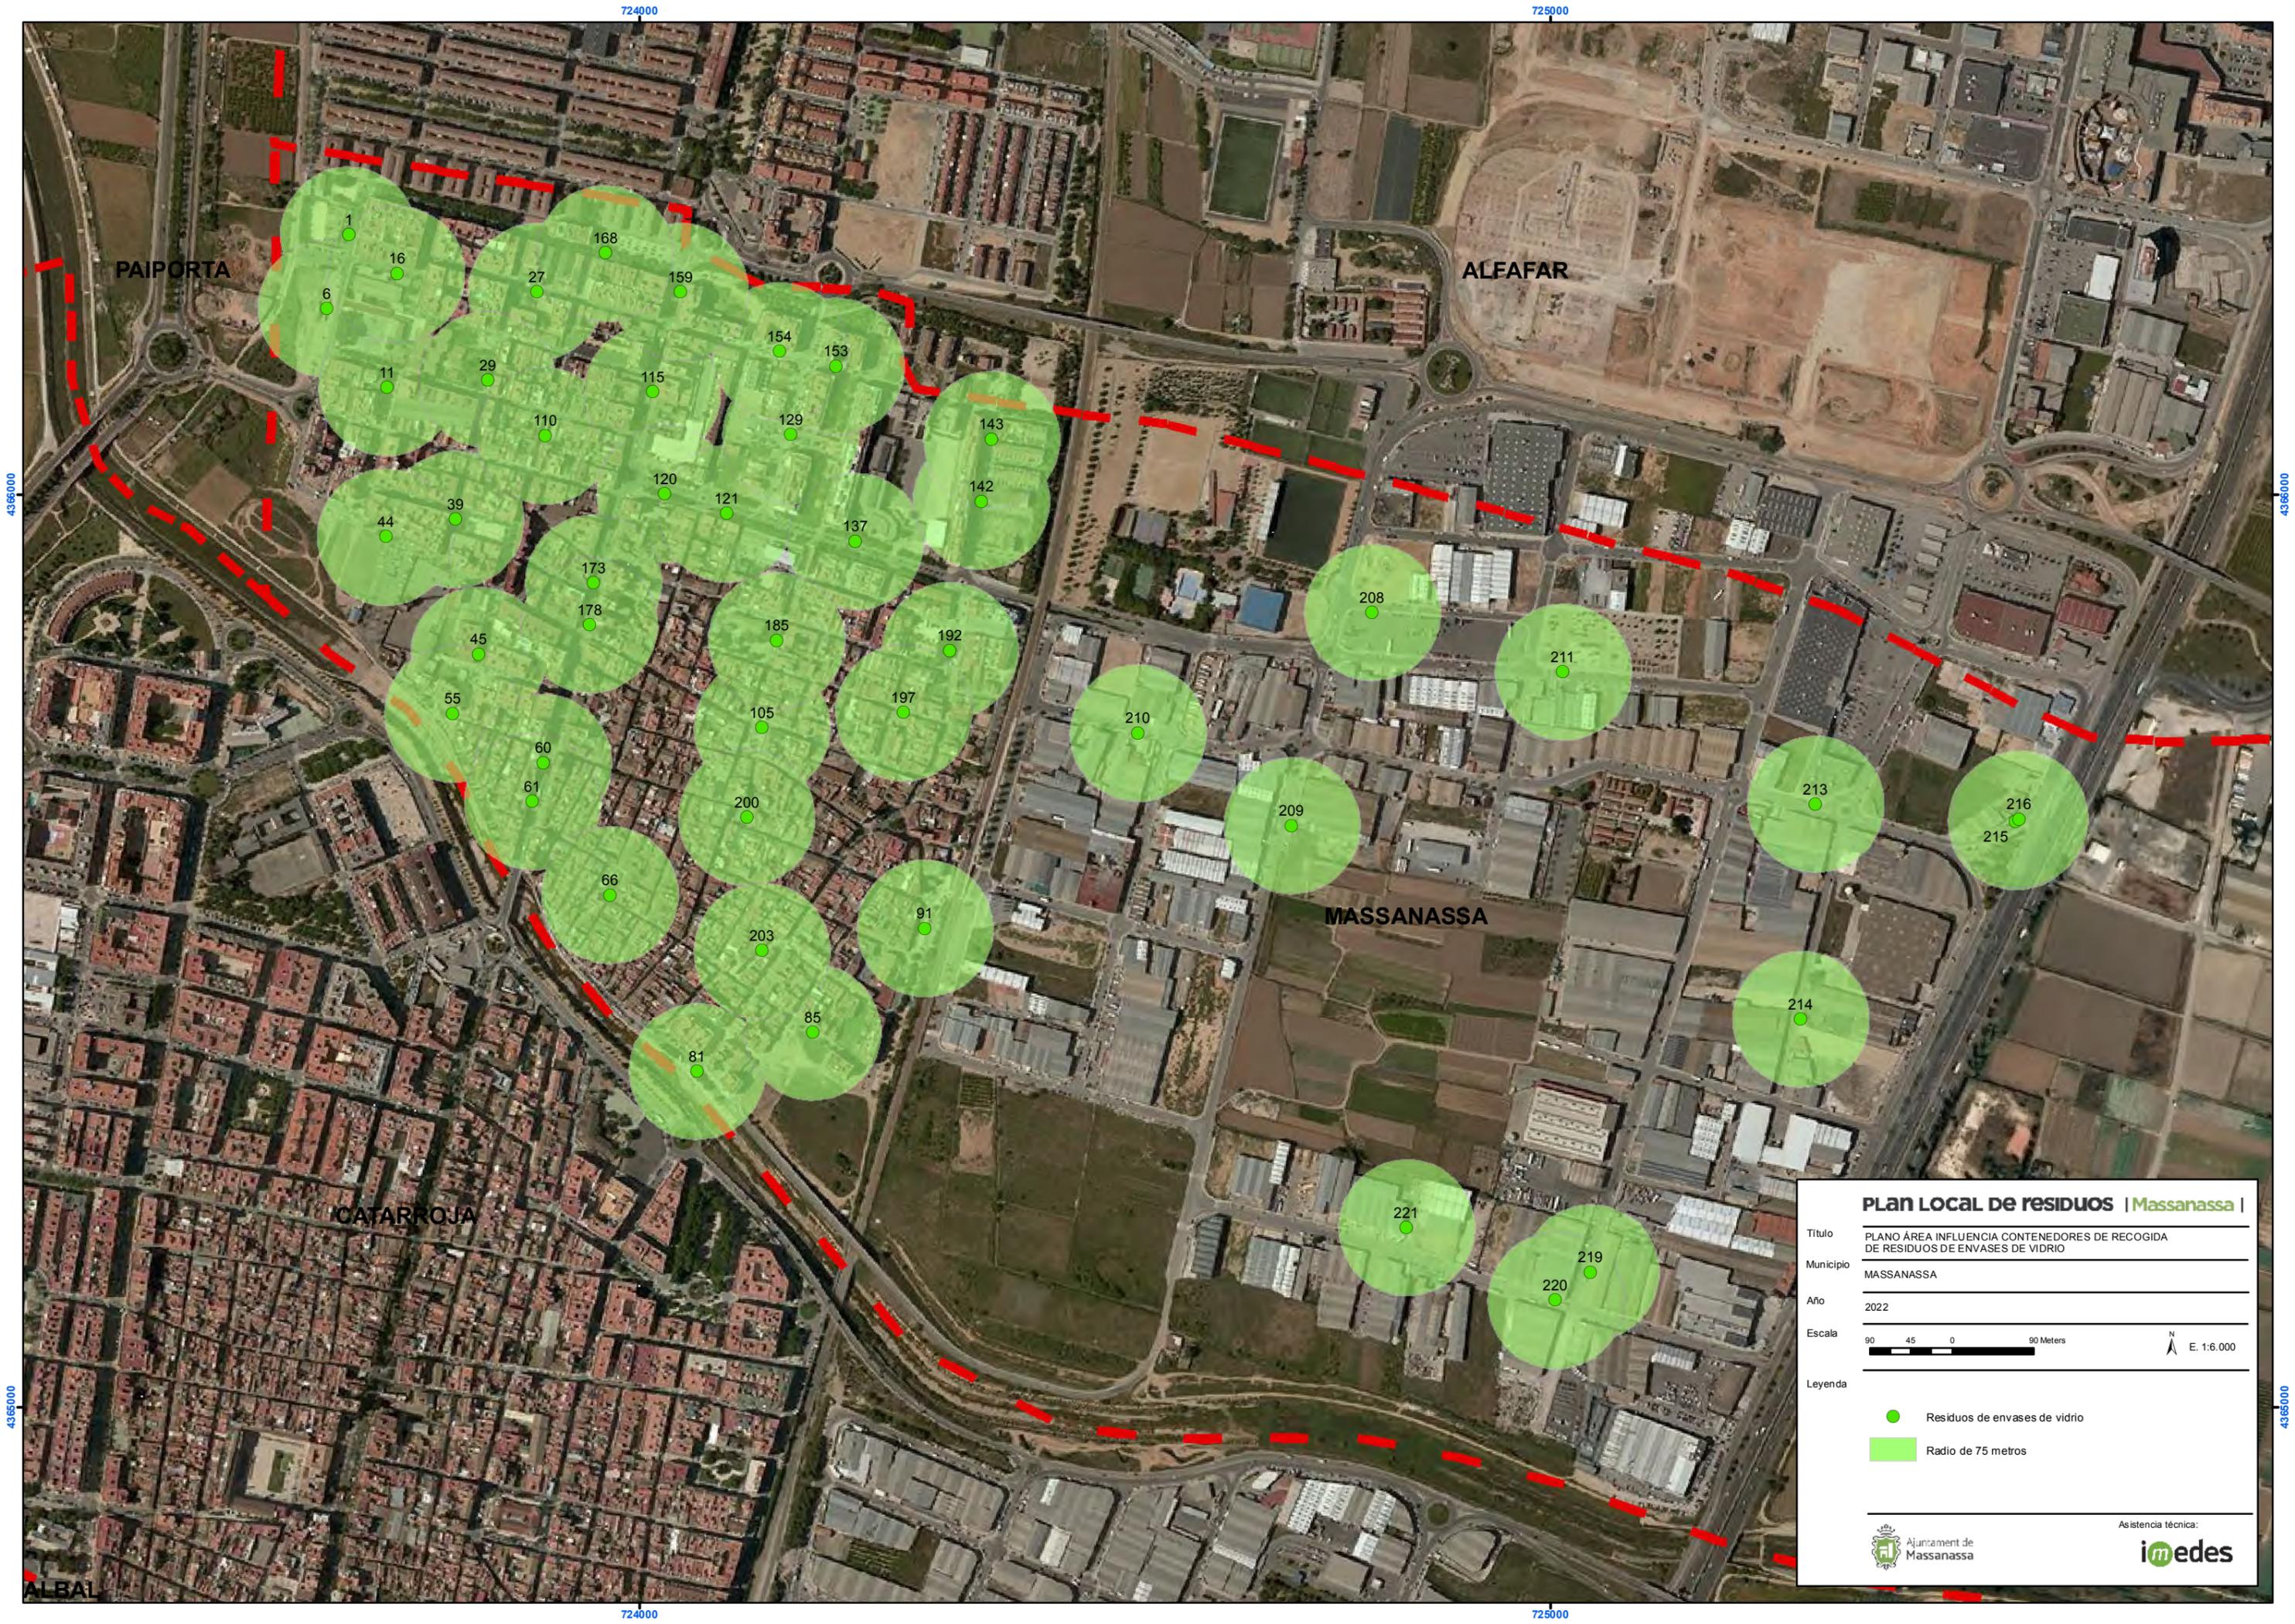

PAIPORTA

ALFAFAR

CATARROJA

MASSANASSA

ALBAL


PLAN LOCAL DE RESIDUOS | Massanassa |

Título	PLANO ÀREA INFLUÈNCIA CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO	
Municipio	MASSANASSA	
Año	2022	
Escala		E. 1:6.000

- Leyenda
- Residuos de envases de vidrio
 - Radio de 75 metros



Asistencia técnica:

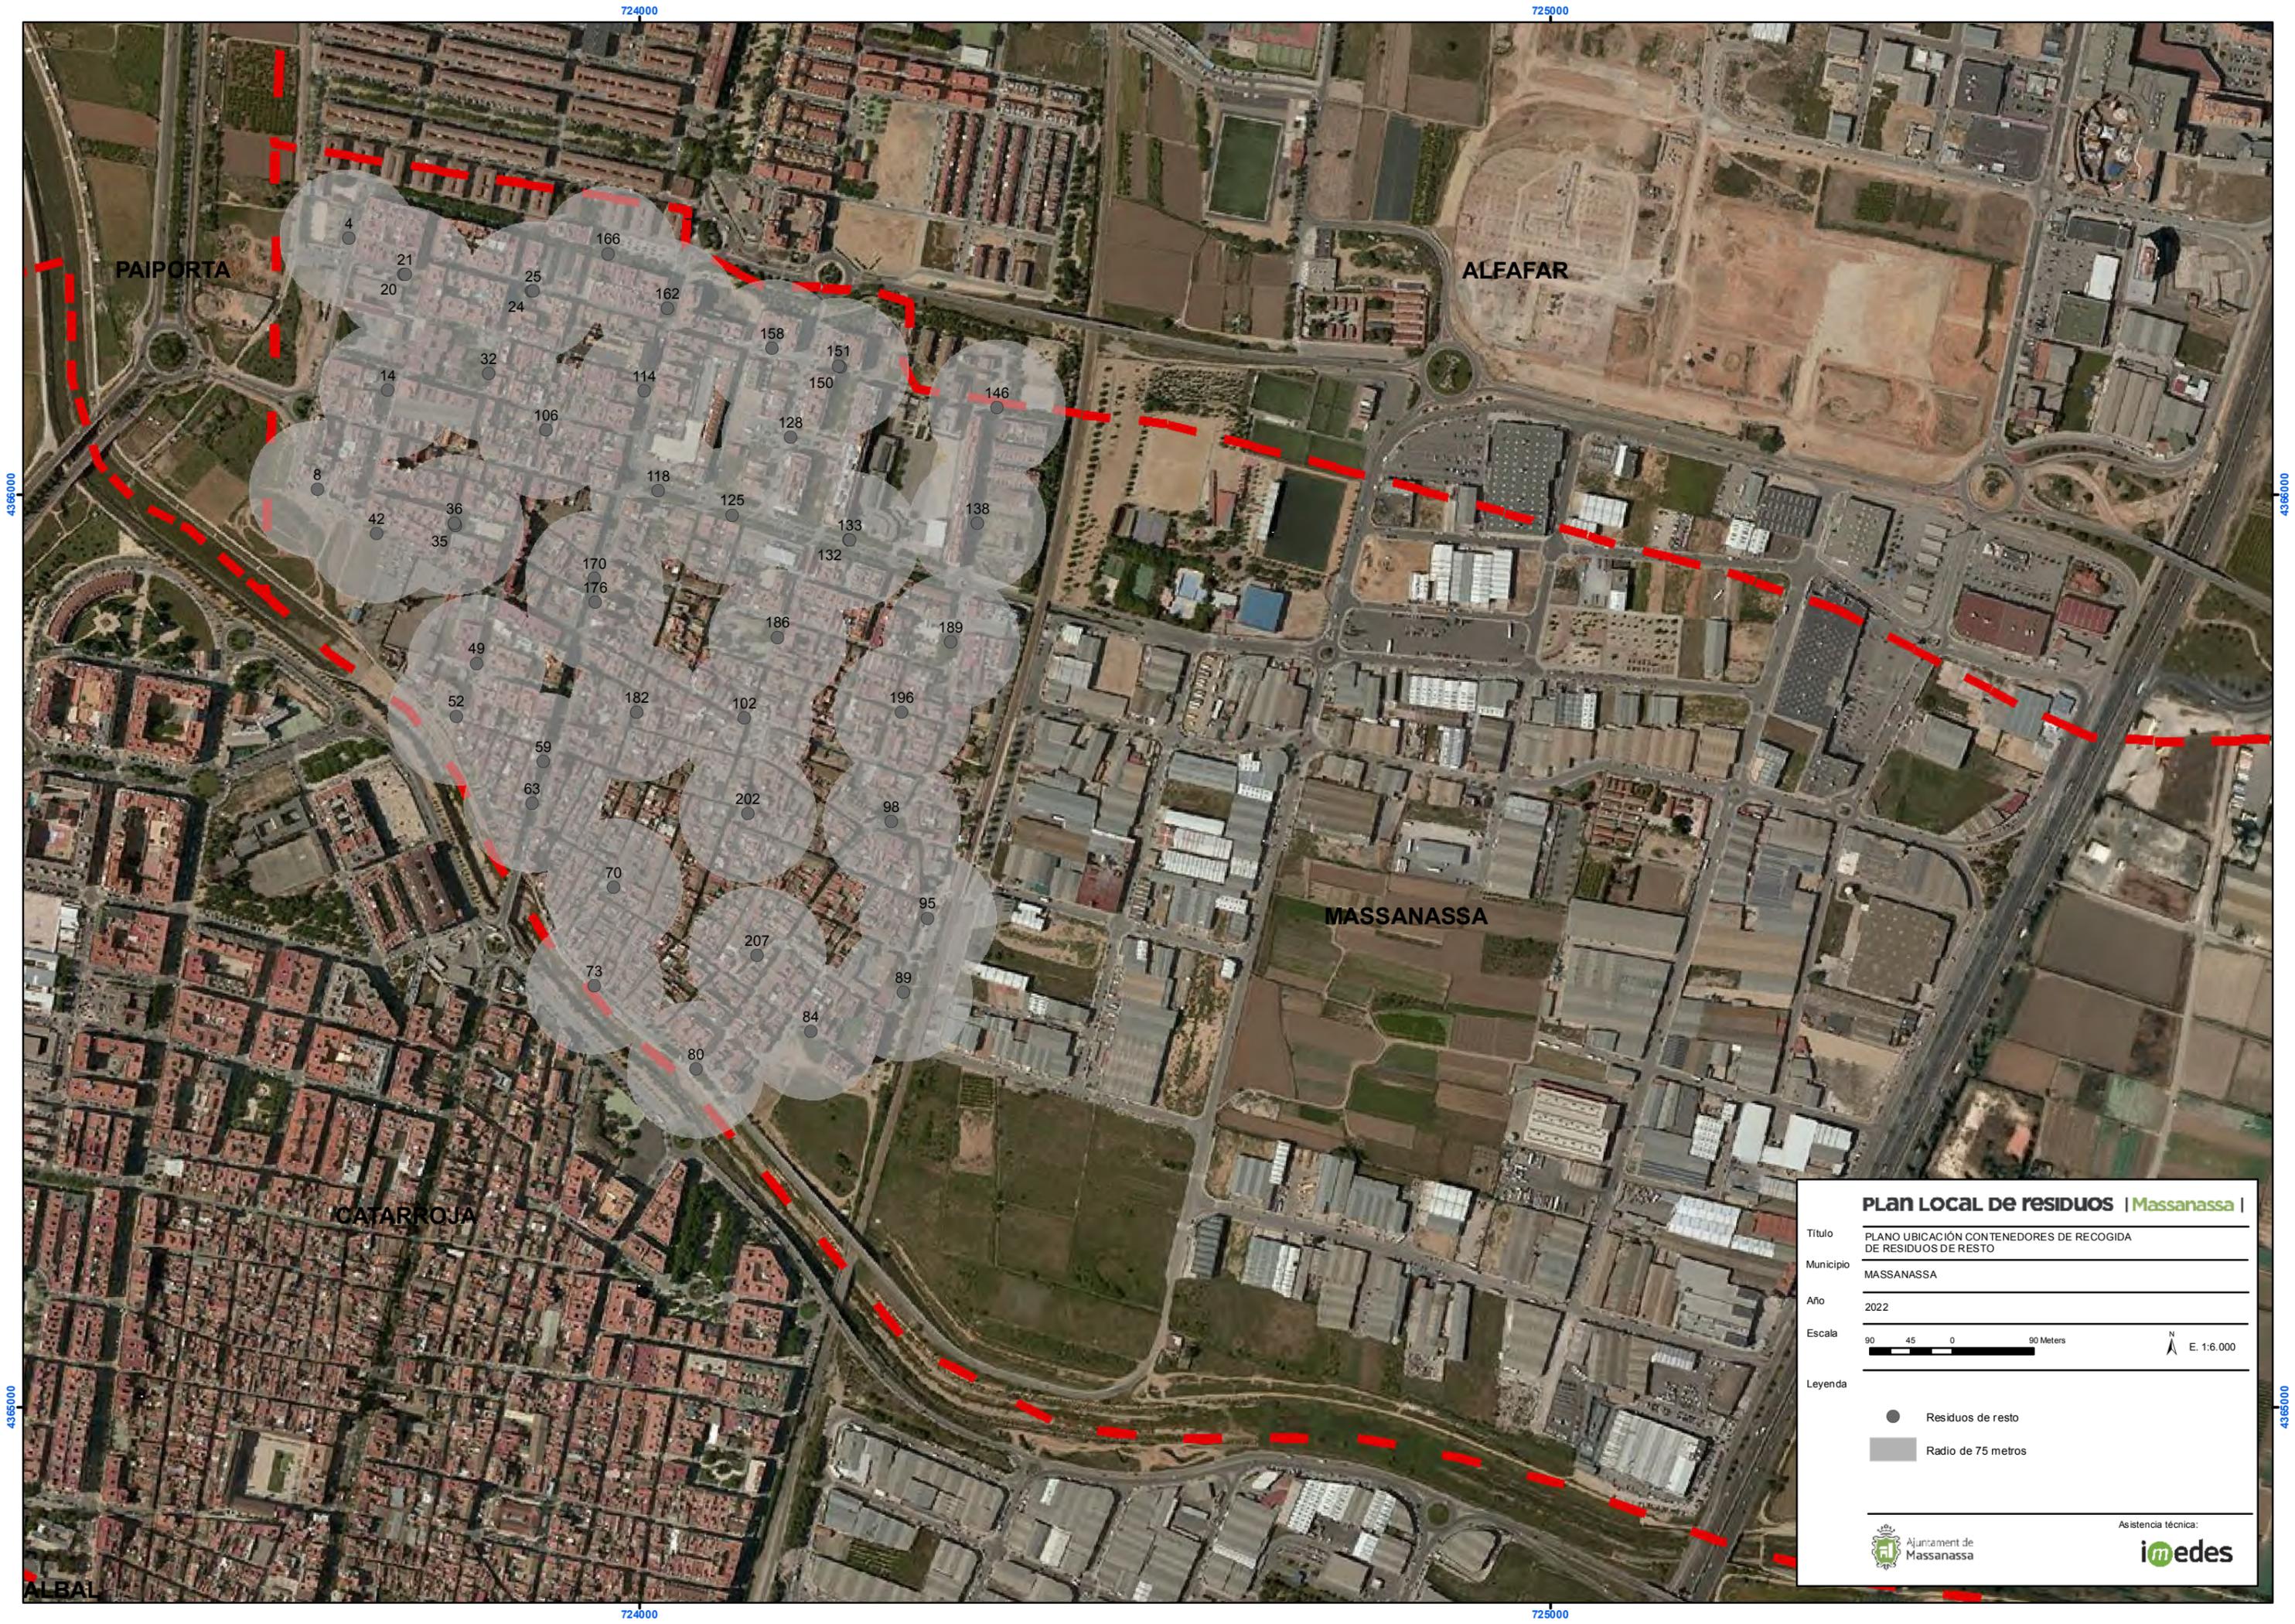

PAIPORTA

ALFAFAR

MASSANASSA

CATARROJA

ALBAL

PLAN LOCAL DE RESIDUOS | Massanassa |

Título	PLANO UBICACIÓN CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE RESTO
Municipio	MASSANASSA
Año	2022
Escala	90 45 0 90 Meters  E. 1:6.000

- Leyenda
-  Residuos de resto
 -  Radio de 75 metros



724000

725000

4365000

4365000

4365000

4365000



PAIPORTA

ALFAFAR

CATTARROJA

MASSANASSA

ALBAL


PLAN LOCAL DE RESIDUOS | Massanassa |

Título	PLANO ÀREA INFLUÈNCIA CONTENEDORES DE RECOGIDA DE BIORRESIDUOS
Municipio	MASSANASSA
Año	2022
Escala	90 45 0 90 Meters  E. 1:6.000

- Leyenda
-  Biorresiduos
 -  Radio de 75 metros



Asistencia técnica:

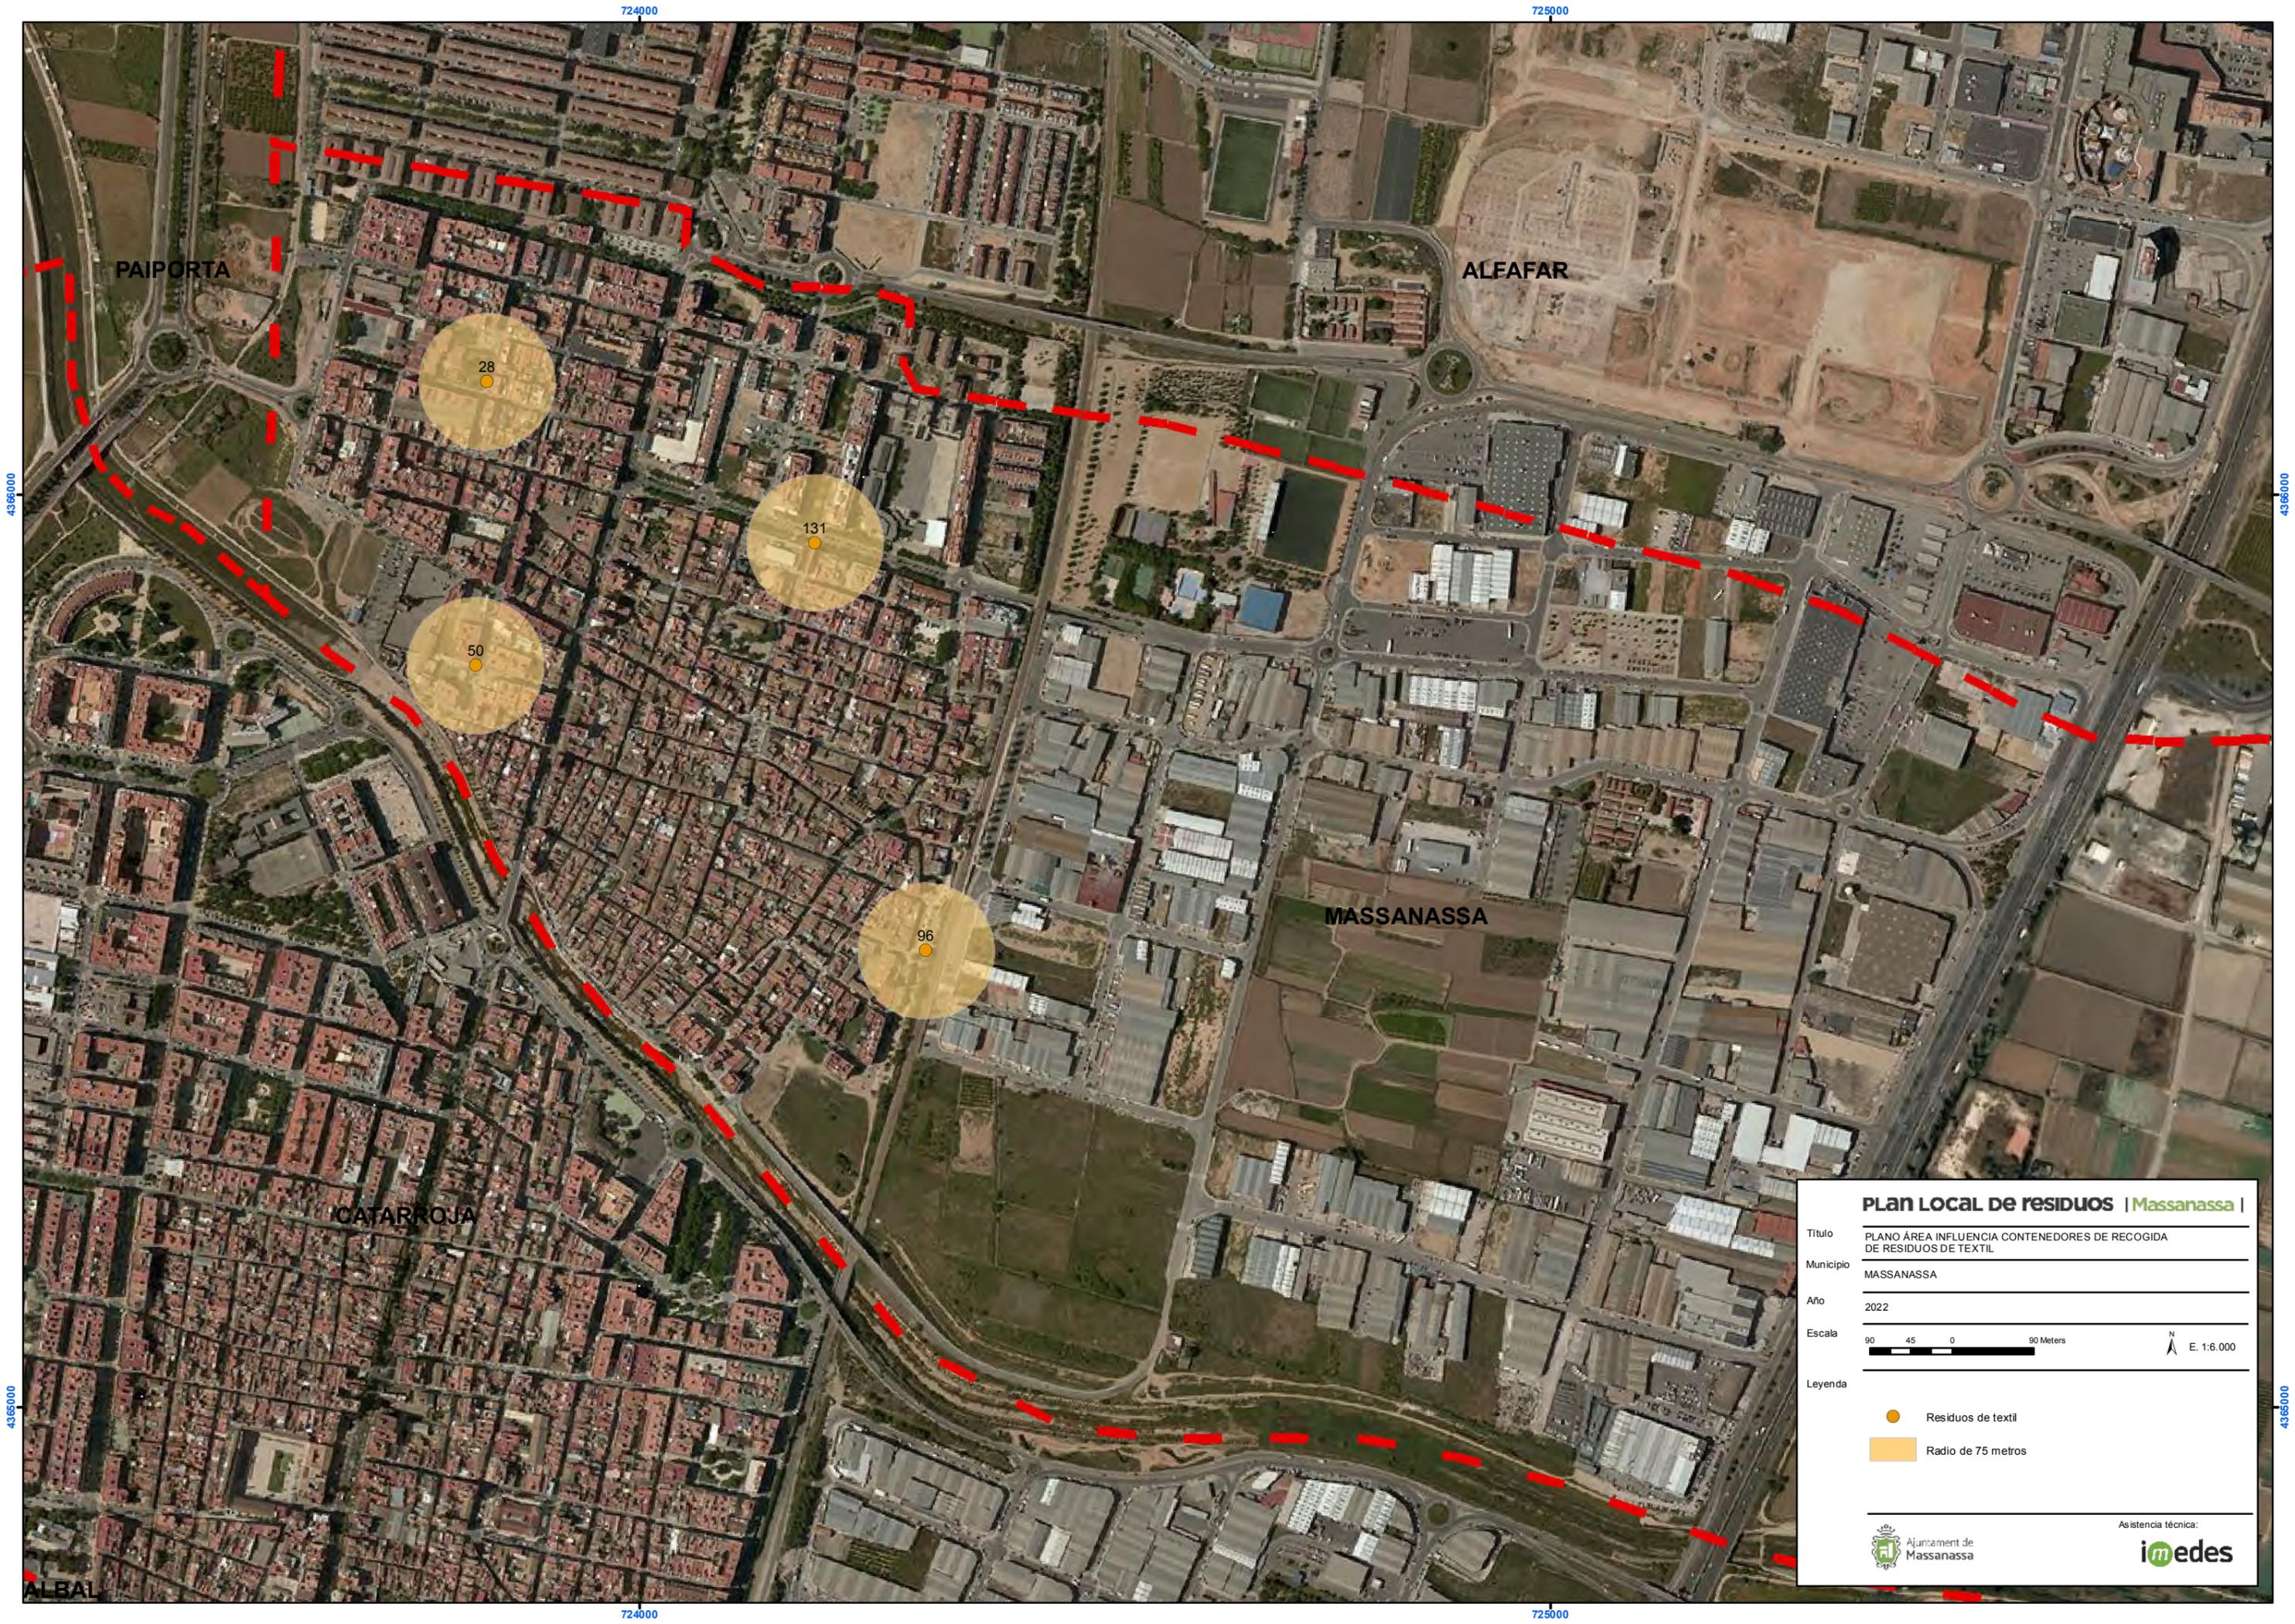

PAIPORTA

ALEAFAR

MASSANASSA

CATARROJA

ALBAL

28

50

131

96

PLAN LOCAL DE RESIDUOS | Massanassa |

Título	PLANO ÀREA INFLUÈNCIA CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE TEXTIL
Municipio	MASSANASSA
Año	2022
Escala	90 45 0 90 Meters  E. 1:6.000

- Leyenda
-  Residuos de textil
 -  Radio de 75 metros



Asistencia técnica:

7.4

Anexo IV: Fichas de los contenedores

- **Fichas de campo 1.** Estado de los contenedores de recogida de residuos de envases ligeros.
- **Fichas de campo 2.** Estado de los contenedores de recogida de residuos de envases de papel y cartón.
- **Fichas de campo 3.** Estado de los contenedores de recogida de residuos de envases de vidrio.
- **Fichas de campo 4.** Estado de los contenedores de recogida de residuos de la fracción resto.
- **Fichas de campo 5.** Estado de los contenedores de recogida de biorresiduos.
- **Fichas de campo 6.** Estado de los contenedores de recogida de residuos textiles.

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	3

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Bocas sucias

FOTOGRAFÍAS



FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	10

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagüe

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	13

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	No tiene
Comentario	Arrancada

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	18

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	Graffiti

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	23

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Encima de la acera

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Algo sucio

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	31

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Encima de la acera

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	37

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	41

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Firme irregular

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario	Faltan las gomas que rodean las bocas.		

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Residuos cerca

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	48

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	Si
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	51

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Encima de la acera

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	56

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagüe cerca

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	64

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	No
Comentario	Falta la goma de una boca		

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	69

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	1100
Sistema	Trasera
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	No tiene
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	72

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	75

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	76

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Pintura blanca en las bocas

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	83

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	88

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	94

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Encima de la acera.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	97

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	103

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	107

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	111

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagüe cerca

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	117

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	123

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	126

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Algo sucio

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	134

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	140

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Manchas de pintura amarilla. Cartel. Bocas sucias

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	145

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Algo sucio

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	149

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	156

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	161

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario	Falta la goma de una boca		

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Algo sucio.

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	165

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	169

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	175

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Cartel

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	181

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Acceso estrecho

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Algo sucio. Residuos alrededor

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	184

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario	Falta la goma de una boca		

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	190

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Residuos cerca contenedor

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	195

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Acceso estrecho

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	198

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Algo sucio

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Envases ligeros
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	206

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Acceso estrecho

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	2

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Algo sucio

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	9

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagüe

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	12

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	Graffiti

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
-------------	--



FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	17

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	22

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Encima de la acera

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Algo sucio

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	30

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Encima de la acera

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	38

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	40

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Firme irregular.

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Rayado.

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS



FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	47

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	53

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Encima de la acera

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Pequeña pintada

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	Graffiti

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Algo sucio

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	57

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Frente a desagüe

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	65

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagüe cerca

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Residuos alrededor

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	68

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	1100
Sistema	Trasera
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	No tiene
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	71

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Algo sucio

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	77

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	78

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagüe cerca

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	82

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	87

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	93

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Encima de la acera.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Graffiti

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Pintada.

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	99

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Acera estrecha y con firme irregular

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	104

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	108

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagüe cerca

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Graffiti

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	Si
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	112

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	Si
Comentario	Lateral sucio de barro

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	116

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	122

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Algo sucio

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	127

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	135

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	141

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	144

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	148

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Carteles. Cartones en el suelo.

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	155

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS



FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	160

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio. Desagüe cerca. .

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Farola delante

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	Si
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	164

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	172

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	174

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	179

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Acceso estrecho

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	187

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	Si
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	191

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	Si
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	194

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Acceso estrecho

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Residuos cerca

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	199

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Papeles fuera

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Papel cartón
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	204

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Acceso estrecho

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	1

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Massanassa

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Carteles

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	6

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Carteles. Basura a los pies.

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	11

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagüe

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Graffiti. Pegatina

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	16

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	Graffitis

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Voluminosos junto al contenedor

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	27

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Sobre desagüe.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	Si
Comentario	Graffitis. Carteles

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	29

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagüe cerca. Encima acera.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Manchado: Con suciedad distinta a la derivada de su uso
Desbordes	No
Comentario	Cartel

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	39

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Carteles. Pegatinas.

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	44

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Barro alrededor

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	Agrietado, rayado, descolorido, graffiti

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	45

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Graffiti

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Algo sucio. Carteles.

FOTOGRAFÍAS

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	55

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Encima de la acera

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Thesal
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Graffiti

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Algo sucio

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	60

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Thesal
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	No visible: Sucia, rayada o no legible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Cartel

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	61

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Carteles, graffitis

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	66

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagüe cerca

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Rayado

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	81

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Thesal
Otras	

ACCESO	
Valoración	Mejorable: Accesible con obstáculos
Comentario	Una boca da a vía con paso de coches y la otra boca con obstáculos

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	85

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Thesal
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	Graffitis

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Residuos a los pies del contenedor

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	91

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Encima de la acera

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	Graffiti

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	105

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagüe cerca

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	
Otras	

ACCESO	
Valoración	Mejorable: Accesible con obstáculos
Comentario	Contenedor arrinconado y la segunda boca está poco accesible.

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	Graffiti

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS		
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso	
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas
Comentario	Acceso difícil a la segunda boca.	

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Manchado: Con suciedad distinta a la derivada de su uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	110

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	115

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Thesal
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Carteles

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	120

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	Graffitis

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	121

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	129

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio.
Año	
Fabricante	Thesal
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	137

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	Graffiti

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	142

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	
Otras	

ACCESO	
Valoración	Mejorable: Accesible con obstáculos
Comentario	Árbol justo delante

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Graffiti. Varias fracturas en la estructura.

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	143

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio a los otros contenedores

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Cerca de árbol

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	153

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Estructura rayada. Algunas fracturas.

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	154

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Rayada

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	159

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	El contenedor de vidrio se podría acercar

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Thesal
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	168

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	Graffitis

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	173

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	Graffitis

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	178

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Basura frente a la boca del contenedor

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	Graffitis

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Cartel

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	185

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Rayada

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	192

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Rayada

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	197

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Thesal
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	200

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Thesal
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	203

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Tocado: Con golpes o con defectos de pintura
Comentario	Graffitis

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	208

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Thesal
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	Graffitis

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	209

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Desagüe cerca

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	Graffitis.

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	210

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Graffiti

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Residuos alrededor

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	211

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Thesal
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Graffiti

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario	Algo deterioradas		

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	Agujereada

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	213

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Thesal
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	214

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Estructura fracturada en varias zonas

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	215

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Desagüe cerca

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Estructura tocada

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	216

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Junto a desagüe

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra vidrio
Año	
Fabricante	Thesal
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Residuos alrededor

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	219

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	Graffitis

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	3	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	220

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra de vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	Graffitis. Estructura fracturada.

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Residuos alrededor

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Vidrio
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	221

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3000
Sistema	Superior
Material	Plástico y fibra vidrio
Año	
Fabricante	Xuquer
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Estructura fracturada.

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	2	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	Pintura negra

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	4

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Algo sucio

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	8

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	14

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	No tiene
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Residuos fuera del contenedor

FOTOGRAFÍAS



FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	20

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Otros residuos cerca

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	21

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Algo sucio

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	24

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagüe cerca

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	25

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Encima de la acera. Desagüe cerca.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Muebles cerca

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	32

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Encima de la acera

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	35

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Encima de la acera

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	36

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Encima de la acera

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	42

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Firme irregular

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Desperdicios alrededor

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	49

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	52

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Encima de la acera

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	59

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	63

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	70

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	1100
Sistema	Trasera
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	No tiene
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	73

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Mejorable: Accesible con obstáculos
Comentario	Banco justo delante

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	80

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	Voluminosos cerca

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	84

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	89

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	Si
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	95

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagüe cerca. Encima de la acera.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Graffiti

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	98

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Acera estrecha y con firme irregular.

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	102

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	106

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	114

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Mejorable: Accesible con obstáculos
Comentario	Banco delante

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	118

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	125

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagüe cerca

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	128

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	132

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas		Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	133

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	138

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio. Desagüe cerca.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	Algo rasgada

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	146

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	150

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	151

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	Rasgada y algo sucia

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Residuos fuera

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	158

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Visible: Sucia pero visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	162

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Banco delante

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	166

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	Si
Comentario	Residuos cerca

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	170

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	176

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	182

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Acceso estrecho

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	Si
Comentario	Residuos a los pies del contenedor

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	186

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	189

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Frente a desagüe

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	Rasgada

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
-------------	--



FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	196

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Acceso estrecho

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	202

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Resto
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	207

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	3200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Acceso estrecho

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	5

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	7

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	15

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	No tiene
Comentario	Sólo símbolo

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Lateral sucio.

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	19

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	No
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Otros residuos cerca

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	26

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Encima de acera. Desagüe cerca

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plastico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	33

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Se abre con llave. Encima de la acera.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	34

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Encima de la scera

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	43

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Barro

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	46

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Apertura bloqueada. Se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	54

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Apertura bloqueada. Se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	58

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Cerca de desagüe. Apertura bloqueada, se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	62

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Apertura bloqueada. Se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	67

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagües cerca

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	1100
Sistema	Trasera
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	No tiene
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	74

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Apertura bloqueada. Se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario	El pie parece bloqueado		

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	79

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagüe cerca

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	86

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Apertura bloqueada. Se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Restos orgánicos en el suelo

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	90

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Puerta cerrada. Se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	92

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagüe cerca. La puerta se abre con llave. Encima de la acera.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	100

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	La puerta se abre con llave

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	101

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	La puerta se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	109

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	La puerta se abre con llave

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	113

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Puerta cerrada con llave. Desagüe cerca.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	119

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	La puerta se abre con llave

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Algo sucio

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	124

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Puerta cerrada con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	130

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	La puerta se abre con llave

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	136

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Puerta cerrada. Se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	139

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio. Puerta cerrada; se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Mejorable: Accesible con obstáculos
Comentario	Árbol justo delante

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	147

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio. Puerta cerrada; se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Árbol cerca

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	152

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Puerta cerrada. Se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	157

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Puerta cerrada. Se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	163

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio. Puerta cerrada; se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	167

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Puerta cerrada; se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	171

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagüe enfrente. Puerta cerrada; se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	177

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Se podría acercar el contenedor de vidrio. Desagüe enfrente.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	180

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	Puerta cerrada; se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Acceso estrecho

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	183

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Puerta cerrada; se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	188

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Puerta cerrada; se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Sucio: Con suciedad derivada del uso
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	193

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Puerta cerrada; se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Acceso estrecho

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	201

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Puerta cerrada; se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Voluminosos junto al contenedor.

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Orgánica
Fecha	2/17/2022
Nº Contenedor	205

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Puerta cerrada; se abre con llave.

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	2200
Sistema	Lateral
Material	Plástico
Año	
Fabricante	Contenur
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Acceso estrecho

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	Si
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Textil
Fecha	2/14/2022
Nº Contenedor	28

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	Desagües a cada lado

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	
Sistema	
Material	Metal
Año	
Fabricante	
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Manchado: Con suciedad distinta a la derivada de su uso
Desbordes	No
Comentario	Graffitis. Carteles. Pegatinas

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Textil
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	50

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	Si
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	
Sistema	
Material	Metal
Año	
Fabricante	
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Graffiti

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Limpio: Sin suciedad, carteles u otros elementos
Desbordes	No
Comentario	Carteles

FOTOGRAFÍAS	
	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Textil
Fecha	2/15/2022
Nº Contenedor	96

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	
Sistema	
Material	Metal
Año	
Fabricante	
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	Se podría girar para que se accedería a la puerta desde la acera.

ESTRUCTURA	
Valoración	Descolorido: Sin golpes y pintura descolorida o estropeada
Comentario	Graffitis

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Manchado: Con suciedad distinta a la derivada de su uso
Desbordes	No
Comentario	Carteles

FOTOGRAFÍAS	
	

FICHA DE CAMPO MUNICIPIO	
Flujo	Textil
Fecha	2/16/2022
Nº Contenedor	131

UBICACIÓN	
Lugar	Según plano adjunto
Isla completa	No
Comentario	

CARACTERÍSTICAS	
Volumen	
Sistema	
Material	Metal
Año	
Fabricante	
Otras	

ACCESO	
Valoración	Adecuado: Fácil y sin obstáculos
Comentario	

ESTRUCTURA	
Valoración	Correcta: Sin golpes y pintura correcta
Comentario	Graffiti

ELEMENTOS MÓVILES	
Valoración	
Comentario	

PUERTAS Y BOCAS			
Valoración	Operativas: Sin roturas, defectos o problemas de uso		
Nº Bocas	1	Puertas bloqueadas	
Comentario			

LEYENDA	
Valoración	Correcta: Limpia y visible
Comentario	

LIMPIEZA	
Valoración	Manchado: Con suciedad distinta a la derivada de su uso
Desbordes	No
Comentario	Carteles pegados

FOTOGRAFÍAS	
	